



HEIDENHAIN



POSITIP 8000

取扱説明書

ポジション表示

目次

1	基本事項.....	19
2	安全.....	29
3	輸送と保管.....	35
4	組立て.....	41
5	設置.....	47
6	操作の概要.....	63
7	使用開始.....	103
8	設定.....	143
9	ミリング加工 – クイックスタート.....	175
10	旋削 – クイックスタート.....	197
11	ミリング加工 – 手動モード.....	209
12	旋削 – 手動モード.....	219
13	ミリング加工 – MDI モード.....	225
14	旋削 – MDI モード.....	239
15	ミリング加工 – プログラムラン.....	251
16	旋削 – プログラムラン.....	259
17	ミリング加工 – プログラミング.....	269
18	旋削 – プログラミング.....	281
19	ファイルマネージャ.....	293
20	設定.....	301
21	サービスとメンテナンス.....	357
22	故障時の対処方法.....	365
23	解体と廃棄.....	371
24	技術仕様.....	373
25	インデックス.....	381
26	図のリスト.....	384

1 基本事項	19
1.1 概観.....	20
1.2 製品情報.....	20
1.3 製品のデモソフトウェア.....	20
1.4 製品の説明書.....	21
1.4.1 説明書の有効性.....	21
1.4.2 説明書を読むときの注意事項.....	22
1.4.3 説明書の保管と譲渡.....	23
1.5 この説明書について.....	23
1.5.1 文書タイプ.....	23
1.5.2 この説明書の対象者.....	23
1.5.3 ユーザータイプに応じた対象者.....	24
1.5.4 各章の内容.....	25
1.5.5 使用されている注意の表記.....	27
1.5.6 表記上の規則.....	28
2 安全	29
2.1 概観.....	30
2.2 一般的な安全措置.....	30
2.3 使用上の決まり.....	30
2.4 決まりに反する使用.....	31
2.5 作業担当者の資格.....	31
2.6 装置管理責任者の義務.....	32
2.7 一般的な安全に関する注意.....	32
2.7.1 装置の記号.....	32
2.7.2 電気系統に関する安全上の注意事項.....	33

3	輸送と保管	35
3.1	概要	36
3.2	装置の開梱	36
3.3	同梱品およびアクセサリ	36
3.3.1	同梱品	36
3.3.2	アクセサリ	37
3.4	輸送による損傷がある場合	38
3.5	再梱包と保管	39
3.5.1	装置を梱包する	39
3.5.2	装置を保管する	39
4	組立て	41
4.1	概観	42
4.2	装置の組立て	42
4.2.1	取付けブラケット Single-Pos の取付け	43
4.2.2	取付けブラケット Multi-Pos の取付け	45
4.2.3	ホルダ Multi-Pos の取付け	46
5	設置	47
5.1	概観	48
5.2	一般的な注意事項	49
5.3	装置の概要	50
5.4	エンコーダを接続する	52
5.5	タッチプローブの接続	53
5.6	切替え入出力の配線	54
5.7	プリンタを接続する	59
5.8	入力装置を接続する	60
5.9	ネットワーク周辺機器の接続	60
5.10	電源の接続	61

6 操作の概要	63
6.1 概要	64
6.2 タッチスクリーンと入力装置による操作	64
6.2.1 入力装置.....	64
6.2.2 ジェスチャーとマウス動作.....	65
6.3 操作エレメントおよび機能全般	67
6.4 POSITIP 8000 スイッチオン・オフ	69
6.4.1 POSITIP 8000 スイッチオン.....	69
6.4.2 節電モード オン/オフ.....	69
6.4.3 POSITIP 8000 スイッチオフ.....	70
6.5 ユーザーのログイン/ログアウト	70
6.5.1 ユーザーのログイン.....	70
6.5.2 ユーザーのログアウト.....	71
6.6 言語の設定	71
6.7 起動後にリファレンスマークの検索を実行する	72
6.8 ユーザーインターフェイス	72
6.8.1 スイッチオン後のユーザーインターフェイス.....	73
6.8.2 ユーザーインターフェイスのメインメニュー.....	74
6.8.3 「手動モード」メニュー.....	76
6.8.4 「MDI モード」メニュー.....	78
6.8.5 「プログラムラン」メニュー.....	81
6.8.6 「プログラミング」メニュー.....	82
6.8.7 メニュー「ファイル管理」.....	85
6.8.8 メニュー「ユーザーログイン」.....	86
6.8.9 メニュー「設定」.....	87
6.8.10 「スイッチオフ」メニュー.....	88
6.9 位置値表示	88
6.9.1 位置値表示の操作エレメント.....	88
6.9.2 位置値表示の機能.....	89
6.10 ステータスバー	92
6.10.1 ステータスバーの操作エレメント.....	92
6.10.2 クイックアクセスメニューで設定を調整する.....	94
6.10.3 ストップウォッチ.....	95

6.10.4	計算機.....	95
6.10.5	手動モードの追加機能.....	96
6.11	OEMバー.....	97
6.11.1	OEMメニューの操作エレメント.....	97
6.11.2	OEMメニューの機能呼び出す.....	98
6.12	メッセージと音声フィードバック.....	99
6.12.1	メッセージ.....	99
6.12.2	アシスタント.....	101
6.12.3	音声フィードバック.....	101
7	使用開始.....	103
7.1	概観.....	104
7.2	使用開始のためのログイン.....	104
7.2.1	ユーザーのログイン.....	104
7.2.2	起動後にリファレンスマークの検索を実行する.....	105
7.2.3	言語の設定.....	105
7.2.4	パスワードの変更.....	106
7.3	個別手順 使用開始.....	107
7.3.1	応用例の選択.....	107
7.3.2	基本設定.....	108
7.3.3	軸の設定.....	112
7.3.4	M 機能の利用.....	125
7.3.5	タッチプローブの設定 (使用方法「ミリング加工」).....	126
7.4	OEMエリア.....	127
7.4.1	文書の追加.....	127
7.4.2	スタート画面の追加.....	128
7.4.3	OEMメニューの設定.....	129
7.4.4	表示の調整.....	134
7.4.5	エラーメッセージの調整.....	134
7.4.6	OEM 設定のバックアップおよび復元.....	138
7.4.7	スクリーンショット用に装置を設定する.....	139
7.5	バックアップ設定.....	141
7.6	ユーザーファイルをバックアップ.....	142

8 設定	143
8.1 概観.....	144
8.2 設定のためのログイン.....	145
8.2.1 ユーザーのログイン.....	145
8.2.2 起動後にリファレンスマークの検索を実行する.....	145
8.2.3 言語の設定.....	146
8.2.4 パスワードの変更.....	146
8.3 設定の個別ステップ.....	147
8.3.1 基本設定.....	147
8.3.2 加エプロセスの準備 (オプション).....	162
8.4 バックアップ設定.....	172
8.5 ユーザーファイルをバックアップ.....	173

9	ミリング加工 – クイックスタート	175
9.1	概観	176
9.2	クイックスタート用のログイン	177
9.3	前提条件	178
9.4	プリセットの決定 (手動モード)	180
9.5	貫通穴の製作 (手動モード)	181
9.5.1	貫通穴の準備ドリル加工	181
9.5.2	貫通穴の拡大ドリル加工	182
9.6	長方形ポケットの製作 (MDI モード)	183
9.6.1	長方形ポケットの定義	184
9.6.2	長方形ポケットのフライス加工	185
9.7	はめあいの製作 (MDI モード)	186
9.7.1	はめあいの定義	186
9.7.2	はめあいのリーマ加工	187
9.8	基準点の指定 (手動モード)	188
9.9	穴円および穴列のプログラミング (プログラミング)	190
9.9.1	プログラムヘッドの作成	190
9.9.2	工具のプログラミング	191
9.9.3	穴円のプログラミング	191
9.9.4	工具のプログラミング	192
9.9.5	穴列のプログラミング	192
9.9.6	プログラムランのシミュレーション	193
9.10	穴円および穴列の製作 (プログラムラン)	194
9.10.1	プログラムを開く	194
9.10.2	プログラムの実行	195

10 旋削 – クイックスタート	197
10.1 概要.....	198
10.2 クイックスタート用のログイン.....	198
10.3 前提条件.....	199
10.4 旋盤の設定.....	201
10.4.1 起点工具の計測.....	202
10.4.2 工具を計測する.....	203
10.4.3 プリセットの決定.....	204
10.5 外輪郭の粗加工.....	205
10.6 リセス加工.....	206
10.7 外輪郭の仕上げ.....	207
11 ミリング加工 – 手動モード	209
11.1 概要.....	210
11.2 リファレンスマーク検索の実施.....	211
11.3 基準点の定義.....	212
11.3.1 基準点をプロービングするための機能 (使用方法「ミリング加工」).....	213
11.3.2 基準点のプロービング (使用方法「ミリング加工」).....	214
11.3.3 位置を基準点として設定.....	216
11.4 工具の作成.....	217
11.5 工具の選択.....	218
12 旋削 – 手動モード	219
12.1 概要.....	220
12.2 スピンドル回転数の上限の定義 (使用方法「旋削」).....	221
12.3 リファレンスマーク検索の実施.....	222
12.4 位置を基準点として設定.....	223
12.5 工具の作成.....	224
12.6 工具の選択.....	224

13 ミリング加工 – MDI モード	225
13.1 概要.....	226
13.2 ブロックタイプ.....	228
13.2.1 位置決め.....	228
13.2.2 加工パターン.....	228
13.3 ブロックの実行.....	232
13.4 シミュレーションウィンドウの利用.....	233
13.4.1 輪郭ビューとして表示.....	234
13.5 位置決め支援による作業.....	235
13.6 スケーリング係数の使用.....	236
14 旋削 – MDI モード	239
14.1 概要.....	240
14.2 スピンドル回転数の上限の定義 (使用方法「旋削」).....	242
14.3 ブロックタイプ.....	243
14.3.1 位置決め.....	243
14.4 ブロックの実行.....	244
14.5 シミュレーションウィンドウの利用.....	245
14.5.1 輪郭ビューとしての表示.....	246
14.6 位置決め支援による作業.....	247
14.7 スケーリング係数の使用.....	248

15 ミリング加工 – プログラムラン	251
15.1 概要	252
15.2 プログラムの使用	253
15.2.1 プログラムの実行.....	254
15.2.2 プログラムブロックの制御.....	255
15.2.3 実行の中断.....	255
15.2.4 シミュレーションウィンドウの利用.....	255
15.2.5 スケーリング係数の使用.....	257
15.2.6 スピンドル回転数の設定.....	257
15.3 プログラムの管理	258
15.3.1 プログラムを開く.....	258
15.3.2 プログラムの終了.....	258
16 旋削 – プログラムラン	259
16.1 概要	260
16.2 プログラムの使用	262
16.2.1 プログラムの実行.....	263
16.2.2 プログラムブロックの制御.....	264
16.2.3 実行の中断.....	264
16.2.4 シミュレーションウィンドウの利用.....	264
16.2.5 スケーリング係数の使用.....	266
16.2.6 スピンドル回転数の設定.....	266
16.3 プログラムの管理	267
16.3.1 プログラムを開く.....	267
16.3.2 プログラムの終了.....	267

17 ミリング加工 – プログラミング	269
17.1 概要	270
17.2 ブロックタイプ	271
17.2.1 位置決め.....	271
17.2.2 座標系.....	272
17.2.3 機械機能.....	272
17.2.4 加工パターン.....	273
17.3 プログラムの作成	274
17.3.1 プログラミングサポート.....	274
17.3.2 プログラムヘッドの作成.....	275
17.3.3 ブロックの追加.....	275
17.3.4 ブロックの削除.....	275
17.3.5 プログラムの保存.....	275
17.4 シミュレーションウィンドウの利用	276
17.4.1 輪郭ビューとして表示.....	277
17.4.2 シミュレーションウィンドウの有効化.....	278
17.4.3 シミュレーションウィンドウでのプログラムの点検.....	278
17.5 プログラムの管理	279
17.5.1 プログラムを開く.....	279
17.5.2 プログラムの終了.....	279
17.5.3 プログラムの保存.....	279
17.5.4 プログラムに新しい名前を付けて保存.....	279
17.5.5 プログラムの自動保存.....	279
17.5.6 プログラムの削除.....	280
17.6 プログラムブロックの編集	280

18 旋削 – プログラミング	281
18.1 概要	282
18.2 ブロックタイプ	283
18.2.1 位置決め.....	283
18.2.2 座標系.....	283
18.2.3 機械機能.....	284
18.3 プログラムの作成	285
18.3.1 プログラミングサポート.....	286
18.3.2 プログラムヘッドの作成.....	286
18.3.3 ブロックの追加.....	287
18.3.4 ブロックの削除.....	287
18.3.5 プログラムの保存.....	287
18.4 シミュレーションウィンドウの利用	288
18.4.1 輪郭ビューとしての表示.....	289
18.4.2 シミュレーションウィンドウの有効化.....	290
18.4.3 シミュレーションウィンドウでのプログラムの点検.....	290
18.5 プログラムの管理	291
18.5.1 プログラムを開く.....	291
18.5.2 プログラムの終了.....	291
18.5.3 プログラムの保存.....	291
18.5.4 プログラムに新しい名前を付けて保存.....	291
18.5.5 プログラムの自動保存.....	291
18.5.6 プログラムの削除.....	292
18.6 プログラムブロックの編集	292
19 ファイルマネージャ	293
19.1 概観	294
19.2 ファイルタイプ	295
19.3 フォルダとファイルの管理	295
19.4 ファイルを表示	298
19.5 ファイルのエクスポート	299
19.6 ファイルのインポート	300

20 設定	301
20.1 概要	302
20.1.1 「設定」メニューの一覧.....	303
20.2 一般事項	304
20.2.1 デバイス情報.....	304
20.2.2 スクリーンおよびタッチスクリーン.....	304
20.2.3 表示.....	305
20.2.4 シミュレーションウィンドウ.....	307
20.2.5 入力デバイス.....	308
20.2.6 音.....	308
20.2.7 プリンタ.....	309
20.2.8 プロパティ.....	309
20.2.9 プリンタを追加.....	310
20.2.10 プリンタを削除.....	310
20.2.11 日時.....	310
20.2.12 Units.....	311
20.2.13 著作権.....	312
20.2.14 サービス情報.....	312
20.2.15 文書.....	312
20.3 センサ	313
20.3.1 タッチプローブ.....	313
20.4 インターフェース	314
20.4.1 ネットワーク.....	314
20.4.2 ネットワーク・ドライブ.....	315
20.4.3 USB.....	316
20.4.4 軸（切替え機能）.....	316
20.4.5 Position-dependent switching functions.....	316
20.5 ユーザー	318
20.5.1 OEM.....	318
20.5.2 Setup.....	319
20.5.3 Operator.....	320
20.5.4 ユーザーの追加.....	320
20.6 軸	321
20.6.1 軸の設定に関する基盤.....	321
20.6.2 原点.....	325
20.6.3 情報.....	326
20.6.4 切替え機能.....	326
20.6.5 入力（切替え機能）.....	327
20.6.6 出力（切替え機能）.....	328
20.6.7 オーバーライド.....	328
20.6.8 M機能の追加.....	329

20.6.9 M 機能の設定.....	329
20.6.10 特別な設定.....	329
20.6.11 軸 X、Y	330
20.6.12 エンコーダー.....	332
20.6.13 原点 (エンコーダー)	335
20.6.14 原点移動.....	336
20.6.15 直線性誤差補正 (LEC)	336
20.6.16 部分直線性誤差補正 (SLEC)	337
20.6.17 支点のテーブルを作成.....	337
20.6.18 出力.....	338
20.6.19 入力.....	339
20.6.20 ソフトウェアリミットスイッチ.....	339
20.6.21 スピンドル軸 S.....	340
20.6.22 出力 (S)	341
20.6.23 入力 (S)	342
20.6.24 ギアステージの追加.....	343
20.6.25 ギアステージの設定.....	343
20.7 サービス.....	344
20.7.1 ファームウェア情報.....	344
20.7.2 バックアップおよびリストア設定.....	345
20.7.3 ファームウェア更新.....	346
20.7.4 リセット.....	346
20.7.5 OEMエリア.....	347
20.7.6 OEMメニュー.....	347
20.7.7 OEM-メニュー項目の追加.....	348
20.7.8 OEM バー項目「ロゴ」	349
20.7.9 OEM バー項目「スピンドル速度」	349
20.7.10 OEM バー項目 M機能.....	350
20.7.11 OEM バー項目「特殊機能」	351
20.7.12 OEM バー項目「文書」	351
20.7.13 設定 (OEMエリア).....	352
20.7.14 プログラム実行.....	352
20.7.15 Text database.....	353
20.7.16 Messages.....	353
20.7.17 M 機能の設定.....	354
20.7.18 文書.....	354
20.7.19 ソフトウェアオプション.....	355
20.7.20 バックアップおよびリストア設定 (OEM エリア).....	355

21 サービスとメンテナンス.....	357
21.1 概観.....	358
21.2 清掃.....	358
21.3 メンテナンスプラン.....	359
21.4 稼働の再開.....	359
21.5 ファームウェアの更新.....	360
21.6 リストア設定.....	362
21.7 Restore user files.....	363
21.8 すべての設定をリセット.....	364
21.9 工場出荷時のデフォルト設定にリセット.....	364
22 故障時の対処方法.....	365
22.1 概観.....	366
22.2 システム障害または停電.....	366
22.2.1 ファームウェアの復元.....	366
22.2.2 リストア設定.....	367
22.3 障害.....	367
22.3.1 障害の解決.....	368
23 解体と廃棄.....	371
23.1 概要.....	372
23.2 解体.....	372
23.3 廃棄処分.....	372
24 技術仕様.....	373
24.1 概観.....	374
24.2 装置データ.....	374
24.3 装置および接続寸法.....	377
24.3.1 取付けブラケット Single-Pos での装置寸法.....	378
24.3.2 取付けブラケット Duo-Pos での装置寸法.....	379
24.3.3 取付けブラケット Multi-Pos での装置寸法.....	379
24.3.4 ホルダ Multi-Pos での装置寸法.....	380

25 インデックス..... 381

26 図のリスト..... 384

1

基本事項

1.1 概観

この章には、本製品および本説明書に関する情報が記載されています。

1.2 製品情報

製品名	ID	ファームウェアバージョン	インデックス
POSITIP 8000	1089176-xx、 1089177-xx	1252216.1.0.x	---

銘板は装置の背面に付いています。

例：



- 1 製品名
- 2 インデックス
- 3 ID 番号 (ID)

1.3 製品のデモソフトウェア

POSITIP 8000 デモは、装置に関係なくコンピュータにインストールできるソフトウェアです。POSITIP 8000 デモを利用して、装置の機能を体験、お試し、実演いただけます。

ソフトウェアの最新バージョンは、こちらからダウンロードできます：

www.heidenhain.de



HEIDENHAIN のポータルサイトからインストールファイルをダウンロードするには、対応する製品のディレクトリ中にあるポータルフォルダ **Software** へのアクセス権が必要です。

ポータルフォルダ **Software** へのアクセス権をお持ちでない場合は、HEIDENHAIN のお客様担当窓口へアクセス権を申請ください。

1.4 製品の説明書

1.4.1 説明書の有効性

説明書および装置を使用する前に、説明書と装置が一致することを確認してください。

- ▶ 説明書に記載された ID 番号およびインデックスを装置の銘板の表示と比較します
- ▶ 説明書に記載されたファームウェアバージョンを装置のファームウェアバージョンと比較します

詳細情報: "デバイス情報", 304 ページ

- > ID 番号とインデックスおよびファームウェアバージョンが一致する場合、説明書は有効です



部品番号とインデックスが一致せず、説明書が有効でない場合は、www.heidenhain.deで装置の最新の説明書を見つけてください。

1.4.2 説明書を読むときの注意事項

 警告
<p>この説明書の指示に従わないと、死亡事故、負傷事故または物損事故につながるおそれがあります。</p> <p>この説明書の指示に従わないと、死亡事故、負傷事故または物損事故が発生するおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 説明書全体をよく読んでください ▶ 説明書は後で参照するために保管してください

以下の表は、この説明書の各部を読む優先順位に従ってまとめたものです。

説明書	説明
付録	<p>付録は、取扱説明書と設置説明書の内容を必要に応じて補完するもの、またはそれに代わる書類です。</p> <p>付録が納品物に含まれている場合、これは最優先でお読みいただくものです。この説明書のその他の内容すべてについて、その有効性は変わりません。</p>
設置説明書	<p>設置説明書には、装置を適切に組み立てて設置するための情報と安全上の注意事項がすべて記載されています。取扱説明書の抜粋として、どの納品物にも設置説明書が含まれています。</p> <p>設置説明書は 2 番目の優先順位でお読みいただくものです。</p>
取扱説明書	<p>取扱説明書には、装置を正しく決まりに従って運転するための情報と安全上の注意事項がすべて記載されています。取扱説明書は、納品時に同梱されている記憶媒体に収録されており、www.heidenhain.de のダウンロードエリアからもダウンロードできます。装置の使用を開始する前に、取扱説明書をお読みください。</p> <p>取扱説明書は 3 番目の優先順位でお読みいただくものです。</p>
ユーザーマニュアル	<p>ユーザーマニュアルには、デモソフトウェアを PC 上にインストールして正しく使用するために必要なすべての情報が含まれます。ユーザーマニュアルはデモソフトウェアのインストールフォルダにあります。が、www.heidenhain.de のダウンロードエリアからダウンロードできます。</p>

変更を希望される場合やタイプミスを発見した場合

弊社では常にお客様のために、説明書を改善する努力をしています。変更のご希望などがございましたら、次の E メールアドレスまでご連絡ください：

userdoc@heidenhain.de

1.4.3 説明書の保管と譲渡

この説明書を作業場所近くに保管し、装置を使用する全作業員がいつでも手に取って読める状態にしてください。装置管理責任者は、従業員にこの説明書の保管場所を知らせておく必要があります。この説明書が汚れなどで読めない状態になったら、装置管理責任者はメーカーから説明書を入手してください。

装置を第三者に譲渡または転売する場合には、以下の説明書を添えて次の所有者に引き渡します。

- 付録（納品物に含まれている場合）
- 取扱説明書

1.5 この説明書について

この説明書には、装置を適切に運転するための情報と安全上の注意事項がすべて記載されています。

1.5.1 文書タイプ

取扱説明書

本説明書は、製品の**取扱説明書**です。

取扱説明書は、

- 製品ライフサイクルをもとにしています
- 製品を正しく決まりに従って運転するために必要な情報と安全上の注意事項がすべて記載されています

1.5.2 この説明書の対象者

以下の作業を担当する人は本説明書を読み、その内容に十分に注意してください。

- 組立て
- 設置
- 使用開始および設定
- 操作
- プログラミング
- サービス、清掃およびメンテナンス
- 修理
- 解体と廃棄

1.5.3 ユーザータイプに応じた対象者

本説明書の対象者は、装置の異なるユーザータイプおよびユーザータイプの権限に関連します。

本装置のユーザータイプは以下のとおりです。

ユーザー OEM

「OEM」（相手先ブランド製造業者）ユーザーは最高の権限レベルを保有します。OEM ユーザーは、装置のハードウェア設定（たとえば、エンコーダやセンサーの接続）を行えます。OEM ユーザーは、「Setup」および「Operator」タイプのユーザーを作成し、「Setup」および「Operator」ユーザーを設定することができます。「OEM」ユーザーの複製または削除はできません。このユーザーは自動的にログインできません。

ユーザー Setup

「Setup」ユーザーは、装置を使用場所で使用するために設定します。また「Operator」タイプのユーザーを作成できます。「Setup」ユーザーの複製または削除はできません。このユーザーは自動的にログインできません。

ユーザー Operator

「Operator」ユーザーは装置の基本機能を実行する権限を有します。「Operator」タイプのユーザーは他のユーザーを作成することはできませんが、その名前や言語を変更することはできます。「Operator」グループのユーザーは、装置のスイッチをオンにすれば、自動的にログインできます。

1.5.4 各章の内容

次の表が示す内容：

- 本説明書を構成する章
- 本説明書の各章に含まれる内容
- 本説明書の各章に主に該当する対象者

章	内容	対象者		
		OEM	Setup	Operator
	この章に含まれる内容			
1 "基本事項"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... 本製品 ■ ... 本説明書 	✓	✓	✓
2 "安全"	... 安全規定および安全措置 <ul style="list-style-type: none"> ■ 製品を取り付ける際 ■ 製品をインストールする際 ■ 製品を運転する際 	✓	✓	✓
3 "輸送と保管"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... 製品の輸送 ■ ... 製品の保管 ■ ... 製品の同梱品 ■ ... 製品用のアクセサリ 	✓	✓	
4 "組立て"	... 決まりに従った製品の取付け	✓	✓	
5 "設置"	... 決まりに従った製品のインストール	✓	✓	
6 "操作の概要"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... 製品のユーザーインターフェースの操作エレメント ■ ... 製品のユーザーインターフェース ■ ... 製品の基本機能 	✓	✓	✓
7 "使用開始"	... 製品の使用開始	✓		
8 "設定"	... 決まりに従った製品の設定		✓	
9 "ミリング加工 クイックスタート"	... サンプルワークによる代表的な加工プロセス			✓
10 "旋削 クイックスタート"	... サンプルワークによる代表的な加工プロセス			✓
11 "ミリング加工 手動モード"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... 「手動モード」操作モード ■ ... 「手動モード」操作モードの使用 		✓	✓
12 "旋削 手動モード"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... 「手動モード」操作モード ■ ... 「手動モード」操作モードの使用 		✓	✓
13 "ミリング加工 MDIモード"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... 「MDIモード」操作モード ■ ... 「MDIモード」操作モードの使用 ■ ... シングルブロックの実行 		✓	✓
14 "旋削 MDIモード"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... 「MDIモード」操作モード ■ ... 「MDIモード」操作モードの使用 ■ ... シングルブロックの実行 		✓	✓

章	内容	対象者		
		OEM	Setup	Operator
	この章に含まれる内容			
15 "ミリング加工 プログラムラン"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... 「プログラムラン」操作モード ■ ... 「プログラムラン」操作モードの使用 ■ ... 事前に作成したプログラムの実行 		✓	✓
16 "旋削 プログラムラン"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... 「プログラムラン」操作モード ■ ... 「プログラムラン」操作モードの使用 ■ ... 事前に作成したプログラムの実行 		✓	✓
17 "ミリング加工 プログラミング"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... 「プログラミング」操作モード ■ ... 「プログラミング」操作モードの使用 ■ ... 事前に作成したプログラムの実行 		✓	✓
18 "旋削 プログラミング"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... 「プログラミング」操作モード ■ ... 「プログラミング」操作モードの使用 ■ ... プログラムの作成および編集 		✓	✓
19 "ファイルマネージャ"	... 「ファイルマネージャ」メニューの機能	✓	✓	✓
20 "設定"	... 製品の設定オプションおよび関連する設定パラメータ	✓	✓	✓
21 "サービスとメンテナンス"	... 製品の全般的なメンテナンス作業	✓	✓	✓
22 "故障時の対処方法"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... 製品の機能障害の原因 ■ ... 製品の機能障害を解決するための対策 	✓	✓	✓
23 "解体と廃棄"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... 製品の解体と廃棄 ■ ... 環境保護に関するガイドライン 	✓	✓	✓
24 "技術仕様"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... 製品の技術データ ■ ... 製品寸法および接続寸法 (図面) 	✓	✓	✓
25 "インデックス"	この章では、目的の項目に対応する本説明書の内容にアクセスできます。	✓	✓	✓

1.5.5 使用されている注意の表記

安全上の注意事項

安全上の注意事項は、装置を取り扱う際の危険に対して注意を喚起し、危険の回避法を指摘します。安全上の注意事項は危険度によって以下のように分類されています。

危険

危険：人に対する危険を示します。危険を回避するための指示に従わない場合、**確実に死亡事故または重傷事故につながります。**

警告

警告：人に対する危険を示します。危険を回避するための指示に従わない場合、**死亡事故または重傷事故につながる**ことが予想されます。

注意

注意：人に対する危険を示します。危険を回避するための指示に従わない場合、**軽傷を負う**ことが予想されます。

注意事項

注意事項：物またはデータに対する危険を示します。危険を回避するための指示に従わない場合、**物的損害が発生すると**予想されます。

注意情報

注意情報に従うことにより、本装置を支障なく、かつ効率的に使用することができます。注意情報は以下のグループに分類されています。



この記号は**ヒント**を表します。
ヒントでは、重要な補足情報を提供します。



歯車の記号は、記載された機能がたとえば次のように**機械によって異なる**ことを示しています：

- ご利用の機械で必要なソフトウェアまたはハードウェアオプションを使用する必要があります
- 機能の動作は構成可能な機械の設定により異なります



本の記号は、ご利用の機械メーカーやサードパーティなどの外部文書への**クロスリファレンス**を表します。

1.5.6 表記上の規則

本説明書では、以下の表記上の規則を使用します：

表示	意味
▶ ... > ...	操作手順と操作の結果を表示します 例： ▶ 「OK」をタップします > メッセージが消えます
■ ... ■ ...	箇条書きのリストを表示します 例： ■ TTL インタフェース ■ EnDat インタフェース ■ ...
太字	メニュー、表示およびボタンを示します 例： ▶ 「 シャットダウン 」をタップします > オペレーティングシステムがシャットダウンします ▶ 装置の電源スイッチをオフにします

2

安全

2.1 概観

この章には、装置を適切に運転するための安全上の重要な情報が記載されています。

2.2 一般的な安全措置

システムの運転にあたり、一般に認知されている、特に通電装置の取扱い時に必要な安全措置を適用します。この安全措置に従わなければ、装置を損傷または負傷するおそれがあります。

安全規定は企業によってさまざまです。装置を使用する企業の社内規則がこの説明書と異なる場合には、厳しい方の規則を適用します。

2.3 使用上の決まり

POSITIP 8000 シリーズの装置は、手動操作の工作機械を運転するための高品質デジタル式ポジション表示装置です。リニアエンコーダおよび角度エンコーダとの併用により、POSITIP 8000 シリーズの装置は、複数の軸での工具位置をもたらし、工作機械を操作するためのさらなる機能を提供します。

ソフトウェアオプション POSITIP 8000 NC1 によりワークの製造を自動化できます。

このシリーズの装置は、

- 産業上の用途および産業環境でのみご使用ください
- 使用上の決まりに合わせて、適した台座やブラケットに取り付けてください
- 室内および湿気、汚れ、油や潤滑剤による負荷が技術データの基準に対応する環境での使用を想定しています



この装置は、さまざまなメーカーの周辺機器に対応しています。ハイデンハインはそれらの装置の使用上の決まりについては言及できません。付属説明書中の使用上の決まりを必ず守ってください。

2.4 決まりに反する使用

POSITIP 8000 シリーズのすべての装置について、特に次の使用を禁じます。

- "技術仕様" に基づく運転条件の範囲外での使用および保管
- 戸外での使用
- 爆発の危険のあるエリアでの使用
- 安全機能の一部としての POSITIP 8000 シリーズの装置の使用

2.5 作業担当者の資格

組立て、設置、操作、サービス、メンテナンスおよび解体を担当する作業者は、これらの作業にふさわしい資格を有し、装置および接続周辺機器の説明書の内容を十分に理解する必要があります。

装置での個々の作業を行う作業者に必要な要件は、この説明書の当該作業の章に記載されています。

以下に、人員をその資格および任務に関して詳細に特定します。

オペレータ

オペレータは装置を使用上の決まりに従って使用および操作します。オペレータは装置管理責任者から担当業務の指示を受け、装置の不適切な取扱いによって生じる危険について説明を受けます。

専門担当者

専門担当者は、装置管理責任者が指定する訓練を受けて、より複雑な操作とパラメータ設定の方法を習得します。専門担当者はその職業教育、専門知識および経験、さらには関連規則に関する知識により、任された仕事を指定アプリケーションを使用して行うとともに、考えられる危険を自ら認識して回避できる能力を有する作業者です。

電気技術者

電気技術者はその職業教育、専門知識および経験、さらには関連規格および規則に関する知識により、電気設備の工事を行い、考えられる危険を自ら認識して回避できる能力を有する作業者です。電気技術者は、その業務を行う作業環境に特化した職業教育を受けた作業者です。

電気技術者は、適用される安全作業に関する法規則の規定を守らねばなりません。

2.6 装置管理責任者の義務

装置および周辺機器は装置管理責任者の所有物あるいは賃借物です。責任者は常に、使用上の決まりを徹底させる責任を負います。

装置管理責任者の義務は以下のとおりです。

- 装置へのさまざまな作業を、それにふさわしい資格を認定された作業者に担当させること
- 権限と役割を担当者に明確に教示すること
- 担当者が割り当てられた任務を遂行するために必要なあらゆる手段を提供すること
- 装置を故障や不具合がなく正常に機能する状態で使用できるようにすること
- 不正に装置が使用されないように対策を講じること

2.7 一般的な安全に関する注意



この製品を使用するシステムについてはいずれも、システムの組立て作業者または設置作業者がシステムの責任を負います。



本装置は、さまざまなメーカーの多数の周辺機器に対応しています。ハイデンハインはこれらの装置の安全上の注意事項については言及できません。添付されている説明書の安全上の注意事項を必ず守ってください。説明書がない場合には、装置メーカーにお問合せください。

装置での個々の作業に特有の安全上の注意事項は、この説明書の当該作業の章に記載されています。

2.7.1 装置の記号

装置には、次の記号が表示されています。

記号	意味
	装置を接続する前に、電気および電源接続に関する安全上の注意事項をよくお読みください。
	IEC/EN 60204-1 に準拠した機能接地端子。取付けに関する注意事項を守ってください。
	製品シール。製品シールが破れているか剥がれている場合、保証が失効します。

2.7.2 電気系統に関する安全上の注意事項

⚠ 警告

装置を開ける際に、通電部品に触れるおそれがあります。

感電、やけどまたは死亡につながるおそれがあります。

- ▶ 装置を決して開かないでください
- ▶ 装置内部の作業は必ずメーカーに依頼してください

⚠ 警告

通電部品に直接または間接的に触れることにより、感電するおそれがあります。

感電、やけどまたは死亡につながるおそれがあります。

- ▶ 電気系統および通電中の部品への作業は、必ず専門知識を有する技術者に任せてください
- ▶ 電源への接続および全インタフェースへの接続には、必ず規格に準拠して製造されたケーブルおよびコネクタを使用してください。
- ▶ 電気部品が故障した場合はすぐにメーカーに交換を依頼してください。
- ▶ 接続しているケーブルおよび装置のソケットや端子などの接続部を定期的に点検してください。接続が緩んでいたり、ケーブルが焦げているなどの問題がある場合は、すぐに解決してください

注意事項

装置の内部部品が損傷するおそれがあります！

装置を開いてしまうと、保証が失効します。

- ▶ 装置を決して開かないでください
- ▶ 装置内部の作業は必ず装置メーカーに依頼してください

3

輸送と保管

3.1 概要

この章には、装置の輸送および保管、ならびに同梱品とアクセサリに関する情報が記載されています。



以下の作業は必ず専門担当者に依頼してください。

詳細情報: "作業担当者の資格", 31 ページ

3.2 装置の開梱

- ▶ 梱包箱の上側を開きます。
- ▶ 梱包材を取り除きます。
- ▶ 内容物を取り出します。
- ▶ 納品物がすべて揃っているか確認します。
- ▶ 納品物に輸送による損傷がないか点検します。

3.3 同梱品およびアクセサリ

3.3.1 同梱品

納品内容物は、以下の製品です。

名称	説明
付録 (オプション)	取扱説明書の内容、また、場合によっては設置説明書の内容を補完するか、その代用となります
取扱説明書	記憶媒体に収録されている、現在提供可能な言語での取扱説明書の PDF 版
装置	ポジション表示 POSITIP 8000
設置説明書	現在提供可能な言語での設置説明書の印刷版
取付けブラケット Single-Pos	固定取付け用取付けブラケット、傾斜 20°、取付け穴パターン 100 mm x 100 mm

3.3.2 アクセサリ

i ライセンスキーを使用して、装置のソフトウェアオプションを有効にする必要があります。付属のハードウェアコンポーネントは、各ソフトウェアオプションを有効化してからはじめて使用できます。
詳細情報: "ソフトウェアオプションの有効化", 109 ページ

以下に記載のアクセサリは、HEIDENHAINにオプションで注文できます。

アクセサリ	名称	説明	ID
運転用			
	ソフトウェアオプション POSITIP 8000 AEI1	追加のエンコーダ入力の許可	1089228-02
	ソフトウェアオプション POSITIP 8000 AEI1 Trial	追加のエンコーダ入力の許可、期限付きの試用版 (60 日間)	1089228-52
	ソフトウェアオプション POSITIP 8000 NC1	工作機械の軸の制御 (サーボモータおよびステッパモータ)	1089228-03
	ソフトウェアオプション POSITIP 8000 NC1 Trial	工作機械の軸の制御 (サーボモータおよびステッパモータ)、期限付きの試用版 (60 日間)	1089228-53
インストール用			
	1 Vpp のアダプタプラグ	止めねじ (オス、15 ピン) を用いた取付け D-Sub コネクタ (2 列、オス、15 ピン) から D-Sub コネクタ (2 列) への 1 V _{pp} インタフェースの割当て変換	1089214-01
	接続ケーブル	接続ケーブルについてはカタログ「HEIDENHAIN 製品用のケーブルおよびコネクタ」を参照してください	---
	電源ケーブル	欧州型プラグ (型式 F) 付きの電源ケーブル、長さ 3 m	223775-01
	USB 接続ケーブル	USB 接続ケーブルコネクタタイプ A をコネクタタイプ B へ	354770-xx
	エッジファインダ KT 130	ワークをプロービングするためのタッチプローブ (基準点の作成)	283273-xx
	タッチプローブ TS 248	ワークをプロービングするためのタッチプローブ (基準点の作成)、ケーブル出口は軸方向	683110-xx

アクセサリ	名称	説明	ID
	タッチプローブ TS 248	ワークをプロービングするためのタッチプローブ (基準点の作成)、ケーブル出口は半径方向	683112-xx
取付け用			
	ホルダ Multi-Pos	アーム上に装置を固定するためのブラケット、無段傾斜式、傾斜範囲 90 度、取付け穴パターン 100 mm x 100 mm	1089230-04
	取付けフレーム	後続電子機器 QUADRA-CHEK 3000 および POSITIP 8000 をパネルに取り付けるための取付けフレーム	1089208-02
	取付けブラケット Duo-Pos	固定式取付け用台座、傾斜 20 度または 45 度、取付け穴パターン 100 mm x 100 mm	1089230-02
	取付けブラケット Multi-Pos	無段傾斜式取付け用台座、傾斜範囲 90 度、取付け穴パターン 100 mm x 100 mm	1089230-03
	取付けブラケット Single-Pos	固定式取付け用台座、傾斜 20 度、取付け穴パターン 100 mm x 100 mm	1089230-01

3.4 輸送による損傷がある場合

- ▶ 損傷を輸送業者に確認してもらいます。
- ▶ 梱包材は検査のために保管しておきます。
- ▶ 発送者に損傷があったことを知らせます。
- ▶ 小売店または機械メーカーに交換部品を依頼します。



輸送による損傷の場合：

- ▶ 梱包材は検査のために保管しておきます
- ▶ ハイデンハインまたは機械メーカーに連絡してください
これは、交換部品が必要になる輸送時の損傷の場合でも同じです。

3.5 再梱包と保管

装置をここで示す条件に従って、慎重に梱包し、保管してください。

3.5.1 装置を梱包する

再梱包はできるだけ元の梱包と同じになるようにしてください。

- ▶ 装置のすべての取付け部品およびダストキャップを装置の納入時に取り付けられていたとおりに取り付けます。つまり、装置を最初に梱包されていたとおりに梱包します
- ▶ 装置を梱包する際には、
 - 輸送中の衝突や振動を抑えるようにします
 - ほこりや湿気が侵入しないようにします
- ▶ 同梱のアクセサリ部品をすべて梱包に入れます
詳細情報: "同梱品およびアクセサリ", 36 ページ
- ▶ 納入時に同梱されていた説明書もすべて同梱します
詳細情報: "説明書の保管と譲渡", 23 ページ



修理のために装置をカスタマーサービスに返送する場合：

- ▶ 装置はアクセサリや測定装置および周辺機器なしで送付します

3.5.2 装置を保管する

- ▶ 装置を上記のとおり梱包します
- ▶ 環境条件の規定を守ってください
詳細情報: "技術仕様", 373 ページ
- ▶ 輸送後および長期保管後には、装置に損傷がないか確認してください

4

組立て

4.1 概観

この章では、装置の組立てを説明します。装置を適切に台座またはブラケットに取り付けるための手引きとなります。



以下の作業は必ず専門担当者に依頼してください。

詳細情報: "作業担当者の資格", 31 ページ

4.2 装置の組立て

組立てに関する一般的な注意事項

組立ての種類に関する記載は、装置の背面にあります。接続は、VESA 規格 100 mm x 100 mm と互換性があります。

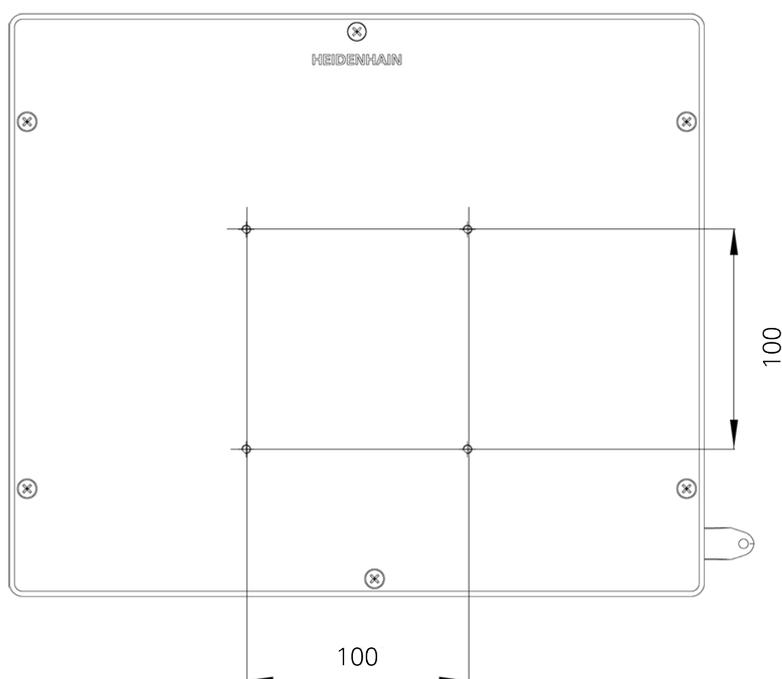


図 1: 装置背面の寸法

組立ての種類に応じて装置に固定するための材料は、付属品に同梱されています。

さらに次のものがが必要です：

- トルクスドライバー T20
- トルクスドライバー T25
- 六角棒スパナ SW 2.5 (台座 Duo-Pos)
- 土台に固定するための材料



装置の使用上の決まりに合わせて、装置を台座やブラケットに取り付けてください。

4.2.1 取付けブラケット Single-Pos の取付け

台座 Single-Pos は、20 度の傾斜で装置にねじ固定できます。

- ▶ 取付けブラケットを付属の皿ネジ M4 x 8 ISO 14581 で装置背面の上部 VESA 100 ネジ穴に取り付けます

i 2.6 Nm の許容締付けトルクに注意してください

- ▶ 2 つの適したねじを用いて、上方から台座を土台にねじ固定します
あるいは
- ▶ 台座の下側にシール式ゴムパッドを取り付けます
- ▶ ケーブルは、後方から台座の開口部を通し、側面の開口部から接続部へと取り回します

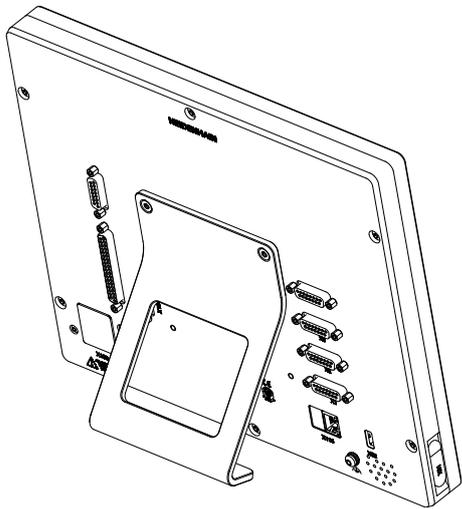


図 2: 台座 Single-Pos に取り付けた装置

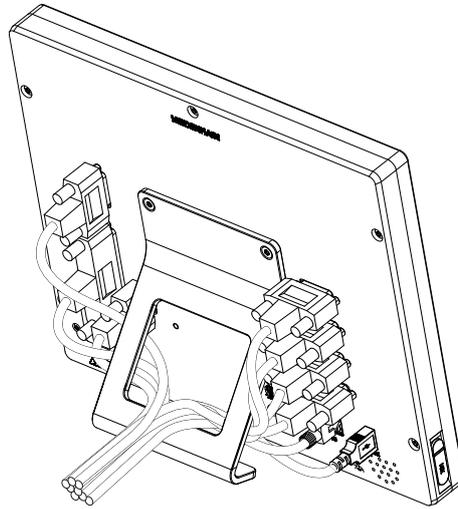


図 3: 台座 Single-Pos でのケーブル取回し

詳細情報: "取付けブラケット Single-Pos での装置寸法", 378 ページ

取付けブラケット Duo-Pos の取付け

台座 Duo-Pos は、20 度または 45 度のいずれかの傾斜で装置にねじ固定できます。

- ▶ 取付けブラケットを付属の六角穴付きネジ M4 x 8 ISO 7380 で装置背面の下部 VESA 100 ネジ穴に取り付けます



2.6 Nm の許容締付けトルクに注意してください

- ▶ 装着スロット (幅 = 4.5 mm) を利用して、台座を土台にねじ固定します
あるいは
- ▶ 装置を希望の位置に自由に設置する
- ▶ ケーブルは、後方から台座の 2 本の支柱の間を通し、側面の開口部から接続部へと取り回します

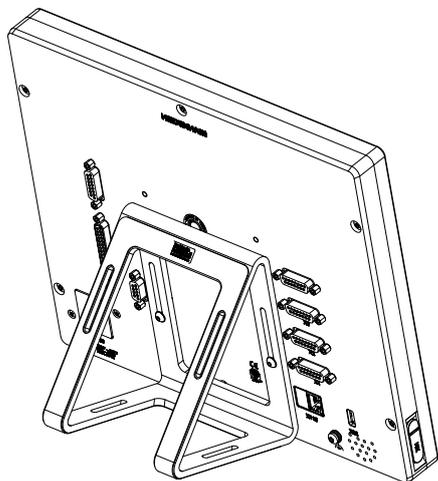


図 4: 台座 Duo-Pos に取り付けた装置

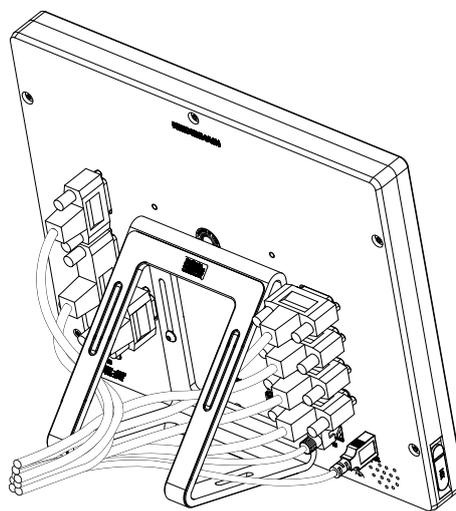


図 5: 台座 Duo-Pos でのケーブル取回し

詳細情報: "取付けブラケット Duo-Pos での装置寸法", 379 ページ

4.2.2 取付けブラケット Multi-Pos の取付け

- ▶ 取付けブラケットを付属の皿ネジ M4 x 8 ISO 14581 (黒) で装置背面の VESA 100 ネジ穴に取り付けます

i 2.6 Nm の許容締付けトルクに注意してください

- ▶ オプションで 2 つの M5 ねじを用いて、下方から台座を土台にねじ固定します
- ▶ 傾斜範囲 90° 内で希望の傾斜角度を設定します
- ▶ 台座を固定 : ねじ T25 を締めます

i ねじ T25 の締付けトルクに注意してください

- 推奨締付けトルク : 5.0 Nm
- 最大許容締付けトルク : 15.0 Nm

- ▶ ケーブルは、後方から台座の 2 本の支柱の間を通し、側面の開口部から接続部へと取り回します

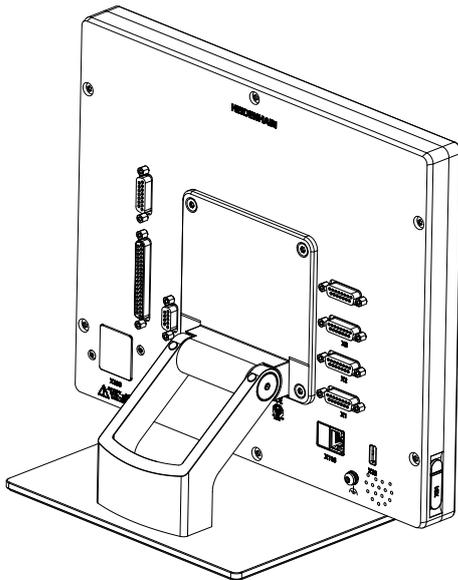


図 6: 台座 Multi-Pos に取り付けた装置

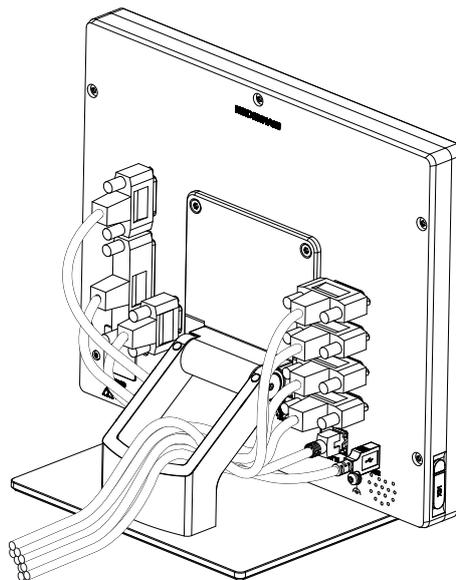


図 7: 台座 Multi-Pos でのケーブル取回し

詳細情報: "取付けブラケット Multi-Pos での装置寸法", 379 ページ

4.2.3 ホルダ Multi-Pos の取付け

- ▶ ホルダを付属の皿ネジ M4 x 8 ISO 14581 (黒) で装置背面の VESA 100 ネジ穴に取り付けます

i 2.6 Nm の許容締付けトルクに注意してください

- ▶ 同梱の M8 ねじ、ワッシャー、グリップおよび M8 六角ナットを用いて、ブラケットをアームに取り付けます
- ▶ 傾斜範囲 90° 内で希望の傾斜角度を設定します
- ▶ ブラケットを固定 : ねじ T25 を締めます

i ねじ T25 の締付けトルクに注意してください

- 推奨締付けトルク : 5.0 Nm
- 最大許容締付けトルク : 15.0 Nm

- ▶ ケーブルは、後方からブラケットの 2 本の支柱の間を通し、側面の開口部から接続部へと取り回します

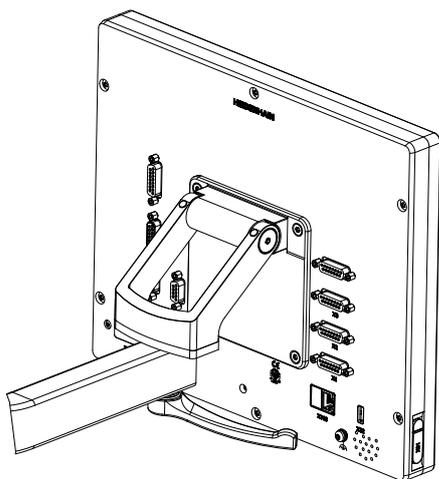


図 8: ブラケット Multi-Pos に取り付けられた装置

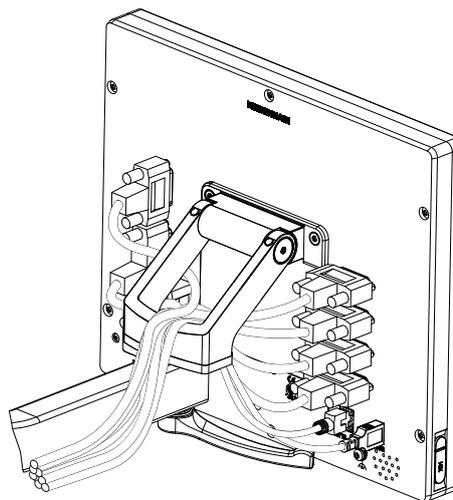


図 9: ブラケット Multi-Pos でのケーブル取回し

詳細情報: "ホルダ Multi-Pos での装置寸法", 380 ページ

5

設置

5.1 概観

この章では、装置の設置について説明します。この章は、装置の接続に関する情報を含み、周辺機器を適切に接続するための手引きとなります。



以下の作業は必ず専門担当者に依頼してください。

詳細情報: "作業担当者の資格", 31 ページ

5.2 一般的な注意事項

注意事項

高い電磁放射の発生源により障害が生じるおそれがあります！

周波数インバータや駆動装置などの周辺機器により、障害が発生するおそれがあります。

電磁波の影響に対する耐性を高くするには、

- ▶ オプションの IEC/EN 60204-1 に準拠した機能接地端子を使用してください
- ▶ たとえば、金属積層フィルムおよび金属メッシュまたは金属ハウジングによって全体がシールドされた USB 周辺機器のみを使用してください。編組シールドの遮蔽率は 85 % 以上です。シールドはコネクタの全周に接続される必要があります (360° 接続)。

注意事項

稼働中のコネクタの接続と解除による装置の損傷！

内部構成部品が損傷する恐れがあります。

- ▶ プラグ類は必ず装置のスイッチを切った状態で接続したり外したりしてください

注意事項

静電気放電 (ESD) !

この装置には、静電気放電で破壊されるおそれのある静電気に弱い部品が取り付けられています。

- ▶ ESD に弱い部品の取扱いに関する安全措置を必ず取ってください
- ▶ 規則に準じて接地していない端子ピンに決して触れないでください
- ▶ 装置の接続部での作業時は、放電リストバンドを装着してください

注意事項

間違った配線による装置の損傷！

入力または出力を誤って配線すると、装置や周辺機器に損傷が生じるおそれがあります。

- ▶ 装置のピン配列および技術データに注意してください
- ▶ 使用するピンまたは心線のみを配線してください

詳細情報: "技術仕様", 373 ページ

5.3 装置の概要

装置背面の接続部には、汚れや損傷を防ぐダストキャップが付いています。

注意事項

ダストキャップが外れていることによる汚れや損傷！

使用しない接続部にダストキャップをかぶせないと、接続接点の機能が損なわれたり使用不能になるおそれがあります。

- ▶ ダストキャップは、エンコーダや周辺機器の接続時以外は外さないでください
- ▶ エンコーダまたは周辺機器を取り外す場合は、ダストキャップを再び接続部に取り付けてください

i エンコーダ用の接続部の種類は、装置の仕様によって異なる場合があります。

ダストキャップなしの装置背面

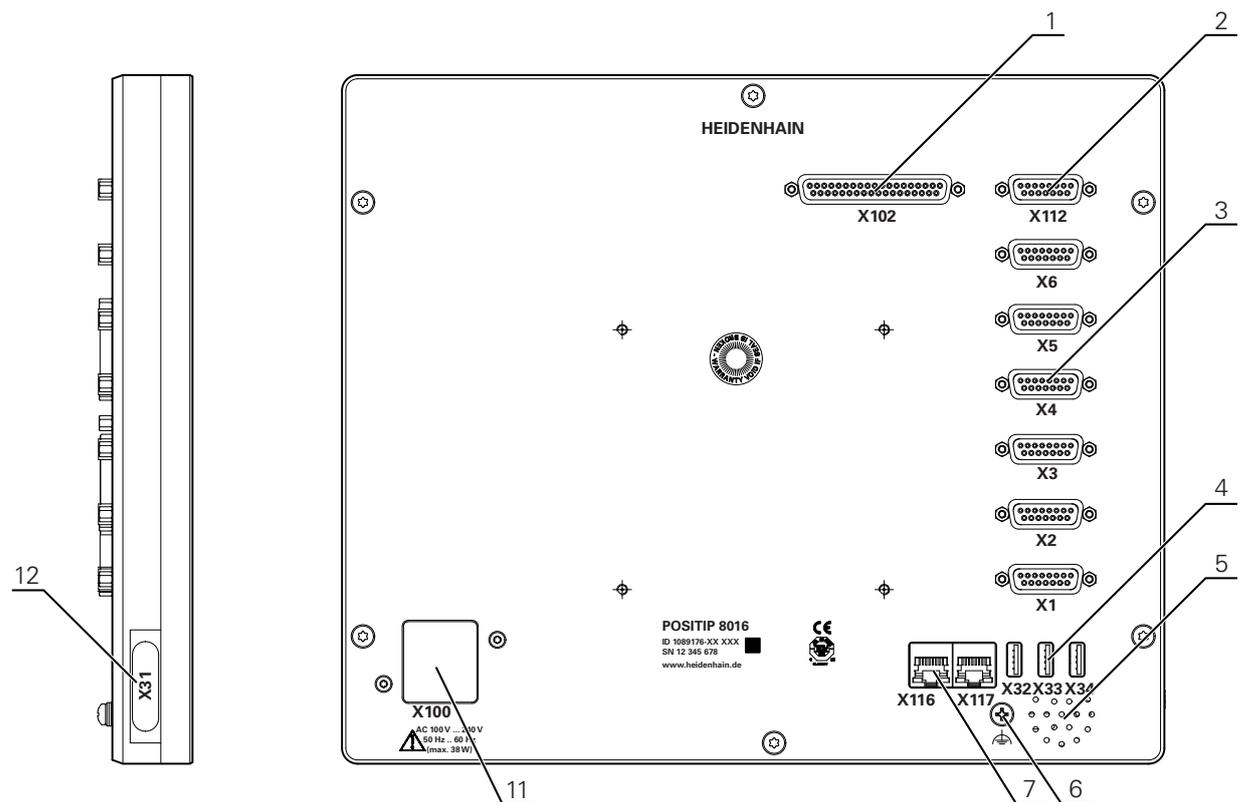


図 10: 装置背面 (ID 1089176-xx の装置の場合)

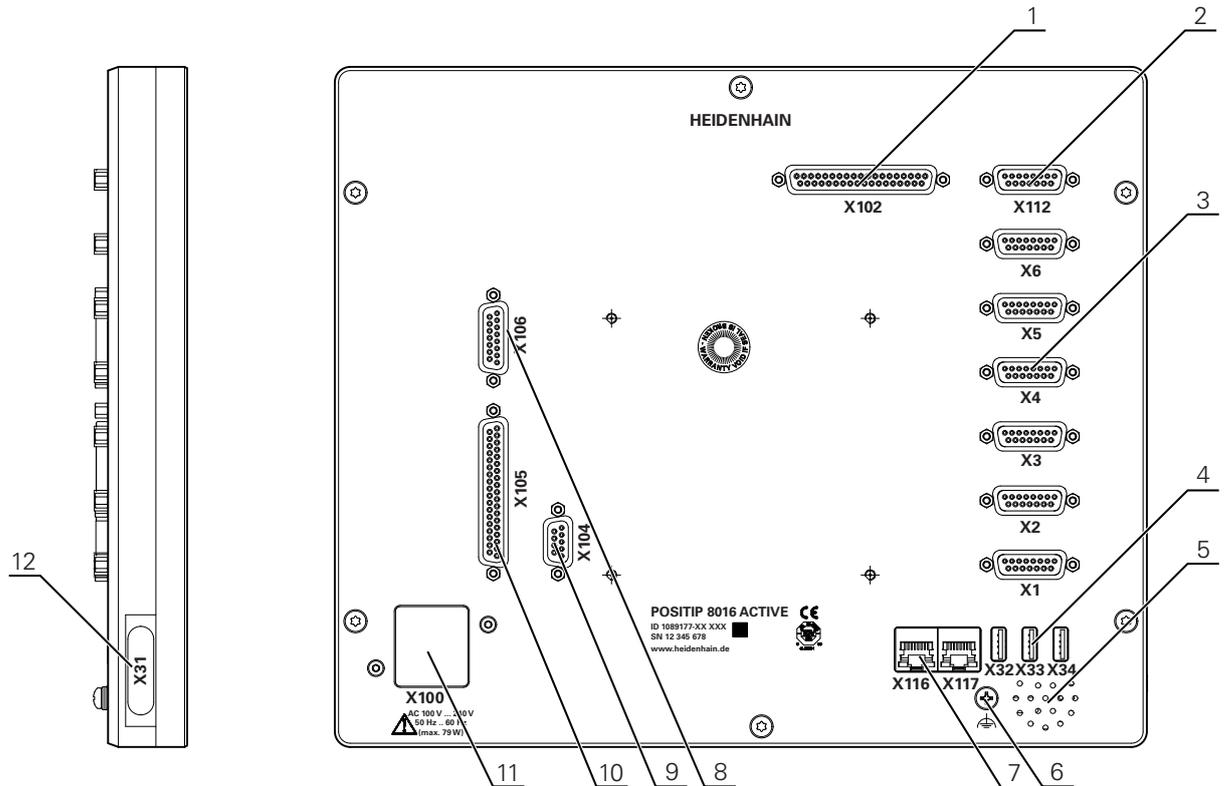


図 11: 装置背面 (ID 1089177-xx の装置の場合)

接続 :

- 1 **X102** : TTL デジタルインタフェース用の 37 ピン D-Sub ポート (入力部 8 点、出力部 16 点)
- 2 **X112** : タッチプローブ (たとえば、HEIDENHAIN タッチプローブ) 用の 15 ピン D-Sub ポート
- 3 **X1-X6** : タイプ 1 V_{PP} 、 $11\mu A_{PP}$ または EnDat 2.2 のインタフェース装備のエンコーダ用 15 ピン D-Sub ポート
標準で入力部 4 点が許可されていて、オプションでさらに入力部 2 点を許可できる
- 4 **X32-X34** : プリンタまたは USB メモリー用 USB 2.0 Hi-Speed ポート (タイプ A)
- 5 スピーカー
- 6 IEC/EN 60204-1 に準拠した機能接地端子
- 7 **X116** : 後続システムや PC との通信およびデータ交換用 RJ45 イーサネットポート
X117 : 現在サポートされていません
- 11 **X100** : 電源スイッチと電源接続口

追加の接続部 (ID 1089177-xx の装置の場合) :

- 8 **X106** : アナログインタフェース用の 15 ピン D-Sub ポート (入力部 4 点、出力部 4 点)
- 9 **X104** : 汎用リレーインタフェース用の 9 ピン D-Sub ポート (リレー切換接点 2 点)
- 10 **X105** : デジタルインタフェース用の 37 ピン D-Sub ポート (DC 24 V、切替え入力部 24 点、切替え出力部 8 点)

装置左側

- 12 **X31** (保護カバーの下) : プリンタまたは USB メモリー用 USB 2.0 Hi-Speed ポート (タイプ A)

5.4 エンコーダを接続する

i EnDat-2.2 インタフェースを持つエンコーダの場合：装置設定における軸に、該当するエンコーダ入力が入力済みである場合、再起動時にそのエンコーダが自動的に認識され、設定が調整されます。その代わりに、エンコーダを接続してからエンコーダ入力を割り当ててもかまいません。

- ▶ 以下のピン配列に注意します
- ▶ ダストキャップを取り外し、保管します
- ▶ 組立てバリエーションに応じてケーブルを取り回します

詳細情報: "装置の組立て", 42 ページ

- ▶ エンコーダケーブルを対応する接続部にしっかり接続します

詳細情報: "装置の概要", 50 ページ

- ▶ ねじ付きプラグの場合：ねじを強く締めすぎないでください

ピン配列 X1、X2、X3、X4、X5、X6

1 V _{SS} 、11 μA _{SS} 、EnDat 2.2								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 V _{SS}	A+	0 V	B+	U _P	/	/	R-	/
11 μA _{SS}	I ₁₊		I ₂₊		/	内部 シールド	I ₀₋	/
EnDat	/		/		データ		/	ク ロック
	9	10	11	12	13	14	15	
1 V _{SS}	A-	セン サー 0 V	B-	セン サー U _P	/	R+	/	
11 μA _{SS}	I ₁₋		I ₂₋		/	I ₀₊	/	
EnDat	/		/		データ	/	ク ロック	

5.5 タッチプローブの接続

i 次のタッチプローブを装置に接続できます。

- HEIDENHAIN タッチプローブ TS 248
- HEIDENHAIN エッジファインダ KT 130

詳細情報: "同梱品およびアクセサリ", 36 ページ

- ▶ 以下の接続部割当てに注意してください
- ▶ ダストキャップを取り外し、保管します
- ▶ 組立てバリエーションに応じてケーブルを取り回します


詳細情報: "装置の組立て", 42 ページ

- ▶ タッチプローブを接続部にしっかりと接続します

詳細情報: "装置の概要", 50 ページ

- ▶ ねじ付きプラグの場合: ねじを強く締めすぎないでください

接続部割当て X 112

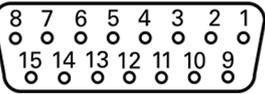							
1	2	3	4	5	6	7	8
LED+	B 5 V	B 12 V	/	DC 12 V	DC 5 V	/	GND
9	10	11	12	13	14	15	
/	/	TP	GND	TP	/	LED-	

B - Probe signals、readiness

TP - Touch Probe、normally closed

5.6 切替え入出力の配線

警告

切替え入力を安全機能に使用する際の危険！

メカニカルリミットスイッチの切替え入力を安全機能に使用すると、重傷を負ったり死亡したりするおそれがあります。

- ▶ メカニカルリミットスイッチの切替え入力は、安全機能には使用しないでください



接続する周辺機器に応じて、接続作業に電気技術者が必要になることがあります。

例：安全特別低電圧 (SELV) を超えたとき

詳細情報: "作業担当者の資格", 31 ページ



本装置は、周辺機器が二次回路から IEC 61010-1 第 3 版 9.4 項に準拠する制限エネルギーまたは IEC 60950-1 第 2 版 2.5 項に準拠する制限電力の供給を受けるか、あるいは UL1310 に準拠するクラス 2 の二次回路から電源供給を受ける場合のみ、IEC 61010-1 の要件を満たします。

IEC 61010-1 第 3 版 9.4 項の代わりに規格 DIN EN 61010-1、EN 61010-1、UL 61010-1 および CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 の該当する項、あるいは IEC 60950-1 第 2 版 2.5 項の代わりに規格 DIN EN 60950-1、EN 60950-1、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 も適用できます。

- ▶ 切替え入出力は、以下の接続部割当てに従って配線されます
- ▶ ダストキャップを取り外し、保管します
- ▶ 組立てバリエーションに応じてケーブルを取り回します

詳細情報: "装置の組立て", 42 ページ

- ▶ 周辺機器の接続ケーブルをそれぞれの接続口にしっかり接続します

詳細情報: "装置の概要", 50 ページ

- ▶ ねじ付きプラグの場合：ねじを強く締めすぎないでください




装置設定で、デジタルまたはアナログ入出力をそれぞれの切替え機能に割り当てる必要があります。


接続部割当て X102

1	2	3	4	5	6	7	8
GND	Din 1	Din 3	Din 4	Din 6	GND	Dout 0	Dout 2
9	10	11	12	13	14	15	16
Dout 4	GND	Dout 6	Dout 8	Dout 10	GND	Dout 12	Dout 14
17	18	19	20	21	22	23	24
/	/	GND	Din 0	Din 2	DC 5 V	Din 5	Din 7
25	26	27	28	29	30	31	32
GND	Dout 1	Dout 3	Dout 5	GND	Dout 7	Dout 9	Dout 11
33	34	35	36	37			
GND	Dout 13	Dout 15	/	/			

デジタル入力 :

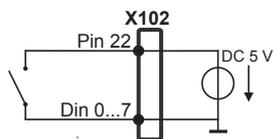

デジタル出力 :

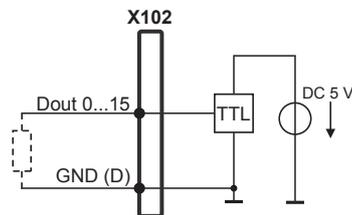


接続部割当て X104

1	2	3	4	5	6	7	8	9
R-0 NO	R-0 NC	/	R-1 NO	R-1 NC	R-0 CO	/	/	R-1 CO

CO - Change Over
 NO - Normally Open
 NC - Normally Closed


リレー出力 :

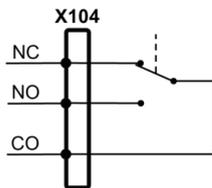


接続部割当て X 105

1	2	3	4	5	6	7	8
Din 0	Din 2	Din 4	Din 6	Din 8	Din 10	Din 12	Din 14
9	10	11	12	13	14	15	16
Din 16	Din 18	Din 20	Din 22	Dout 0	Dout 2	Dout 4	Dout 6
17	18	19	20	21	22	23	24
DC 24 V	DC 24 V	GND	Din 1	Din 3	Din 5	Din 7	Din 9
25	26	27	28	29	30	31	32
Din 11	Din 13	Din 15	Din 17	Din 19	Din 21	Din 23	Dout 1
33	34	35	36	37			
Dout 3	Dout 5	Dout 7	DC 24 V	GND			

デジタル入力 :

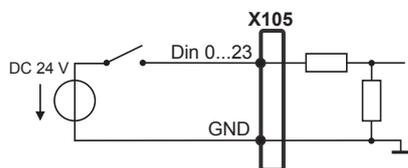


デジタル出力 :

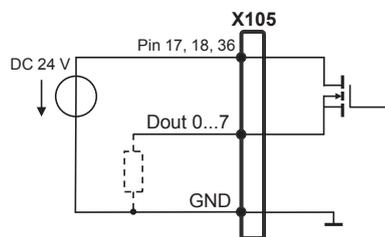


接続部割当て X 106

1	2	3	4	5	6	7	8
Aout 0+	Aout 1+	Aout 2+	Aout 3+	GND	GND	Ain 1	Ain 3
9	10	11	12	13	14	15	
Aout 0-	Aout 1-	Aout 2-	Aout 3-	DC 5 V	Ain 0	Ain 2	

アナログ入力 :

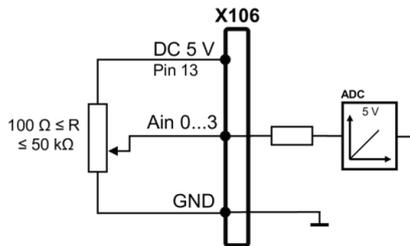

アナログ出力 :

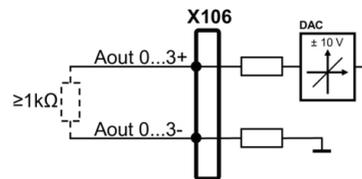

5.7 プリンタを接続する

USB プリンタの接続

- ▶ 以下の接続部割当てに注意してください
- ▶ ダストキャップを取り外し、保管します
- ▶ 組立てバリエーションに応じてケーブルを取り回します

詳細情報: "装置の組立て", 42 ページ

- ▶ USB プリンタをタイプ A の USB ポート (X31、X32、X33、X34) に接続します。USB ケーブルプラグを完全に差し込んでください

詳細情報: "装置の概要", 50 ページ

接続部割当て X31、X32、X33、X34

			
1	2	3	4
DC 5 V	データ (-)	データ (+)	GND

イーサネットプリンタの接続


- ▶ 以下の接続部割当てに注意してください
- ▶ ダストキャップを取り外し、保管します
- ▶ 組立てバリエーションに応じてケーブルを取り回します

詳細情報: "装置の組立て", 42 ページ

- ▶ 市販の CAT.5 ケーブルを使用してイーサネットプリンタをイーサネットポート X116 に接続します。ケーブルプラグがポートにカチッとハマるまで押し込んでください

詳細情報: "装置の概要", 50 ページ

ピン配列 X116

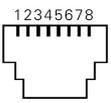							
1	2	3	4	5	6	7	8
D1+ (TX+)	D1- (TX-)	D2+ (RX+)	D3+	D3-	D2- (RX-)	D4+	D4-

5.8 入力装置を接続する

- ▶ 以下の接続部割当てに注意してください
- ▶ ダストキャップを取り外し、保管します
- ▶ 組立てバリエーションに応じてケーブルを取り回します

詳細情報: "装置の組立て", 42 ページ

- ▶ USB マウスまたは USB キーボードをタイプ A の USB ポート (X31、X32、X33、X34) に接続します。USB ケーブルプラグを完全に差し込んでください

詳細情報: "装置の概要", 50 ページ

接続部割当て X31、X32、X33、X34

			
1	2	3	4
DC 5 V	データ (-)	データ (+)	GND

5.9 ネットワーク周辺機器の接続


- ▶ 以下の接続部割当てに注意してください
- ▶ ダストキャップを取り外し、保管します
- ▶ 組立てバリエーションに応じてケーブルを取り回します

詳細情報: "装置の組立て", 42 ページ

- ▶ 市販の CAT.5 ケーブルを使用してネットワーク周辺機器をイーサネットポート X116 に接続します。ケーブルプラグがポートにカチッとハマるまで押し込んでください

詳細情報: "装置の概要", 50 ページ

接続部割当て X116

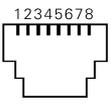							
1	2	3	4	5	6	7	8
D1+ (TX+)	D1- (TX-)	D2+ (RX+)	D3+	D3-	D2- (RX-)	D4+	D4-

5.10 電源の接続

警告

感電の危険！

装置を正しく設置しないと、感電して重傷を負ったり死亡したりするおそれがあります。

- ▶ 原則として、3 線式電源ケーブルを使用します。
- ▶ 建物設備の保護接地導体の接続端子が適切なものか確認してください

警告

誤った電源ケーブルによる火災の危険！


設置場所の要件を満たさない電源ケーブルを使用すると、火災を招く危険があります。

- ▶ 少なくとも設置する国の要件に準拠している電源ケーブルのみを使用してください

- ▶ 以下の接続部割当てに注意してください
- ▶ 要求を満たしている電源ケーブルを用いて、電源接続口を保護接地導体付き電源コンセントに接続します

詳細情報: "装置の概要", 50 ページ

接続部割当て X100

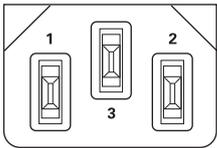		
1	2	3
L/N	N/L	⊕

6

操作の概要

6.1 概要

この章では、の装置のユーザーインターフェイスと操作エレメントならびに基本機能について説明します。

6.2 タッチスクリーンと入力装置による操作

6.2.1 入力装置

装置のユーザーインターフェイスの操作エレメントの操作は、タッチスクリーンまたは接続された USB マウスを介して行います。

データを入力するには、タッチスクリーンのスクリーンキーボードまたは接続された USB キーボードを使用します。

注意事項

湿気または水との接触によりタッチスクリーンが誤作動するおそれがあります！

湿気または水は、タッチスクリーンの機能を損なうことがあります。

- ▶ タッチスクリーンが湿気や水に触れないように保護してください

詳細情報: "装置データ", 374 ページ

6.2.2 ジェスチャーとマウス動作

ユーザーインタフェースの操作エレメントの有効化、切替え、移動には、装置のタッチスクリーンまたはマウスを使用します。タッチスクリーンやマウスの操作はジェスチャーで行います。

i タッチスクリーンで操作する際のジェスチャーは、マウスで操作する際のジェスチャーとは異なる場合があります。

タッチスクリーンおよびマウスで操作する際にジェスチャーが異なる場合は、両方の操作オプションともが代わりに動作手順として説明されます。

タッチスクリーンおよびマウスで操作する際の代案的な動作手順は、次のアイコンで示されます。



タッチスクリーンでの操作



マウスでの操作

次の一覧は、タッチスクリーンおよびマウスで操作する際のさまざまなジェスチャーを説明します。

タップ



タッチスクリーンに軽くタッチすることを意味します



マウスの左ボタンを 1 回押すことを意味します

タップにより、とくに以下の操作が行われます

- - メニュー、要素、パラメータの選択
 - スクリーンキーボードでの記号入力
 - ダイアログボックスを閉じる

ホールド



タッチスクリーンを長押しすることを意味します



マウスの左ボタンを 1 回押してから押したままにすることを意味します

ホールドにより、特に以下の操作が行われます

- - 「+」ボタンと「-」ボタンのある入力フィールドの値のすばやい変更

ドラッグ



タッチスクリーン上で動きの始点を一意に定めて、1本の指を動かすことを意味します



マウスの左ボタンを1回押してから押したままにすると同時に、マウスの動きの始点を一意に定めて動かすことを意味します

ドラッグにより、特に以下の操作が行われます



- リストとテキストのスクロール

6.3 操作エlementおよび機能全般

以下の操作エlementにより、タッチスクリーンまたは入力装置を介した設定と操作が可能です。

スクリーンキーボード

スクリーンキーボードを使って、ユーザーインターフェースの入力フィールドにテキストを入力できます。入力フィールドに応じて、数字または英数字のスクリーンキーボードが表示されます。

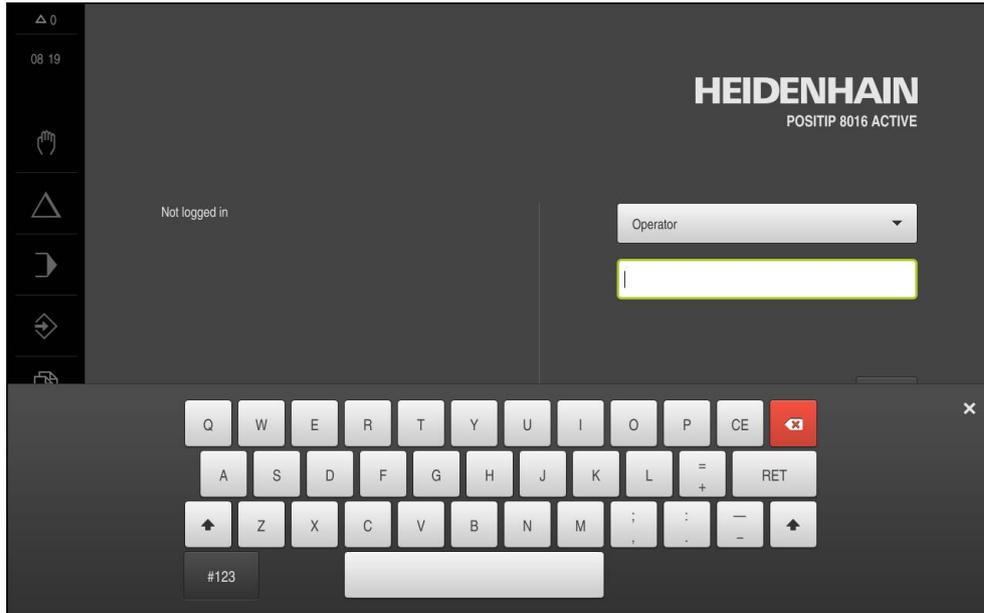


図 12: スクリーンキーボード

- ▶ 値を入力するには、入力フィールドをタップします
- > 入力フィールドが前面に表示されます
- > スクリーンキーボードが表示されます
- ▶ テキストまたは数字を入力します
- > 入力フィールドの入力が正しいことが緑のチェックマークで表示されます
- > 入力が不完全な場合や誤った値が入力された場合、赤色の感嘆符が表示されます。その場合、入力を終了することはできません
- ▶ 値を適用するには、「RET」で入力を確定します
- > 値が表示されます
- > スクリーンキーボードが非表示になります

「+」ボタンと「-」ボタンのある入力フィールド

数値の両側のプラス「+」ボタンとマイナス「-」ボタンで数値を調整できます。



- ▶ 希望の値が表示されるまで、「+」または「-」をタップします
- ▶ 値をより速く変更するには、「+」または「-」をタップし続けます
- > 選択した値が表示されます

切替えスイッチ

切替えスイッチで機能を切り替えます。



- ▶ 希望する機能をタップします
- ▶ 有効になった機能は、緑色で表示されます
- ▶ 無効な機能は、ライトグレーで表示されます

スライドスイッチ

スライドスイッチで機能をオンまたはオフにします。



- ▶ スライドスイッチを希望の位置にスライドさせるか、スライドスイッチをタップします
- ▶ 機能がオンまたはオフになります

ドロップダウンリスト

ドロップダウンリストのボタンには下向きの三角マークが付いています。



- ▶ ボタンをタップします
- ▶ ドロップダウンリストが表示されます
- ▶ 有効なエントリは緑色でマークされています
- ▶ 希望のエントリをタップします
- ▶ 希望のエントリが適用されます

元に戻す


このボタンで直前のステップを元に戻します。

すでに完了したプロセスを元に戻すことはできません。




- ▶ 「元に戻す」をタップします
- ▶ 直前のステップがリセットされます

追加

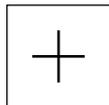

- ▶ 要素を追加するには、「追加」をタップします
- ▶ 新しい要素が追加されます

終了

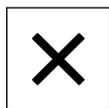

- ▶ ダイアログボックスを終了するには、「終了」をタップします

確定



- ▶ 操作を終了するには、「確定」をタップします

戻る



- ▶ メニュー構造の上位レベルに戻るには、「戻る」をタップします

6.4 POSITIP 8000 スイッチオン・オフ

6.4.1 POSITIP 8000 スイッチオン



装置を使用する前に、使用開始と調整のための手順を実行する必要があります。使用目的に応じて、追加の設定パラメータの設定が必要な場合があります。

詳細情報: "使用開始", 103 ページ

- ▶ 電源スイッチをオンにする
電源スイッチは装置の背面にあります
- ▶ 装置が起動します。起動には少し時間がかかる場合があります
- ▶ 自動ユーザーログインが有効になっており、最終ユーザーとして **Operator** タイプのユーザーがログインしていた場合、「**手動モード**」メニューのユーザーインターフェースが表示されます
- ▶ 自動ユーザーログインが有効になっていない場合、「**ユーザーログイン**」
詳細情報: "ユーザーのログイン/ログアウト", 70 ページ」メニューが表示されます

6.4.2 節電モード オン/オフ

装置を一時的に使用しない場合、節電モードをオンにしてください。そうすると、電源供給の中断なく、装置が非アクティブな状態に切り替わります。この状態では画面がオフになります。

節電モードをオンにする



- ▶ メインメニューで「**スイッチオフ**」をタップします



- ▶ 「**節電モード**」をタップします
- ▶ 画面がオフになります

節電モードをオフにする



- ▶ タッチスクリーンの任意の箇所をタッチします
- ▶ 下端に矢印が表示されます
- ▶ 矢印を上へドラッグします
- ▶ 画面が切り替わり、最後に表示したユーザーインターフェースが表示されます

6.4.3 POSITIP 8000 スイッチオフ

注意事項

オペレーティングシステムが破損するおそれがあります！

装置の電源が入った状態で電源を切り離すと、装置のオペレーティングシステムを破損するおそれがあります。

- ▶ 装置は、「**スイッチオフ**」メニューからシャットダウンすること
- ▶ スイッチが入っている状態で、装置を電源から切り離さないこと
- ▶ 必ず装置をシャットダウンしてから、電源スイッチをオフにすること



- ▶ メインメニューで「**スイッチオフ**」をタップします



- ▶ 「**シャットダウン**」をタップします
- ▶ オペレーティングシステムがシャットダウンします
- ▶ 画面に次のメッセージが表示されるまで待ちます：
デバイスのスイッチをオフにすることができます。
- ▶ POSITIP 8000 電源スイッチを切ります

6.5 ユーザーのログイン/ログアウト

「**ユーザーログイン**」メニューでユーザーとして装置にログインとログアウトを行います。

装置にログインできるユーザーは 1 人だけです。ログインしたユーザーが表示されます。新規ユーザーをログインするには、ログインしているユーザーをログアウトする必要があります。



本装置は、権限レベルを使用して、ユーザーによる包括的または限定された管理と操作を設定します。

6.5.1 ユーザーのログイン



- ▶ メインメニューで「**ユーザーログイン**」をタップします
- ▶ ドロップダウンリストでユーザーを選択します
- ▶ 「**パスワード**」入力フィールドをタップします
- ▶ ユーザーのパスワードを入力します

詳細情報: "クイックスタート用のログイン", 177 ページ



パスワードがデフォルト設定と一致しない場合は、機械設置 / 調整業者 (**Setup**) または機械メーカー (**OEM**) にお問い合わせください。
パスワードを忘れた場合は、HEIDENHAIN のサービス窓口にお問い合わせください。



- ▶ 入力を「**RET**」で確定します
- ▶ 「**ログイン**」をタップします
- ▶ ユーザーがログインされ、「**手動モード**」メニューが表示されます

6.5.2 ユーザーのログアウト



- ▶ メインメニューで「**ユーザーログイン**」をタップします



- ▶ 「**ログアウト**」をタップします
- > ユーザーがログアウトします
- > 「**スイッチオフ**」を除き、メインメニューのすべての機能が無効になります
- > 装置は、ユーザーがログインすることによって、再度使用できるようになります

6.6 言語の設定

工場出荷状態では、ユーザーインターフェースの言語は英語です。ユーザーインターフェースは希望の言語に切替え可能です



- ▶ メインメニューで「**設定**」をタップします



- ▶ 「**ユーザー**」をタップします
- > ログインしているユーザーにはチェックマークが付いています
- ▶ ログインしているユーザーを選択します
- > ユーザー用に選択した言語が、「**言語**」ドロップダウンリストに、対応するフラグと共に表示されます
- ▶ 「**言語**」ドロップダウンリストで希望の言語のフラグを選択します
- > 選択した言語でユーザーインターフェースが表示されます

6.7 起動後にリファレンスマークの検索を実行する

i 装置が、使用方法を旋削とし、スピンドル軸 **S** で設定されている場合は、加工プロセスの前にスピンドル回転数の上限を定義する必要があります。
詳細情報: "スピンドル回転数の上限の定義 (使用方法「旋削」)", 221 ページ

i 装置の起動後にリファレンスマークの検索がオンになっていると、リファレンスマークの検索が終わるまで、装置のすべての機能が停止されます。
詳細情報: "原点 (エンコーダー)", 335 ページ

i EnDat インタフェースを持つシリアルエンコーダの場合、軸が自動的にリファレンス点復帰するため、リファレンスマーク検索は省略されます。

装置でリファレンスマーク検索がオンになっている場合、軸のリファレンスマークを通過するよう要求されます。

- ▶ ログイン後にアシスタントの指示に従います
- > リファレンスマーク検索に成功すると、原点復帰アイコンがもう点滅しません

詳細情報: "位置値表示の操作エレメント", 88 ページ

詳細情報: "リファレンスマーク検索をオンにする", 115 ページ

6.8 ユーザーインタフェース

i この装置は、バージョンおよび装備をさまざまに変更して入手できます。ユーザーインタフェースおよび機能範囲は、バージョンおよび装備に応じて異なることがあります。

6.8.1 スイッチオン後のユーザーインターフェース

工場出荷状態のユーザーインターフェース

図のユーザーインターフェースは装置の工場出荷状態を示しています。

このユーザーインターフェースは、装置を工場出荷時設定にリセットした後も表示されます。

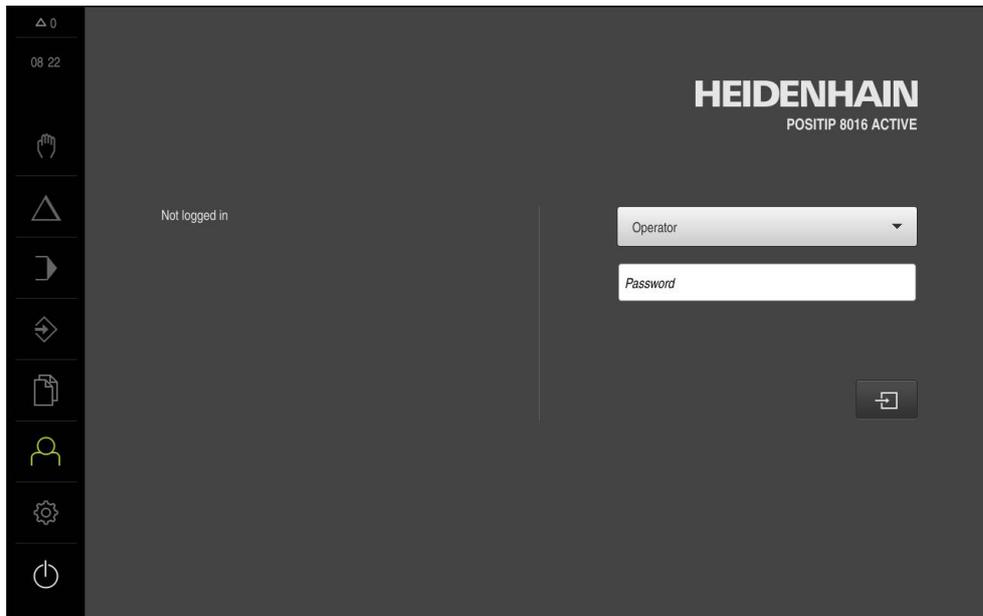


図 13: 装置の工場出荷状態でのユーザーインターフェース

起動後のユーザーインターフェース

最後に、**Operator** タイプのユーザーが、有効な自動ユーザーログインによってログインしていた場合、起動後に、「**手動モード**」メニューが表示されます。

詳細情報: "「手動モード」メニュー", 76 ページ

自動ユーザーログインが無効になっている場合、「**ユーザーログイン**」メニューが表示されます。

詳細情報: "メニュー「ユーザーログイン」", 86 ページ

6.8.2 ユーザーインターフェースのメインメニュー

ユーザーインターフェース (手動モード)

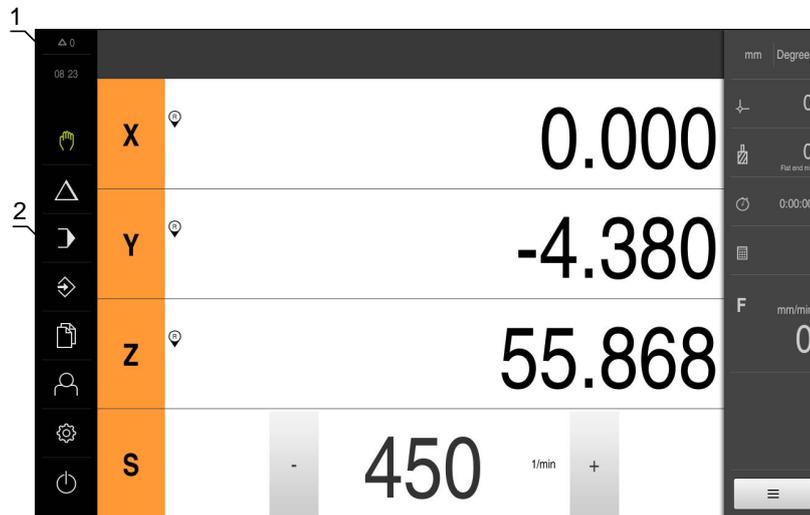


図 14: ユーザーインターフェース (手動モード)

- 1 時刻と閉じられていないメッセージの数を表示するメッセージ表示エリア
- 2 操作エレメントを示すメインメニュー

メインメニューの操作エレメント

メインメニューは有効なソフトウェアオプションと関係なく表示されます。

操作エレメント	機能
	メッセージ すべてのメッセージの一覧表示と閉じられていないメッセージ数の表示 詳細情報: "メッセージ", 99 ページ
	手動モード 機械軸の手動位置決め 詳細情報: "「手動モード」メニュー", 76 ページ
	MDI モード 希望する軸動作の直接入力 (Manual Data Input) ; 残存距離の算出および表示 詳細情報: "「MDI モード」メニュー", 78 ページ
	プログラムラン 操作ガイダンスによる、あらかじめ作成したプログラムの実行 詳細情報: "「プログラムラン」メニュー", 81 ページ
	プログラミング 個々のプログラムの作成および管理 詳細情報: "「プログラミング」メニュー", 82 ページ
	ファイルマネージャ 装置で使用できるファイルの管理 詳細情報: "メニュー「ファイル管理」", 85 ページ

操作エレメント	機能
	<p>ユーザーのログイン ユーザーのログイン/ログアウト 詳細情報: "メニュー「ユーザーログイン」", 86 ページ</p>
	<p>設定 装置の設定 (ユーザーの調整、センサーの設定、ファームウェアの更新など) 詳細情報: "メニュー「設定」", 87 ページ</p>
	<p>スイッチオフ オペレーティングシステムのシャットダウンまたは節電モードのオン 詳細情報: "「スイッチオフ」メニュー", 88 ページ</p>

6.8.3 「手動モード」メニュー

呼出し



- ▶ メインメニューで「手動モード」をタップします
- > 手動モード用のユーザーインターフェースが表示されます

「手動モード」メニュー (使用方法「ミリング加工」)

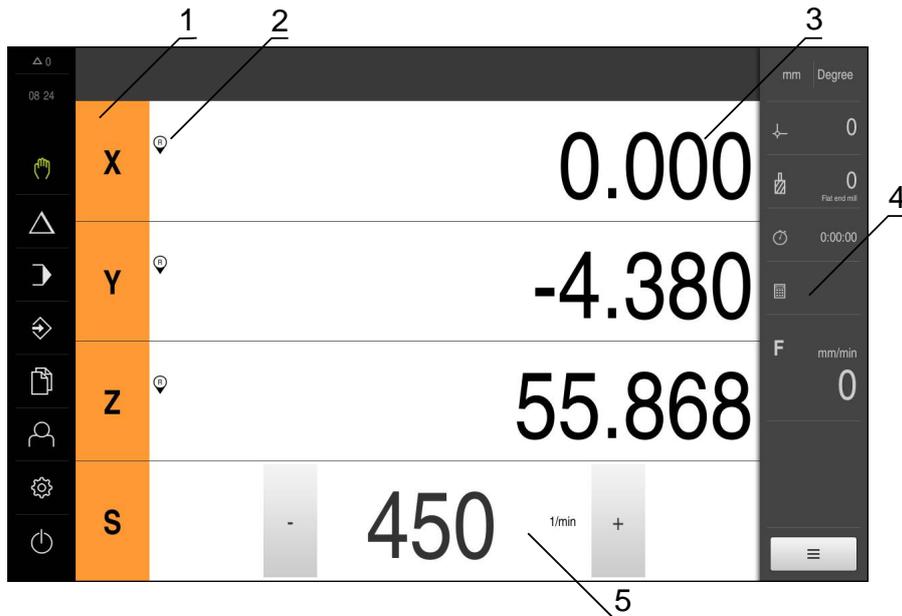


図 15: 使用方法「旋削」の「手動モード」メニュー

- 1 軸ボタン
- 2 リファレンス
- 3 ポジション表示
- 4 ステータスバー
- 5 スピンドル回転数 (工作機械)

「手動モード」メニュー (使用方法「旋削」)

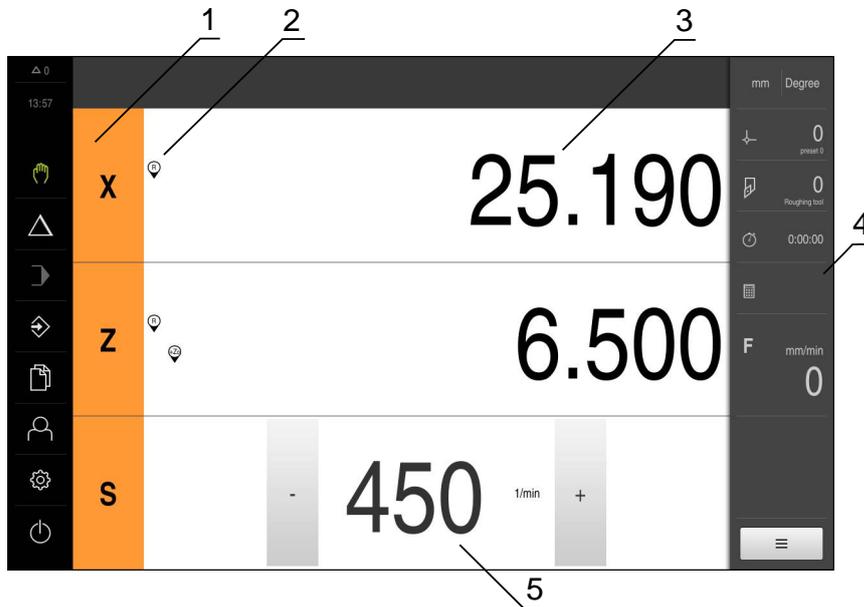


図 16: 使用方法「回転」の「手動モード」メニュー

- 1 軸ボタン
- 2 リファレンス
- 3 ポジション表示
- 4 ステータスバー
- 5 スピンドル回転数 (工作機械)

「手動モード」メニューは、作業エリアに機械軸で測定した位置値を表示します。

ステータスバーには、追加機能が提供されます。

詳細情報: "ミリング加工 手動モード", 209 ページ

詳細情報: "旋削 手動モード", 219 ページ

6.8.4 「MDI モード」メニュー

呼出し



▶ メインメニューで「MDI モード」をタップします

「MDI モード」メニュー (使用方法「ミリング加工」)

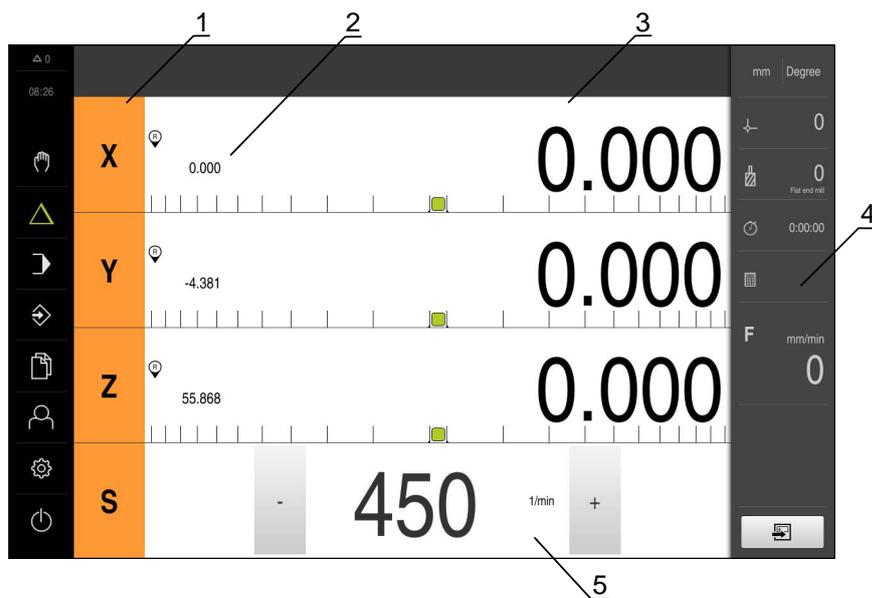


図 17: 使用方法「旋削」の「MDI モード」メニュー

- 1 軸ボタン
- 2 現在位置
- 3 残り距離
- 4 ステータスバー
- 5 スピンドル回転数 (工作機械)

「MDI モード」メニュー (使用方法「旋削」)

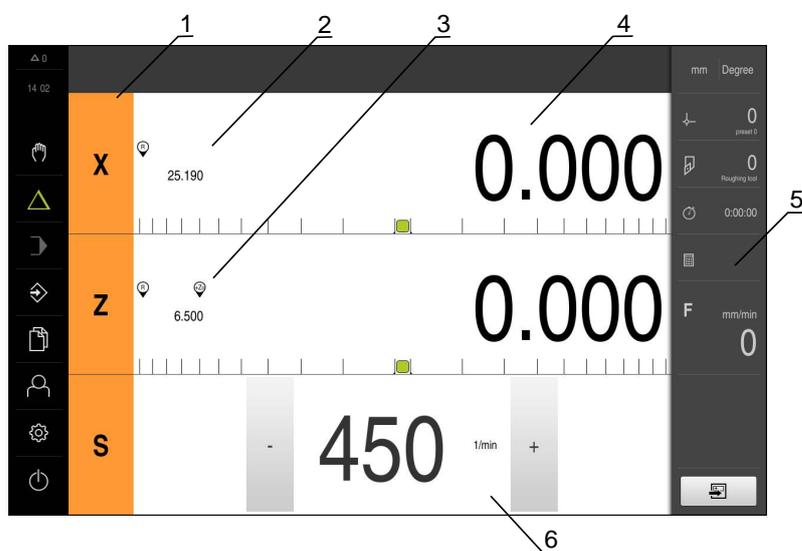


図 18: 使用方法「回転」の「MDI モード」メニュー

- 1 軸ボタン
- 2 現在位置
- 3 連結された軸
- 4 残り距離
- 5 ステータスバー
- 6 スピンドル回転数 (工作機械)

「MDIブロック」ダイアログボックス



▶ メインメニューで「MDI モード」をタップします



▶ ステータスバーの「作成」をタップします

> MDI モード用のユーザーインターフェースが表示されます

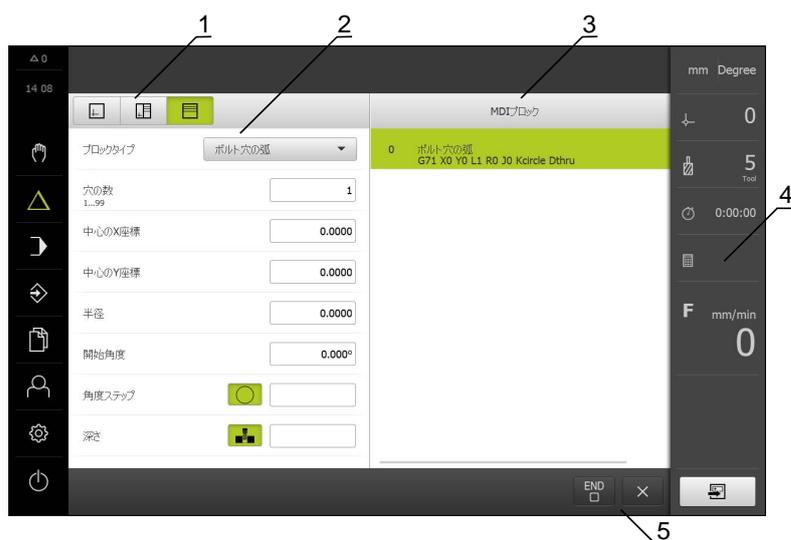


図 19: 「MDIブロック」ダイアログボックス

- 1 ビューバー
- 2 ブロックパラメータ
- 3 MDI データレコード
- 4 ステータスバー
- 5 ブロック工具

「MDI モード」メニューでは、希望する軸動作を直接指定できます (Manual Data Input)。その際、目標点までの距離を設定すると、残存距離が算出されて表示されます。

ステータスバーには、追加の測定値と機能が提供されます。

詳細情報: "ミリング加工 MDI モード", 225 ページ

詳細情報: "旋削 MDI モード", 239 ページ

6.8.5 「プログラムラン」メニュー

呼出し



- ▶ メインメニューで「プログラムラン」をタップします
- > プログラムラン用のユーザーインターフェースが表示されます

「プログラムラン」メニュー (使用方法「ミリング加工」)



図 20: 使用方法「ミリング加工」の「プログラムラン」メニュー

- 1 ビューバー
- 2 ステータスバー
- 3 プログラム制御
- 4 スピンドル回転数 (工作機械)
- 5 プログラム管理

「プログラムラン」メニュー（使用方法「旋削」）



図 21: 使用方法「旋削」の「プログラムラン」メニュー

- 1 ビューバー
- 2 ステータスバー
- 3 プログラム制御
- 4 スピンドル回転数 (工作機械)
- 5 プログラム管理

「プログラムラン」メニューにより、あらかじめプログラミングモードで作成したプログラムを実行します。実行する間、アシスタントが個々のプログラムステップをガイドします。

オプションのシミュレーションウィンドウで、選択したブロックを視覚化することができます。

ステータスバーには、追加の測定値と機能が提供されます。

詳細情報: "ミリング加工 プログラムラン", 251 ページ

詳細情報: "旋削 プログラムラン", 259 ページ

6.8.6 「プログラミング」メニュー

呼出し



- ▶ メインメニューで「プログラミング」をタップします
- ▶ プログラミング用のユーザーインターフェースが表示されます



ステータスバーとオプションの OEM バーは、「プログラミング」メニューでは使用できません。

「プログラミング」メニュー (使用方法「ミリング加工」)



図 22: 使用方法「ミリング加工」の「プログラミング」メニュー

- 1 ビューバー
- 2 ツールバー
- 3 プログラム管理

オプションのシミュレーションウィンドウで、選択したブロックを視覚化することができます。

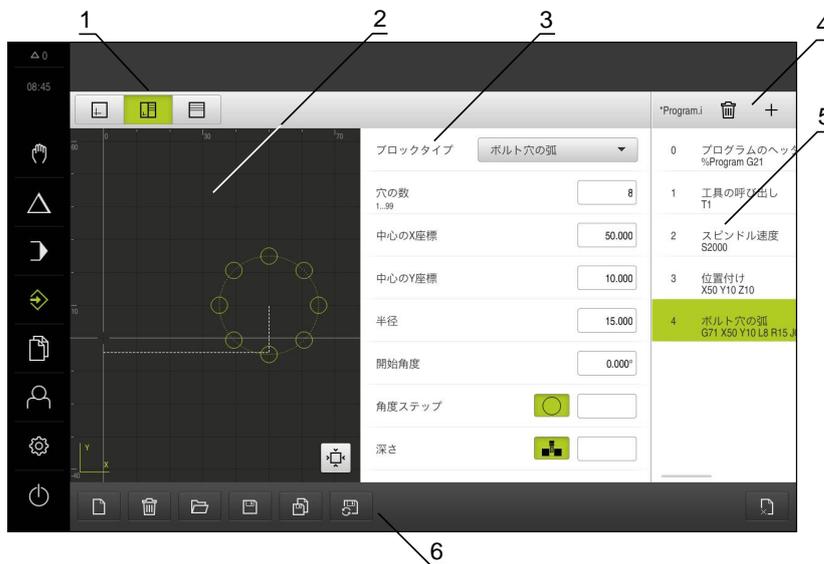


図 23: シミュレーションウィンドウが開いている「プログラミング」メニュー

- 1 ビューバー
- 2 シミュレーションウィンドウ (オプション)
- 3 セットパラメータ
- 4 ツールバー
- 5 プログラムブロック
- 6 プログラム管理

「プログラミング」メニュー（使用方法「旋削」）



図 24: 使用方法「旋削」の「プログラミング」メニュー

- 1 ビューバー
- 2 ツールバー
- 3 プログラム管理

オプションのシミュレーションウィンドウで、選択したブロックを視覚化することができます。

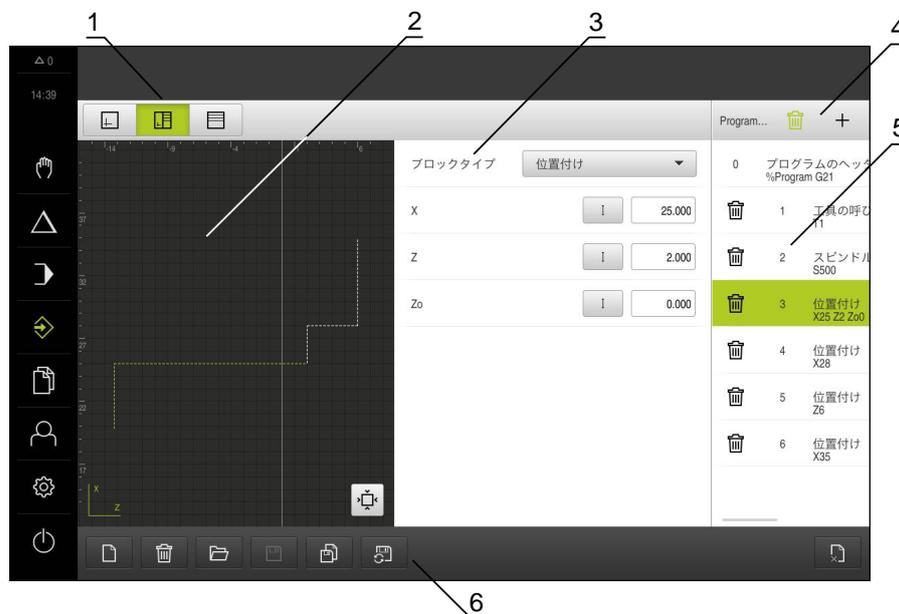


図 25: シミュレーションウィンドウが開いている「プログラミング」メニュー

- 1 ビューバー
- 2 シミュレーションウィンドウ (オプション)
- 3 セットパラメータ
- 4 ツールバー
- 5 プログラムブロック
- 6 プログラム管理

「プログラミング」メニューで、プログラムの作成と管理ができます。そのためには、個々の加工ステップまたは加工パターンをブロックとして定義します。連続する複数のブロックが 1 つのプログラムを形成します。

詳細情報: "ミリング加工 プログラミング", 269 ページ

詳細情報: "旋削 プログラミング", 281 ページ

6.8.7 メニュー「ファイル管理」

呼出し



- ▶ メインメニューで「ファイルマネージャ」をタップします
- > ファイルマネージャのユーザーインターフェースが表示されます

概略説明

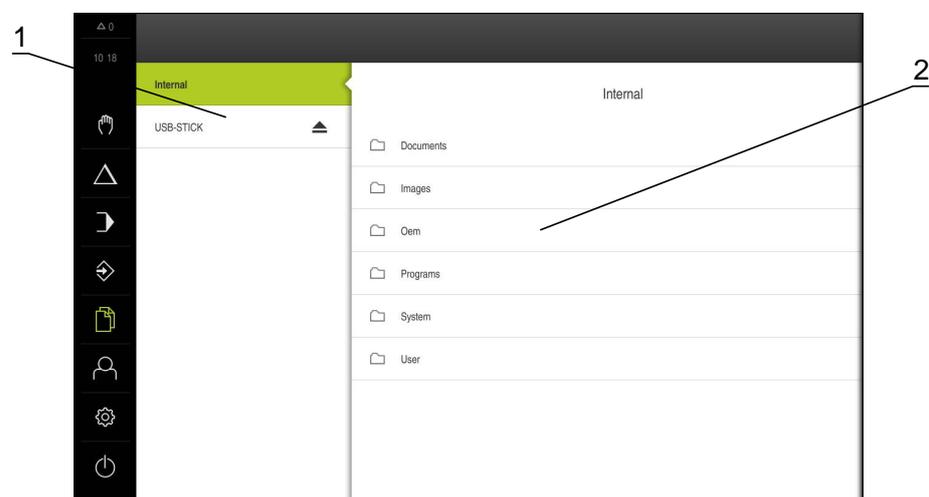


図 26: 「ファイルマネージャ」メニュー

- 1 使用可能な保存場所のリスト
- 2 選択した保存場所のフォルダのリスト

「ファイルマネージャ」メニューには、装置のメモリに保存されているファイルの一覧が表示されます。

場合によっては接続されている USB メモリー (FAT32 形式) と使用可能なネットワークドライブが、保存場所のリストに表示されます。USB メモリーおよびネットワークドライブは、名前またはドライブ名で表示されます。

詳細情報: "ファイルマネージャ", 293 ページ

6.8.8 メニュー「ユーザーログイン」

呼出し



- ▶ メインメニューで「ユーザーログイン」をタップします
- > ユーザーログイン/ログアウト用のユーザーインターフェースが表示されます

概略説明

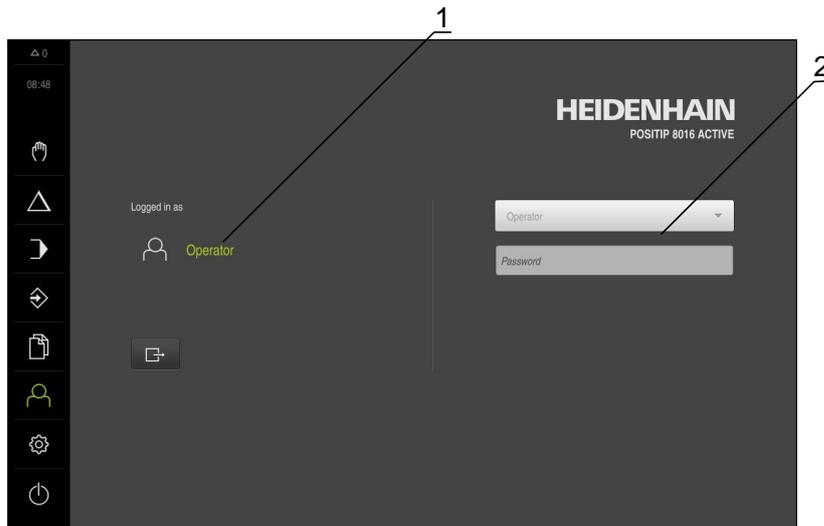


図 27: 「ユーザーログイン」メニュー

- 1 ログインユーザーの表示
- 2 ユーザーのログイン

「ユーザーログイン」メニューの左の列に、ログインしたユーザーが表示されます。新しいユーザーのログインは、右の列に表示されます。

別のユーザーをログインするには、ログインしているユーザーをログアウトする必要があります。

詳細情報: "ユーザーのログイン/ログアウト", 70 ページ

6.8.9 メニュー「設定」

呼出し



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします
- > 装置設定用のユーザーインターフェースが表示されます

概略説明



図 28: 「設定」メニュー

- 1 設定オプションのリスト
- 2 設定パラメータのリスト

「設定」メニューには、装置を設定するためのすべてのオプションが表示されます。設定パラメータで、装置を使用場所のニーズに合わせて調整します。

詳細情報: "設定", 301 ページ

i 本装置は、権限レベルを使用して、ユーザーによる包括的または限定された管理と操作を設定します。

6.8.10 「スイッチオフ」メニュー

呼出し



- ▶ メインメニューで「**スイッチオフ**」をタップします
- > オペレーティングシステムのシャットダウン、節電モードの有効化、クリーニングモードの有効化のための操作エレメントが表示されます

概略説明

「**スイッチオフ**」メニューには、次のオプションが表示されます。

操作エレメント	機能
	シャットダウン オペレーティングシステムがシャットダウンします
	節電モード 画面がオフになり、オペレーティングシステムが節電モードになります
	クリーニングモード 画面がオフになり、オペレーティングシステムはそのまま進行します

詳細情報: "POSITIP 8000 スイッチオン・オフ", 69 ページ

詳細情報: "", 358 ページ

6.9 位置値表示

位置値表示には、軸の位置や、設定されている軸の付加情報が表示されます。また、軸の表示を連結したり、スピンドル機能を使用したりできます。

6.9.1 位置値表示の操作エレメント

記号	意味
	軸ボタン 軸ボタンの機能: <ul style="list-style-type: none"> ■ 軸ボタンをタップ: 位置値の入力フィールド (手動モード) または「MDIブロック」ダイアログボックスが (MDI モード) が開く ■ 軸ボタンをホールド: 現在の位置がデータムに設定される ■ 軸ボタンを右にドラッグ: その軸で使用できる機能がある場合はメニューが開く
	使用方法「旋削」: 位置値表示が半径方向の加工軸 X の直径を表示します 詳細情報: "表示", 305 ページ
	リファレンスマーク検索が正常に実行されました
	リファレンスマーク検索が実行されなかったか、リファレンスマークが認識されませんでした

記号	意味
	軸 Zo は軸 Z と連結されています。位置値表示に両方の位置値の和が表示されます 詳細情報: "軸の連結 (使用方法「旋削」)", 89 ページ
	軸 Z は軸 Zo と連結されています。位置値表示に両方の位置値の和が表示されます
	選択されているスピンドルのギア 詳細情報: "スピンドルのギアの設定", 90 ページ
	選択されているギアでは指定のスピンドル回転数に達しません ▶ より高いギアを選択してください
	選択されているギアでは指定のスピンドル回転数に達しません ▶ より低いギアを選択してください
	スピンドルモード CSS (切断速度が一定) が有効になっています 詳細情報: "スピンドルモードの設定 (使用方法「旋削」)", 91 ページ アイコンの点滅は、計算されたスピンドル回転数が定義されている回転数範囲の外にあることを示します。希望の切断速度に達しません。スピンドルは、引き続き最大回転数または最小回転数で回転します
	MDI モードとプログラムランでは、軸にスケーリングが適用されます 詳細情報: "クイックアクセスメニューで設定を調整する", 94 ページ
	軸の調整中です

6.9.2 位置値表示の機能

軸の連結 (使用方法「旋削」)

使用方法「旋削」では、**Z** 軸と **Zo** 軸の表示を連結することができます。軸を連結すると、位置値表示が、両方の軸の合計になります。

 **Z** 軸と **Zo** 軸とを連結させた場合、「プログラムラン」操作モードはロックされています。

 連結は、**Z** 軸と **Zo** 軸のどちらの場合も同じです。以下では、**Z** 軸の連結について説明します。

軸の連結



▶ 作業エリアで「軸ボタン Z」を右にドラッグします



▶ 「連結」をタップします
▶ **Zo** 軸が **Z** 軸と連結されます



▶ 連結された軸を示すアイコンが軸ボタン Z の隣に表示されます
▶ 連結された軸の位置値が合計値として表示されます

軸の連結解除



- ▶ 作業エリアで「軸ボタン Z」を右にドラッグします



- ▶ 「連結解除」をタップします
- > 2つの軸の位置値が別々に表示されるようになります

スピンドル回転数の設定

接続された工作機械の設定に応じて、スピンドル回転数を制御できます。



- ▶ 「+」または「-」をタップあるいはホールドして、スピンドル回転数を希望の値に設定します
- あるいは
- ▶ 「スピンドル回転数」入力フィールドをタップし、値を入力して、「RET」で確定します
- > 入力されたスピンドル回転数が目標値として適用され、制御されます

スピンドルのギアの設定

お使いの工作機械がギアスピンドルを使用している場合、使用するギアを選択することができます。



ギアの選択は、外部信号で制御することも可能です。
詳細情報: "スピンドル軸 S", 340 ページ



- ▶ 作業エリアで軸ボタン「S」を右にドラッグします



- ▶ 「ギア」をタップします
- > 「ギアステージを設定」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 希望するギアをタップします



- ▶ 「確定」をタップします
- > 選択したギアが新しい値として適用されます
- ▶ 軸ボタン「S」を左にドラッグします



- > 選択したギアのアイコンが軸ボタン「S」の隣に表示されます



選択したギアでは希望のスピンドル回転数に達しない場合は、ギアのアイコンが点滅し、上矢印 (より高いギア) または下矢印 (より低いギア) が表示されます。

スピンドルモードの設定 (使用方法「旋削」)

使用方法が「旋削」の場合、スピンドルモードで標準の回転数モードを使用するか、**CSS** (一定の切断速度) を使用するかを指定できます。

スピンドルモードの **CSS** では、旋削工具の速度がワークの形状とは無関係に一定になるよう、計算されます。

スピンドルモード CSS の有効化



- ▶ 作業エリアで軸ボタン「S」を右にドラッグします



- ▶ 「CSS モード」をタップします
- ▶ 「CSSを有効化」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 「最大スピンドル速度」の値を入力します



- ▶ 「確定」をタップします
- ▶ スピンドルモード **CSS** が有効になります
- ▶ スピンドル速度 (単位は「m/min」) が表示されます
- ▶ 軸ボタン「S」を左にドラッグします



- ▶ スピンドルモード **CSS** のアイコンが軸ボタン「S」の隣に表示されます。

回転数モードの有効化



- ▶ 作業エリアで軸ボタン「S」を右にドラッグします



- ▶ 「回転数モード」をタップします
- ▶ 「速度モードを有効化」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 「最大スピンドル速度」の値を入力します



- ▶ 「確定」をタップします
- ▶ 回転数モードが有効になります。
- ▶ スピンドル速度 (単位は「1/min」) が表示されます
- ▶ 軸ボタン「S」を左にドラッグします

6.10 ステータスバー



ステータスバーとオプションの OEM バーは、「プログラミング」メニューでは使用できません。

ステータスバーには、送り速度および走査速度が表示されます。さらに、ステータスバーの操作エレメントにより、基準点表および工具表、ならびに補助プログラムのストップウォッチや電卓に直接アクセスできます。

6.10.1 ステータスバーの操作エレメント

ステータスバーでは、以下の操作エレメントを使用できます。

操作エレメント	機能
	クイックアクセスメニュー リニア値と角度値の単位の設定、スケーリングの設定、半径方向機械加工軸の位置値表示の設定（使用方法が「旋削」の場合）：タップするとクイックアクセスメニューが開きます 詳細情報: "クイックアクセスメニューで設定を調整する", 94 ページ
	基準点テーブル 現在の基準点表の表示；タップすると基準点表が開きます 詳細情報: "基準点表の作成", 165 ページ
	工具表 現在の工具表の表示；タップすると工具表が開きます 詳細情報: "工具表の作成", 162 ページ
	ストップウォッチ スタート/ストップ機能のある時間表示 (h:mm:ss 形式) 詳細情報: "ストップウォッチ", 95 ページ
	計算機 主要な数学関数を含む計算機、回転数計算機、テーパ計算機 詳細情報: "計算機", 95 ページ
	送り速度 目下最速の軸の現在送り速度の表示 手動モードおよび MDI の操作モードでは、送り速度値を設定できます。タップすると、送り速度メニューが開きます

操作エレメント	機能
	<p>Override 変更された軸走査速度の表示。変更は NC 制御工作機械の外部調整器により行われます</p>
	<p>追加機能 手動モードでの追加機能 (設定されている使用方法によって異なる) 詳細情報: "手動モードの追加機能", 96 ページ</p>
	<p>MDIブロック MDIモードでの加工ブロックの生成</p>

6.10.2 クイックアクセスメニューで設定を調整する

クイックアクセスメニューで次の設定を調整できます：

- リニア値の単位 (ミリメートル またはインチ)
- 角度値の単位 (放射、度(10進数) または度-分-秒)
- 半径方向機械加工軸 (半径または直径)
- MDI ブロックまたはプログラムブロックの処理時に指定の位置に掛け合わせるスケーリング係数
- 手動モードおよび MDI の操作モードにおける軸の送り速度値

単位の設定

- mm Degree

 - ▶ ステータスバーの「クイックアクセスメニュー」をタップします
 - ▶ 希望の「線形値の単位」を選択します
 - ▶ 希望の「角度値の単位」を選択します
- ×

 - ▶ クイックアクセスメニューを終了するには、「終了」をタップします
 - ▶ 選択した単位が「クイックアクセスメニュー」に表示されます

半径方向機械加工軸の表示の有効化

- mm Degree

 - ▶ ステータスバーの「クイックアクセスメニュー」をタップします
 - ▶ 希望のオプションを選択します
- ×

 - ▶ クイックアクセスメニューを終了するには、「終了」をタップします
- X \varnothing

 - ▶ 「直径」のオプションを選択した場合、位置値表示に該当するアイコンが表示されます

スケーリング係数の有効化

スケーリング係数は、MDI ブロックまたはプログラムブロックの処理時にブロックで指定されている位置に掛け合わされます。これにより、MDIブロックまたはプログラムブロックを、ブロックに変更を加えることなく 1 つまたは複数の軸でミラーリングまたはスケーリングすることができます。

- mm Degree

 - ▶ ステータスバーの「クイックアクセスメニュー」をタップします
 - ▶ 希望の設定に移動するには、ビューを左にドラッグします
 - ▶ スケーリング係数を「ON/OFF」スライドスイッチで有効にします。
 - ▶ 各軸に対して希望のスケーリング係数を入力します
 - ▶ 各入力値を「RET」で確定します
- ×

 - ▶ クイックアクセスメニューを終了するには、「終了」をタップします
- 

 - ▶ スケーリング係数≠ 1 が有効な場合、位置値表示に該当するアイコンが表示されます

送り速度値の設定

手動モードおよび MDI の操作モードでは、軸の送り速度値を mm/min で設定し、使用方法「旋削」では、さらに mm/rev でも設定できます。



- ▶ ステータスバーの「送り速度」をタップします
- ▶ 「送り速度」ダイアログボックスが開きます
- ▶ 使用方法「ミリング加工」の場合：送り速度値を mm/min で入力します
- ▶ 必要に応じて、使用方法「旋削」の場合：送り速度値を mm/rev で入力します
- ▶ ダイアログボックスを終了するには、「終了」をタップします
- ▶ 入力した送り速度値で軸が移動します



6.10.3 ストップウォッチ

加工時間等々を測定するために、ステータスバーにはストップウォッチがあります。h:mm:ss 形式の時間表示は、普通のストップウォッチと同じ原則に従い、経過時間を計ります。

操作エレメント	機能
	スタート 時間測定を開始するか、または 中断 後に時間測定を継続します
	中断 時間測定を中断します
	停止 時間測定を停止して 0:00:00 にリセットします

6.10.4 計算機

計算のために、ステータスバーには、主要な数学関数を含む計算機があります。また、回転数計算機およびテーパ計算機も用意されています。数値の入力には、普通の計算機同様にテンキーを使用します。

計算機	機能	使用方法
標準 Speed calculator テーパ計算機	標準 主要な数学関数を備えています	ミリング加工 旋削
標準 Speed calculator テーパ計算機	速度計算器 ▶ 所定のフィールドに 直径 (mm) と 切削速度 (m/min) を入力します ▶ 回転数が自動的に計算されます	ミリング加工 旋削
標準 Speed calculator テーパ計算機	テーパ計算機 ▶ 所定のフィールドに D1 、 D2 、 L を入力します ▶ 角度が自動的に計算されます ▶ テーパの図が表示されます	旋削

6.10.5 手動モードの追加機能

設定した使用方法に応じて以下の機能が用意されています。

操作エレメント	機能
	原点 リファレンスマークの検索を開始する 詳細情報: "リファレンスマーク検索をオンにする", 115 ページ
	プロービング ワークのエッジをプロービング 詳細情報: "基準点の定義", 212 ページ
	プロービング ワークの中心線を指定 詳細情報: "基準点の定義", 212 ページ
	プロービング 円形 (穴またはシリンダ) の中心点を指定 詳細情報: "基準点の定義", 212 ページ
	データム数 基準点の設定 詳細情報: "基準点のプロービング (使用方法「旋削」)", 169 ページ
	工具データ 工具の較正 (スクラッチ) 詳細情報: "工具の較正 (使用方法「旋削」)", 163 ページ

6.11 OEMバー



ステータスバーとオプションの OEM バーは、「プログラミング」メニューでは使用できません。

オプションの OEM バーを使うと、設定に応じて、接続された工作機械の機能を制御すること。

6.11.1 OEMメニューの操作エレメント



OEM バーで使用できる操作エレメントは、装置および接続された工作機械の設定に応じます。

詳細情報: "OEMメニューの設定", 129 ページ

OEMメニューでは、典型的には以下の操作エレメントを使用できます。

操作エレメント	機能
	<p>ロゴ 設定された OEM ロゴを表示します</p>
	<p>スピンドル速度 接続された NC 制御工作機械のスピンドル回転数の 1 つまたは複数の初期値を示します 詳細情報: "スピンドル回転数の目標値の設定", 130 ページ</p>

6.11.2 OEMメニューの機能呼び出す

i OEM バーで使用できる操作エレメントは、装置および接続された工作機械の設定に応じます。
詳細情報: "OEMメニューの設定", 129 ページ

OEM バーの操作エレメントを用いて、スピンドルの機能など、特殊機能を制御できます。

詳細情報: "特殊機能の設定", 132 ページ

スピンドル回転数の設定

1500
1/min

- ▶ OEM バーで、「スピンドル速度」フィールドをタップします
- ▶ スピンドルに負荷がかかっていない場合に、接続された工作機械の選択されたスピンドル回転数に達する電圧値が設定されます

スピンドル回転数のプログラミング

- 1500 +

1500
1/min

- ▶ 「+」または「-」をタップまたはホールドして、スピンドルを希望の回転数にします
- ▶ OEM バーで、「スピンドル速度」フィールドをホールドします
- ▶ フィールドの背景色が緑色で表示されます
- ▶ 現在のスピンドル回転数が、公称値として適用され、「スピンドル速度」フィールドに表示されます

6.12 メッセージと音声フィードバック

6.12.1 メッセージ

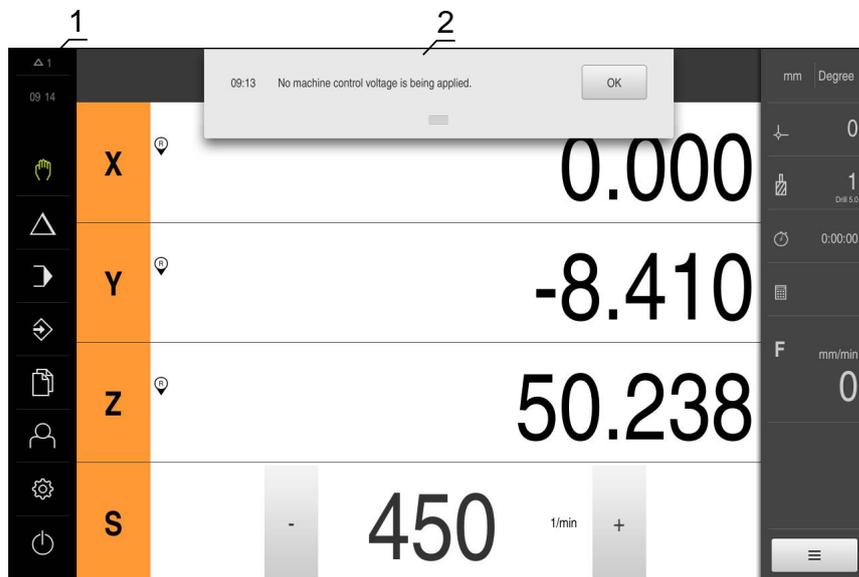



図 29: 作業エリアでのメッセージの表示

- 1 メッセージ表示エリア
- 2 メッセージのリスト

作業エリアの上縁部に、たとえば、操作エラー、終了していないプロセスが原因でメッセージが表示されることがあります。

これらのメッセージは、メッセージの原因の発生により、または画面の左上の「メッセージ」表示エリアをタップすることにより表示されます。

メッセージの呼出し

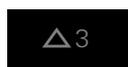

- ▶ 「メッセージ」をタップします
- > メッセージのリストが表示されます

表示エリアの調整



- ▶ メッセージの表示エリアを拡大/縮小するには、**ドラッグポイント**を下または上にドラッグします
- ▶ 表示エリアを閉じるには、**ドラッグポイント**を上方向に画面の外に向かってドラッグします
- > 閉じられていないメッセージの数が「メッセージ」に表示されます

メッセージの終了

メッセージの内容によっては、以下の操作エレメントを使ってメッセージを閉じることができます。



- ▶ 通知が目的であるメッセージを閉じるには、「**終了**」をタップします
- > メッセージは表示されなくなります

あるいは

- ▶ アプリケーションに作用する可能性があるメッセージを閉じるには、「**OK**」をタップします
- > メッセージがアプリケーションによって考慮されます
- > メッセージは表示されなくなります

6.12.2 アシスタント

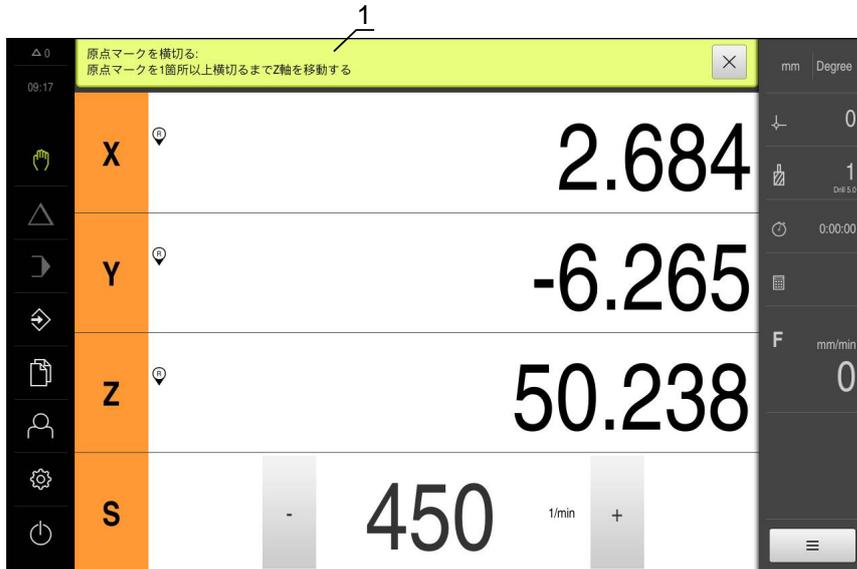


図 30: アシスタントによる動作手順のサポート

1 アシスタント (例)

アシスタントは、動作手順およびプログラムの実行時、または学習プロセスの実行時にユーザーをサポートします。

アシスタントの、以下の操作エレメントが、動作手順やプロセスに応じて表示されます。

- 
 - ▶ 直前の作業手順に戻る、またはプロセスを繰り返すには、「**元に戻す**」をタップします
- 
 - ▶ 表示された作業手順を確定するには、「**承認**」をタップします
 - ▶ アシスタントは次の手順にジャンプするか、プロセスを終了します
- 
 - ▶ 次の表示に切り替えるには、「**次へ**」をタップします
- 
 - ▶ その前の表示に切り替えるには、「**前へ**」をタップします
- 
 - ▶ アシスタントを終了するには、「**終了**」をタップします

6.12.3 音声フィードバック

本装置は、操作、終了したプロセスまたはエラーを知らせるための音声フィードバックを提供します。

利用可能な音声は、テーマ分野別にまとめられています。1つのテーマ分野内でも音声異なります。

音声フィードバックの設定は、「**設定**」メニューで確定できます。

詳細情報: "音", 308 ページ

7

使用開始

7.1 概観

この章には、装置の使用開始に関する情報がすべて記載されています。

使用開始の際には、機械メーカーの試運転エンジニア (OEM) が、各工作機械での使用に備えて装置を設定します。

設定は、後で工場出荷時設定に戻すことができます。

詳細情報: "リセット", 346 ページ



以下で説明する操作を実行する前に、"操作の概要" の章をよく読んで理解してください。

詳細情報: "操作の概要", 63 ページ



以下の作業は必ず専門担当者に依頼してください。

詳細情報: "作業担当者の資格", 31 ページ

7.2 使用開始のためのログイン

7.2.1 ユーザーのログイン

装置の使用を開始するには、「OEM」ユーザーがログインします。



- ▶ メインメニューで「ユーザーログイン」をタップします
- ▶ 必要に応じて、ログインしているユーザーをログアウトします
- ▶ 「OEM」ユーザーを選択します
- ▶ 「パスワード」入力フィールドをタップします
- ▶ パスワード「oem」を入力します



パスワードがデフォルト設定と一致しない場合は、機械設置 / 調整業者 (Setup) または機械メーカー (OEM) にお問い合わせください。

パスワードを忘れた場合は、HEIDENHAIN のサービス窓口にお問い合わせください。



- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 「ログイン」をタップします
- > ユーザーがログインします
- > 「手動モード」操作モードが開きます

7.2.2 起動後にリファレンスマークの検索を実行する

 装置が、使用方法を**旋削**とし、**スピンドル軸 S** で設定されている場合は、加工プロセスの前にスピンドル回転数の上限を定義する必要があります。
詳細情報: "スピンドル回転数の上限の定義 (使用方法「旋削」)", 221 ページ

 装置の起動後にリファレンスマークの検索がオンになっていると、リファレンスマークの検索が終わるまで、装置のすべての機能が停止されます。
詳細情報: "原点 (エンコーダー)", 335 ページ

 EnDat インタフェースを持つシリアルエンコーダの場合、軸が自動的にリファレンス点復帰するため、リファレンスマーク検索は省略されます。

装置でリファレンスマーク検索がオンになっている場合、軸のリファレンスマークを通過するよう要求されます。

- ▶ ログイン後にアシスタントの指示に従います
 - > リファレンスマーク検索に成功すると、原点復帰アイコンがもう点滅しません
- 詳細情報:** "位置値表示の操作エレメント", 88 ページ
詳細情報: "リファレンスマーク検索をオンにする", 115 ページ

7.2.3 言語の設定

工場出荷状態では、ユーザーインターフェースの言語は英語です。ユーザーインターフェースは希望の言語に切替え可能です



- ▶ メインメニューで「**設定**」をタップします



- ▶ 「**ユーザー**」をタップします
- > ログインしているユーザーにはチェックマークが付いています
- ▶ ログインしているユーザーを選択します
- > ユーザー用に選択した言語が、「**言語**」ドロップダウンリストに、対応するフラグと共に表示されます
- ▶ 「**言語**」ドロップダウンリストで希望の言語のフラグを選択します
- > 選択した言語でユーザーインターフェースが表示されます

7.2.4 パスワードの変更

設定の悪用を防止するためには、パスワードを変更する必要があります。
パスワードは秘密にして、人に知られないようにしてください。



- ▶ メインメニューで「**設定**」をタップします



- ▶ 「**ユーザー**」をタップします
- > ログインしているユーザーにはチェックマークが付いています
- ▶ ログインしたユーザーを選択します
- ▶ 「**パスワード**」をタップします
- ▶ 現在のパスワードを入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 新しいパスワードを入力し、パスワードの入力を繰り返します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**OK**」をタップします
- ▶ 「**OK**」でメッセージを終了します
- > 新しいパスワードは次のログイン時に使用できます

7.3 個別手順 使用開始

注意事項

設定データが消失または破損するおそれがあります。

装置がスイッチオンの状態で装置を電源から外すと、設定データが失われるか損なわれるおそれがあります。

- ▶ 設定データのバックアップを作成し、復元用に保存してください

7.3.1 応用例の選択

装置を使用開始する際、使用方法として「ミリング加工」または「旋削」を選択することができます。工場出荷時の装置では、「ミリング加工」が選択されています。



装置の使用方法を切り替えると、軸の設定がすべてリセットされます。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「サービス」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - OEMエリア
 - 設定
- ▶ ドロップダウンリスト「応用例」で希望の使用方法を選択します。
 - ミリング加工：使用方法「ミリング加工」
 - 旋削：使用方法「旋削」

7.3.2 基本設定

日時の設定



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「一般事項」をタップします
- ▶ 「日時」をタップします
- ▶ 設定した値が、年、月、日、時間、分の形式で表示されます
- ▶ 中央の行で日時を設定するには、列を上または下にドラッグします
- ▶ 「設定」をタップして確定します
- ▶ リストから希望の日付のフォーマットを選択します。
 - MM-DD-YYYY : 月日年
 - DD-MM-YYYY : 日月年
 - YYYY-MM-DD : 年月日

詳細情報: "日時", 310 ページ

単位の設定

単位、丸め方および小数位に関するさまざまなパラメータを設定できます。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「一般事項」をタップします
- ▶ 「Units」をタップします
- ▶ 単位を設定するには、該当するドロップダウンリストをタップし、単位を選択します
- ▶ 丸め方を設定するには、該当するドロップダウンリストをタップし、丸め方を選択します
- ▶ 表示する小数位の数を設定するには、「-」または「+」をタップします

詳細情報: "Units", 311 ページ

ソフトウェアオプションの有効化

ライセンスキーを使用して、装置の追加ソフトウェアオプションを有効にします。



有効にしたソフトウェアオプションは、一覧ページで確認できます。
詳細情報: "ソフトウェアオプションの確認", 111 ページ

ライセンスキーの請求

ライセンスキーは、次の方法で請求できます。

- ライセンスキー申請に必要なデバイス情報の収集
- ライセンスキー申請の作成

ライセンスキー申請に必要なデバイス情報を収集します



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「一般事項」をタップします
- ▶ 「デバイス情報」をタップします
- > デバイス情報の一覧が開きます
- > 製品名、部品番号、ID番号、シリアル番号、ファームウェアバージョンが表示されます
- ▶ ハイデンハインのサービス窓口へ連絡し、表示されたデバイス情報を申告し、装置のライセンスキーを請求します
- > ライセンスキーとライセンスファイルが生成され、電子メールで届きます

ライセンスキー申請の作成



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「サービス」をタップします
- ▶ 「ソフトウェアオプション」をタップします
- ▶ 有料のソフトウェアオプションをリクエストするには、「リクエストオプション」をタップします
- ▶ 無料のテストオプションをリクエストするには、「トライアルオプションのリクエスト」をタップします
- ▶ 希望のソフトウェアオプションを選択します



- ▶ 入力内容を取り消すには、該当するソフトウェアオプションのチェックマークをタップします

- ▶ 「リクエストの作成」をタップします
- ▶ ダイアログボックスでライセンス申請の保存場所を選択します
- ▶ 適切なファイル名を入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 「別名で保存」をタップします
- ▶ ライセンス申請が生成され、選択したフォルダに保存されます
- ▶ 装置上にライセンス申請がある場合は、接続した USB メモリー (FAT32 形式) またはネットワークドライブにそのファイルを移動させます
詳細情報: "ファイルの移動", 296 ページ
- ▶ ハイデンハインのサービス窓口へ連絡し、ライセンス申請を送付し、装置のライセンスキーを請求します
- ▶ ライセンスキーとライセンスファイルが生成され、電子メールで届きます

ライセンスキーの有効化

ライセンスキーは、次の方法で有効にすることができます。

- 受け取ったライセンスファイルを使って、ライセンスキーを装置に読み込みます
- ライセンスキーを手動で装置に入力します

ライセンスファイルからのライセンスキーの読み込み



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「サービス」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - ソフトウェアオプション
 - アクティブ化オプション
- ▶ 「ライセンスファイルの読み込み」をタップします
- ▶ ファイルシステム、USB メモリー、ネットワークドライブ上にあるライセンスファイルを選択します
- ▶ 「選択」で選択を確定します
- ▶ 「OK」をタップします
- > ライセンスキーが有効になります
- ▶ 「OK」をタップします
- > ソフトウェアオプションの種類によっては、再起動が必要になることがあります
- ▶ 「OK」で再起動を確定します
- > ソフトウェアオプションが有効になります

ライセンスキーの手動入力



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「サービス」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - ソフトウェアオプション
 - アクティブ化オプション
- ▶ 「ライセンスキー」入力フィールドにライセンスキーを入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 「OK」をタップします
- > ライセンスキーが有効になります
- ▶ 「OK」をタップします
- > ソフトウェアオプションの種類によっては、再起動が必要になることがあります
- ▶ 「OK」で再起動を確定します
- > ソフトウェアオプションが有効になります

ソフトウェアオプションの確認

一覧ページで、装置に対して有効になっているソフトウェアオプションを確認できます。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「サービス」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - ソフトウェアオプション
 - 概要
- > 有効なソフトウェアオプションのリストが表示されます

7.3.3 軸の設定

測定モードに先立ち、軸をリファレンス点復帰させます。さらに、各軸に対して、接続したエンコーダのパラメータを設定します。

その方法は、接続されたエンコーダのインタフェース型式および軸タイプに応じて異なります。

■ EnDat 型式のインタフェースを持つエンコーダ :

- 軸は自動的にリファレンス点復帰します
- 多くのパラメータは自動的に適用されます
- 個々のパラメータは手動で設定します

詳細情報: "EnDat インタフェースを持つエンコーダに対して軸を設定", 113 ページ

■ 1 V_{SS} および 11 μA_{SS} 型式のインタフェースを持つエンコーダ :

- リファレンスマーク検索を実行します
- すべてのパラメータを手動で設定します

詳細情報: "リファレンスマーク検索をオンにする", 115 ページ および 116 ページ

■ スピンドルまたギアスピンドルの軸タイプ :

- 入力と出力、および追加パラメータを設定します

詳細情報: "スピンドル軸 S", 340 ページ

一般的に装置に接続される HEIDENHAIN エンコーダのパラメータは、一般的なエンコーダの一覧をご覧ください。

詳細情報: "一般的な測定装置の一覧", 118 ページ

続いて、誤差補正を行います。

詳細情報: "誤差補正の実行", 121 ページ

EnDat インタフェースを持つエンコーダに対して軸を設定

ある軸に、該当するエンコーダ入力にすでに割り当てられている場合、再起動時には、EnDat インタフェースを持つエンコーダが自動的に認識され、設定が調整されます。その代わりに、エンコーダを接続してからエンコーダ入力を割り当ててもかまいません。

前提条件： EnDat インタフェースを持つエンコーダが装置に接続されていること。



どの軸でも設定方法は同じです。以下では、X 軸の設定について説明します。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「軸」をタップします
- ▶ 「X」または必要に応じて「定義されていません」をタップします
- ▶ 必要に応じて「軸名」ドロップダウンリストで軸に付ける軸名を選択します
- ▶ 「エンコーダー」をタップします
- ▶ ドロップダウンリスト「エンコーダ入力」で該当するエンコーダのコネクタを指定します：
 - X1
 - X2
 - X3
 - X4
 - X5
 - X6
- > 使用できるエンコーダ情報が、装置に転送されます
- > 設定が更新されます



EnDat-2.2 インタフェースを持つエンコーダの場合：装置設定における軸に、該当するエンコーダ入力がすでに割り当てられている場合、再起動時にそのエンコーダが自動的に認識され、設定が調整されます。その代わりに、エンコーダを接続してからエンコーダ入力を割り当ててもかまいません。

- ▶ 「エンコーダー・タイプ」ドロップダウンリストでエンコーダのタイプを選択します。
 - リニアエンコーダ
 - 角度エンコーダ
 - リニアエンコーダとしての角度エンコーダ
- ▶ リニアエンコーダとしての角度エンコーダを選択した場合、**機械比**を入力します
- ▶ 「原点移動」をタップします
- ▶ 「ON/OFF」スライドスイッチを使って、**原点移動** (リファレンスマークと機械ゼロ点との間のオフセット計算) をオンまたはオフにします



- ▶ オンにしたら、**原点移動**用のオフセット値を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ その代わりに、**基準点シフトの現在の位置**の「**適用**」をタップして、現在位置をオフセット値として適用します
- ▶ その前の表示に切り替えるには、「**戻る**」をタップします
- > エンコーダの電子銘板を表示させるには「**Identification label**」をタップします
- > エンコーダ診断の結果を表示させるには「**診断**」をタップします

詳細情報: "軸 X、Y ...", 330 ページ

リファレンスマーク検索をオンにする

リファレンスマークを使って、機械テーブルを機械に対して原点復帰させることができます。リファレンスマーク検索がオンになっていると、装置の起動後に、リファレンスマーク検索のために軸を動かすように要求するアシスタントが表示されます。

前提条件： 設置されたエンコーダが、軸パラメータで設定されているリファレンスマークを使用できること。



EnDat インタフェースを持つシリアルエンコーダの場合、軸が自動的にリファレンス点復帰するため、リファレンスマーク検索は省略されます。



設定に応じて、自動リファレンスマーク検索は、装置の起動後に中断することもできます。

詳細情報： "原点（エンコーダー）", 335 ページ



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「軸」をタップします
 - ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - 一般設定
 - 原点
 - ▶ **ユニット起動後の原点検索**を、「ON/OFF」スライドスイッチを使って有効にします
 - > 装置を起動するたびに、リファレンスマークを通過する必要があります
 - > 装置の機能は、リファレンスマークの検索後にはじめて使用できます
 - > リファレンスマーク検索に成功すると、原点復帰アイコンが点滅しなくなります
- 詳細情報：** "位置値表示の操作エレメント", 88 ページ

1 V_{SS} および 11 μA_{SS} インタフェースを持つエンコーダに対して軸を設定



どの軸でも設定方法は同じです。以下では、X 軸の設定について説明します。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「軸」をタップします
- ▶ 「X」または必要に応じて「定義されていません」をタップします
- ▶ 必要に応じて「軸名」ドロップダウンリストで軸に付ける軸名を選択します



- ▶ 「軸タイプ」をタップします
- ▶ 「軸タイプ」「直線軸」を選択します。
- ▶ その前の表示に切り替えるには、「戻る」をタップします
- ▶ 「エンコーダー」をタップします
- ▶ ドロップダウンリスト「エンコーダ入力」で該当するエンコーダのコネクタを指定します：
 - X1
 - X2
 - X3
 - X4
 - X5
 - X6
- ▶ 「インクリメンタル信号」ドロップダウンリストでインクリメンタル信号のタイプを選択します：
 - 1 V_{pp} : 正弦波電圧信号
 - 11 μA : 正弦波電流信号
- ▶ 「エンコーダー・タイプ」ドロップダウンリストでエンコーダのタイプを選択します。
 - リニアエンコーダ : 直線軸
 - 角度エンコーダ : 回転軸
 - リニアエンコーダとしての角度エンコーダ : 回転軸が直線軸として表示されます
- ▶ 選択に応じて、その他のパラメータを入力します：
 - リニアエンコーダでは、信号周期[μm]を入力します (118 ページを参照)
 - 角度エンコーダでは、目盛線本数を入力します (118 ページを参照)
 - Bei リニアエンコーダとしての角度エンコーダでは、目盛線本数および機械比を入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 「原点」をタップします
- ▶ 「リファレンスマーク」ドロップダウンリストでリファレンスマークを選択します。
 - なし : リファレンスマークがありません
 - 1個 : エンコーダにリファレンスマークが 1 つあります
 - コード : エンコーダに距離コード化されたリファレンスマークがあります



- ▶ リニアエンコーダにコード化されたリファレンスマークがある場合は、**最大移動距離**を入力します（118 ページを参照）
 - ▶ 角度エンコーダにコード化されたリファレンスマークがある場合は、「**標準間隔**」のパラメータを入力します（118 ページを参照）
 - ▶ 「**RET**」で入力を確認します
 - ▶ 「**基準マークパルスの逆転**」を「**ON/OFF**」スライドスイッチで有効または無効にします
 - ▶ 「**原点移動**」をタップします
 - ▶ 「**ON/OFF**」スライドスイッチを使って、**原点移動**（リファレンスマークと機械ゼロ点との間のオフセット計算）をオンまたはオフにします
 - ▶ オンにしたら、**原点移動用のオフセット値**を入力します
 - ▶ 「**RET**」で入力を確認します
 - ▶ その代わりに、**基準点シフトの現在の位置**の「**適用**」をタップして、現在位置をオフセット値として適用します
 - ▶ その前の表示に切り替えるには、「**戻る**」を 2 回タップします
 - ▶ 「**アナログフィルタ周波数**」ドロップダウンリストで、高周波の妨害信号を抑制するローパスフィルタの周波数を選択します。
 - **33 kHz** : 33 kHz を超える妨害信号
 - **400 kHz** : 400 kHz を超える妨害信号
 - ▶ 「**端末レジスタ**」を「**ON/OFF**」スライドスイッチで有効または無効にします
- i** 電流信号タイプ (11 μ A_{SS}) のインクリメンタル信号の場合、負荷抵抗は自動的に無効になります。
- ▶ 「**エラー監視**」ドロップダウンリストでエラー監視の方式を選択します。
 - **オフ** : エラー監視は無効です
 - **汚れ** : 信号振幅のエラー監視
 - **周波数** : 信号周波数のエラー監視
 - **頻度&汚れ** : 信号振幅と信号周波数のエラー監視
 - ▶ 「**計算方向**」ドロップダウンリストで希望の計算方向を選択します。
 - **正** : エンコーダの計算方向の移動方向
 - **負** : エンコーダの計算方向と逆の移動方向

詳細情報: "軸 X、Y ...", 330 ページ

一般的な測定装置の一覧

次の一覧は、一般的に装置に接続される HEIDENHAIN エンコーダのパラメータを含みます。



その他のエンコーダを接続する場合は、対応する装置の文書で必要なパラメータを調べてください。

測長器

エンコーダシリーズ	インタフェース	信号周期	リファレンスマーク	最大移動距離
LS 388C/688C	1 V _{pp}	20 μm	コード化	20 mm
LS 187/487C	1 V _{pp}	20 μm	コード化	20 mm
LB 382C	1 V _{pp}	40 μm	コード化	80 mm

典型的に使用されるアブソリュートエンコーダの例

エンコーダシリーズ	インタフェース	測定ステップ
LC 415	EnDat 2.2	5 nm

角度エンコーダおよびロータリエンコーダ

エンコーダシリーズ	インタフェース	目盛り数 / 1 回転あたりの出力信号	リファレンスマーク	基本間隔
RON 285C	1 V _{SS}	18000	コード化	20°
ROD 280C	1 V _{SS}	18000	コード化	20°
ROD 480	1 V _{SS}	1000~ 5000	1	-
ERN 180	1 V _{SS}	1000~ 5000	1	-
ERN 480	1 V _{SS}	1000~ 5000	1	-



次の式を使って、角度エンコーダにおいて距離コード化されたリファレンスマークの基本間隔を計算できます。

$$\text{基本間隔} = 360^\circ \div \text{リファレンスマークの数} \times 2$$

$$\text{基本間隔} = (360^\circ \times \text{信号周期の基本間隔}) \div \text{目盛線本数}$$

典型的に使用されるアブソリュートエンコーダの例

エンコーダシリーズ	インタフェース	測定ステップ
ROC 425	EnDat 2.2	25 ビット
RCN 5310	EnDat 2.2	26 ビット

スピンドル軸の設定

接続されている工作機械の設定によっては、運転を開始する前に、入出力などのスピンドル軸のパラメータを設定する必要があります。お使いの工作機械がギアスピンドルを使用している場合は、ギアを設定することもできます。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「軸」をタップします
- ▶ 「S」または必要に応じて「定義されていません」をタップします
- ▶ 「軸タイプ」をタップします
- ▶ 「軸タイプ」を選択します。
 - スピンドル
 - ギアスピンドル



- ▶ その前の表示に切り替えるには、「戻る」をタップします
- ▶ 必要に応じて「軸名」ドロップダウンリストで軸に付ける軸名の「S」を選択します
- ▶ 「出力」をタップします
- ▶ 使用しているアナログ出力のパラメータを入力します (341 ページを参照)



- ▶ その前の表示に切り替えるには、「戻る」をタップします
- ▶ 「入力」をタップします
- ▶ 使用しているデジタル入力およびアナログ入力のパラメータを入力します (342 ページを参照)



- ▶ その前の表示に切り替えるには、「戻る」をタップします
- ▶ 「軸タイプ」で「ギアスピンドル」を選択した場合は、「ギアステージ」をタップします



- ▶ 「追加」をタップします
- ▶ ギアをタップし、ギアのパラメータを入力します (343 ページを参照)



- ▶ その前の表示に切り替えるには、「戻る」をタップします
- ▶ 「軸タイプ」で「ギアスピンドル」を選択した場合は、「外部信号でのギアステージの選択」を「ON/OFF」スライドスイッチで有効または無効にします
- ▶ 「上部スピンドル速度範囲の試運転時間」と「下部スピンドル速度範囲の試運転時間」のフィールドに、それぞれ値を入力します
- ▶ 「軸タイプ」で「スピンドル」を選択した場合は、「試運転時間の特性曲線の中止点」と「最小スピンドル速度」のフィールドにそれぞれ値を入力します
- ▶ 必要に応じて「志向性スピンドル停止の最大スピンドル速度」と「スレッド裁断の最大スピンドル速度」のフィールドにそれぞれ値を入力します

詳細情報: "スピンドル軸 S", 340 ページ

出力と入力の最小構成

スピンドルを使用するためには、スピンドル軸に少なくとも 1 つのアナログ出力を割り当てる必要があります。スピンドル軸は、「**M機能**」M3/M4 を通じて、または手動で開始または停止できます。

「**M機能**」M3/M4 がない場合、スピンドルは手動でしか操作できません。その場合は、デジタル入力のパラメータである「**スピンドル始動**」と「**スピンドルストップ**」を設定する必要があります。出力と入力の最小構成は、以下のようになります。

スピンドル軸の制御	アナログ出力	入力	
		スピンドル始動	スピンドルストップ
手動	割当て済み	割当て済み	割当て済み
M機能 M3/M4	割当て済み	未接続	未接続

誤差補正の実行

たとえば、案内誤差や終端位置でのティッピング、接触面の許容誤差、不都合な設置（アッペエラー）といった機械的な影響が、測定誤差を招きます。誤差補正を用いて、ワークの加工中にすでに、体系的な測定誤差を自動的に補正できます。目標値と実際値との比較により、1 つまたは複数の補正係数を定義することができます。

その際、次の方法を区別します。

- 直線性誤差補正 (LEC) : 補正係数は、測定標準の設定された長さ (目標長さ) と実際の移動距離 (実際長さ) から算出します。補正係数は、測定範囲全体に対して直線的に使用されます。
- 部分直線性誤差補正 (SLEC) : 最大 200 個の補正点を使って軸を複数の部分に分割します。各部分ごとに固有の補正係数を定義して適用します。

注意事項

エンコーダの設定を後から変更すると、測定誤差につながる場合があります

エンコーダ入力部、エンコーダタイプ、信号周期またはリファレンスマークなどのエンコーダ設定を変更すると、その前に算出した補正係数が当てはまらなくなる可能性があります。

- ▶ エンコーダ設定を変更する場合は、誤差補正を改めて設定してください



あらゆる方法に関して、たとえば、比較エンコーダや校正基準器を使って、実際の誤差推移を正確に測定する必要があります。



直線性誤差補正と部分直線性誤差補正は、互いに組み合わせることができません。

直線性誤差補正 (LEC) の設定

直線性誤差補正 (LEC) の場合、測定標準の設定された長さ (目標長さ) と実際の移動距離 (実際長さ) から算出される誤差補正を使用します。補正係数は、測定範囲全体に対して使用されます。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「軸」をタップします
- ▶ 軸を選択します
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - 誤差補正
 - 直線性誤差補正 (LEC)
 - ▶ 測定標準の長さを入力します (目標長さ)
 - ▶ 「RET」で入力を確認します
 - ▶ 測定により算出された、実際の移動距離の長さを入力します (実際長さ)
 - ▶ 「RET」で入力を確認します
 - ▶ 「補正」を「ON/OFF」スライドスイッチで有効にします



直線性誤差補正 (LEC) は、回転角度が 360 度未満であれば角度エンコーダでも使用できます。

詳細情報: "直線性誤差補正 (LEC)", 336 ページ

部分直線性誤差補正 (SLEC) の設定

部分直線性誤差補正 (SLEC) では、最大 200 個の補正点を使って軸を短い距離部分に分割します。各距離部分での距離の長さを実際の移動距離との差が、軸に対する機械的な影響を補正するための補正值となります。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「軸」をタップします
- ▶ 軸を選択します
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - 誤差補正
 - 部分直線性誤差補正 (SLEC)
- ▶ 「補正」を「ON/OFF」スライドスイッチで無効にします
- ▶ 「支点のテーブルを作成」をタップします
- ▶ 「+」または「-」をタップして、希望の「補正点の数」を設定します (最大 200 個)
- ▶ 希望の「補正点の間隔」を入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 「開始点」を入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 補正点表を作成するには、「作成」をタップします
- > 補正点表が作成されます
- > 補正点表には、各距離部分の「補正点位置 (P)」と「補正值 (D)」が表示されます
- ▶ 補正点「0」の補正值 (D) 「0,0」を入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 生成された補正点の「補正值 (D)」に、測定により算出された補正值を入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ その前の表示に切り替えるには、「戻る」を 2 回タップします
- ▶ 「補正」を「ON/OFF」スライドスイッチで有効にします
- > 軸に対する誤差補正が適用されます



詳細情報: "部分直線性誤差補正 (SLEC) ", 337 ページ

既存の補正点表の調整

部分直線性誤差補正のための補正点表は、作成後、必要に応じて調整できます。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「軸」をタップします
- ▶ 軸を選択します
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - 誤差補正
 - 部分直線性誤差補正 (SLEC)
 - ▶ 「補正」を「ON/OFF」スライドスイッチで無効にします
 - ▶ 「補正点の表」をタップします
 - > 補正点表には、各距離部分の「補正点位置 (P)」と「補正值 (D)」が表示されます
 - ▶ 補正点の「補正值 (D)」を調整します
 - ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ その前の表示に切り替えるには、「戻る」をタップします
- ▶ 「補正」を「ON/OFF」スライドスイッチで有効にします
- > 軸に対して調整した誤差補正が適用されます



詳細情報: "部分直線性誤差補正 (SLEC)", 337 ページ

7.3.4 M 機能の利用

工作機械の構成に応じて、加工に M 機能 (機械機能) も利用することができます。M 機能を使うと、以下の要素に影響を与えることができます。

- 工作機械の機能 (スピンドル回転やクーラントのオン/オフなど)
- 使用方法「ミリング加工」: 工具のパス
- プログラムラン

すべての M 機能が、ブロックタイプとしてプログラミングおよびプログラムランで使用できます。

詳細情報: "機械機能", 272 ページ

プログラムランで M 機能呼び出すために、オプションでグラフィックを表示できます。

詳細情報: "M 機能の設定", 354 ページ

装置では、標準 M 機能とメーカー独自の M 機能との間で区別します。

標準 M 機能

装置は、次の標準 M 機能をサポートしています (DIN 66025/ISO 6983 に対応)。

コード	説明
M2	プログラム停止、スピンドル停止、クーラントオフ
M3	右回り方向のスピンドル回転
M4	左回り方向のスピンドル回転
M5	スピンドル停止
M8	クーラントオン
M9	クーラントオフ
M30	プログラム停止、スピンドル停止、クーラントオフ

これらの M 機能は機械に依存しませんが、いくつかの M 機能は工作機械の設定に依存します (たとえば、スピンドル機能)。

メーカー独自の M 機能



メーカー独自の M 機能 M100~M120 は、関連する出力部が事前に設定される場合にのみ使用可能です。

詳細情報: "M 機能の設定", 329 ページ

装置は、次の特性を有するメーカー独自の M 機能にも対応しています。

- M100~M120 の定義可能な番号範囲
- 機械メーカーに応じた機能
- OEM バーのボタンの使用

詳細情報: "OEMメニューの設定", 129 ページ

7.3.5 タッチプローブの設定 (使用方法「ミリング加工」)



以下の情報は、使用方法が「ミリング加工」の場合のみ有効です。

装置のプロービング機能では、HEIDENHAIN エッジファインダ KT 130 を使って基準点を設定できます。エッジファインダのスタイラスには、さらにルビーボールを装備することができます。

エッジファインダ KT 130 の使用時には、対応するパラメータを設定する必要があります。それらのパラメータは、プロービング機能で考慮されます。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「センサ」をタップします
- ▶ 「タッチプローブ」をタップします
- ▶ 「タッチプローブ」ドロップダウンリストで、エッジ検出用の **KT 130** タイプを選択します
- ▶ 必要に応じて「調査には常にエッジファインダを使用」オプションを「ON/OFF」スライドスイッチで有効または無効にします
- ▶ エッジファインダの長さの差を「長さ」に入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ エッジファインダのスタイラス直径を「直径」に入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します

7.4 OEMエリア

「**OEMエリア**」では、スタートアップエンジニアが装置の固有の調整を行います。

- **文書**：OEM 文書、たとえば、サービスに関する注意事項を追加
- **起動画面**：自社のロゴによりスタート画面を定義
- **OEMメニュー**：特殊機能を含む OEM メニューを設定
- **設定**：使用方法を選択し、表示エレメントおよびメッセージを調整
- **スクリーンショット**：ScreenshotClient プログラムを使ったスクリーンショット作成のための設定

7.4.1 文書の追加

装置に関する文書は、装置に格納し、装置上で直接閲覧できます。



文書として追加できるのは、ファイル形式 *.pdf の文書のみです。その他のファイル形式の文書は表示されません。



- ▶ メインメニューで「**設定**」をタップします



- ▶ 「**サービス**」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - **OEMエリア**
 - **文書**
 - **ドキュメントの選択**
- ▶ 必要に応じて、装置の USB インタフェースに USB メモリー (FAT32 形式) を挿入します
- ▶ 希望のファイルにアクセスするには、該当する保存場所をタップします



誤ったフォルダを選択してしまった場合は、元のフォルダに戻ることができます。

- ▶ リストのファイル名をタップします

- ▶ 目的のファイルがあるフォルダに移動します
- ▶ ファイル名をタップします
- ▶ 「**選択**」をタップします
- ▶ ファイルは、装置の「**サービス情報**」エリアにコピーされます
詳細情報: "サービス情報", 312 ページ
- ▶ 転送に成功したら、「**OK**」で確定します

詳細情報: "文書", 354 ページ

USB メモリーを安全に取り外す



- ▶ メインメニューで「**ファイルマネージャ**」をタップします
- ▶ 保存場所のリストに移動します
- ▶ 「**安全に取り外す**」をタップします



- ▶ 「**ストレージメディアが取外しできるようになりました。**」というメッセージが現れます
- ▶ USB メモリーを引き抜きます

7.4.2 スタート画面の追加

装置のスイッチを入れたときに、OEM 固有のスタート画面、たとえば、社名または会社ロゴを表示できます。それには、次の特性を有する画像ファイルを装置に格納します。

- ファイルタイプ：PNG または JPG
- 解像度：96 ppi
- 画像フォーマット：16:10 (その他のフォーマットは、比率を維持したままスケール調整されます)
- 画像サイズ：最大 1280 x 800 ピクセル

スタート画面の追加



- ▶ メインメニューで「**設定**」をタップします



- ▶ 「**サービス**」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - **OEMエリア**
 - **起動画面**
 - **起動画面の選択**
- ▶ 必要に応じて、装置の USB インタフェースに USB メモリー (FAT32 形式) を挿入します
- ▶ 希望のファイルにアクセスするには、該当する保存場所をタップします



誤ったフォルダを選択してしまった場合は、元のフォルダに戻ることができます。

- ▶ リストのファイル名をタップします

- ▶ 目的のファイルがあるフォルダに移動します
- ▶ ファイル名をタップします
- ▶ 「**選択**」をタップします
- ▶ 画像ファイルが装置にコピーされ、次回装置のスイッチを入れたときにスタート画面として表示されます
- ▶ 転送に成功したら、「**OK**」で確定します

USB メモリーを安全に取り外す



- ▶ メインメニューで「**ファイルマネージャ**」をタップします
- ▶ 保存場所のリストに移動します
- ▶ 「**安全に取り外す**」をタップします



- ▶ 「**ストレージメディアが取外しできるようになりました。**」というメッセージが現れます
- ▶ USB メモリーを引き抜きます

7.4.3 OEMメニューの設定

OEM バーの外観およびメニュー項目を設定できます。



OEMメニューに表示できるより多くのメニュー項目を設定する場合は、**OEMメニュー**を縦にスクロールすることができます。

OEMメニューの表示または非表示



- ▶ メインメニューで「**設定**」をタップします



- ▶ 「**サービス**」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - **OEMエリア**
 - **OEMメニュー**
- ▶ 「**メニューを表示**」を「**ON/OFF**」スライドスイッチで有効または無効にします

OEM ロゴの設定

OEM バーに、OEM 固有の会社ロゴを表示させることができます。オプションで、OEM ロゴをタップすることにより、OEM 文書を含む PDF ファイルを開くことができます。

OEM ロゴの設定



- ▶ メインメニューで「**設定**」をタップします



- ▶ 「**サービス**」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - **OEMエリア**
 - **OEMメニュー**
 - **メニュー項目**



- ▶ 「**追加**」をタップします
- ▶ 「**説明**」入力フィールドをタップします
- ▶ メニュー項目の説明を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**種類**」ドロップダウンリストで「**ロゴ**」をタップします
- ▶ すでに保存した画像ファイルを、「**ロゴを選択**」で選択します
- ▶ 場合によっては、「**イメージファイルをアップロード**」により、新規画像ファイルを選択します
詳細情報: "OEM バー項目「ロゴ」", 349 ページ
- ▶ 画像ファイルを含むフォルダに移動してファイルを選択します
- ▶ 「**選択**」をタップします
- ▶ 「**文書にリンク**」ドロップダウンリストで希望のオプションを選択します

スピンドル回転数の目標値の設定

OEM バーでは、工作機械の設定に応じてスピンドル回転数を制御するメニュー項目を定義できます。



「**スピンドル速度**」フィールドをホールドすることにより、設定したスピンドル回転数を、現在設定されているスピンドル軸回転数の値で上書きできます。

詳細情報: "OEMメニューの機能呼び出す", 98 ページ

スピンドル回転数の目標値の設定



- ▶ メインメニューで「**設定**」をタップします



- ▶ 「**サービス**」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。

- **OEMエリア**
- **OEMメニュー**
- **メニュー項目**



- ▶ 「**追加**」をタップします
- ▶ 「**説明**」入力フィールドをタップします
- ▶ メニュー項目の説明を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**種類**」ドロップダウンリストで「**スピンドル速度**」をタップします
- ▶ 「**スピンドル**」ドロップダウンリストでスピンドル名をタップします
- ▶ 「**スピンドル速度**」入力フィールドに希望の目標値を入力します

M 機能の設定

OEM バーでは、工作機械の設定に応じて M 機能の使用を制御するメニュー項目を定義できます。



メーカー独自の M 機能 M100~M120 は、関連する出力部が事前に設定される場合にのみ使用可能です。

詳細情報: "M 機能の設定", 329 ページ

M 機能の設定



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「サービス」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。

- OEMエリア
- OEMメニュー
- メニュー項目



- ▶ 「追加」をタップします
- ▶ 「説明」入力フィールドをタップします
- ▶ メニュー項目の説明を入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 「種類」ドロップダウンリストで「M 機能」をタップします
- ▶ 「M機能の数」入力フィールドに番号を入力します。
 - 100.T~ 120.T (TOGGLE が操作時に状態間を切り替えます)
 - 100.P ... 120.P (PULSE が操作時に短いパルスを出力します。これは Pulse time の設定によって延長できません)
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 各 M 機能に関して、さらに「有効機能のイメージを選択」および「無効機能のイメージを選択」により、ステータスを表示するための画面を定義できます

詳細情報: "OEM バー項目 M機能", 350 ページ

特殊機能の設定

OEM バーでは、接続された工作機械の特殊機能を制御するメニュー項目を定義できます。



使用可能な機能は、装置および接続された工作機械の設定に応じて異なります。

特殊機能の設定



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「サービス」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。

- OEMエリア
- OEMメニュー
- メニュー項目



- ▶ 「追加」をタップします
- ▶ 「説明」入力フィールドをタップします
- ▶ メニュー項目の説明を入力します
- ▶ 「RET」で入力を確認します
- ▶ 「種類」ドロップダウンリストで「特殊機能」をタップします
- ▶ 「機能」ドロップダウンリストで希望の特殊機能をタップします
 - ねじ切り加工
 - スピンドルの方向
 - 冷却剤
 - スピンドル操作中の 冷却材
 - 軸を固定
 - ゼロの工具軸
- ▶ 各特殊機能に関して、さらに「有効機能のイメージを選択」および「無効機能のイメージを選択」により、ステータスを表示するための適した画像を定義します
 詳細情報: "OEM バー項目「特殊機能」", 351 ページ

文書の設定

OEM バーでは、追加文書を表示するメニュー項目を定義できます。それには、PDF ファイル形式のファイルを装置に保存します。

文書の設定



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「サービス」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。

- OEMエリア
- OEMメニュー
- メニュー項目



- ▶ 「追加」をタップします
- ▶ 「説明」入力フィールドをタップします
- ▶ メニュー項目の説明を入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 「種類」ドロップダウンリストで「文書」をタップします
- ▶ すでに保存した文書を、「ドキュメントを選択」で選択します
- ▶ 「表示するイメージを選択」により、表示用に希望する画像ファイルを選択します
- ▶ 画像ファイルを含むフォルダに移動してファイルを選択します
- ▶ 「選択」をタップします

メニュー項目の削除

OEM バーの既存メニュー項目を個別に削除できます。

メニュー項目の削除



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「サービス」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。

- OEMエリア
- OEMメニュー
- メニュー項目

- ▶ 希望するメニュー項目をタップします
- ▶ 「メニュー項目を削除」をタップします
- ▶ 削除を確定するには、「OK」をタップします
- ▶ メニュー項目が OEM バーから削除されます

7.4.4 表示の調整

「**手動モード**」および「**MDIモード**」メニューでは、オーバーライド表示を調整できます。さらに、スクリーンキーボード用のキーボードデザインを定義できます。

オーバーライド表示の調整



- ▶ メインメニューで「**設定**」をタップします



- ▶ 「**サービス**」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - **OEMエリア**
 - **設定**
- ▶ 「**オーバーライド表示**」ドロップダウンリストで希望の単位を選択します。
 - **パーセント**：走査速度の百分率での差
 - **数値**：走査速度の絶対値

キーボードデザインの定義



- ▶ メインメニューで「**設定**」をタップします



- ▶ 「**サービス**」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - **OEMエリア**
 - **設定**
- ▶ 「**キーボードのテーマ**」ドロップダウンリストで、スクリーンキーボード用に希望するレイアウトを選択します

7.4.5 エラーメッセージの調整

OEM は、独自のエラーメッセージを定義することができ、それによって標準エラーメッセージを上書きするか、または追加メッセージとして、定義した入力信号により表示させます。それには、独自のエラーメッセージを含むテキストデータベースを作成します。

Text database の作成

OEM 独自のエラーメッセージのテキストデータベース用には、コンピュータ上で「*.xml」タイプのファイルを生成し、その中で、個々のメッセージテキスト用エントリを作成します。

XML ファイルのファイルエンコーディングは UTF-8 です。次の図は、XML ファイルの正しい構造を示します。

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <source version="1">
3    <entry id="ID_OEM_EMERGENCY_STOP">
4      <text lang="de">Der Not-Aus ist aktiv.</text>
5      <text lang="os">Nouzové zastavení je aktivní.</text>
6      <text lang="en">The emergency stop is active.</text>
7      <text lang="fr">L&apos;arrêt d&apos;urgence est actif.</text>
8      <text lang="it">L&apos;arresto d&apos;emergenza è attivo.</text>
9      <text lang="es">La parada de emergencia está activa.</text>
10     <text lang="ja">緊急停止がアクティブです。</text>
11     <text lang="pl">Wyłączenie awaryjne jest aktywne.</text>
12     <text lang="pt">O desligamento de emergência está ativo.</text>
13     <text lang="ru">Активен аварийный останов.</text>
14     <text lang="zh">急停激活。</text>
15     <text lang="zh-tw">緊急停止啟動。</text>
16     <text lang="ko">비상 정지가 작동 중입니다.</text>
17     <text lang="tr">Acil kapatma etkin.</text>
18     <text lang="nl">De noodstop is actief.</text>
19   </entry>
20   <entry id="ID_OEM_CONTROL_VOLTAGE">
21     <text lang="de">Es liegt keine Steuerspannung an.</text>
22     <text lang="os">Neni použito žádné řidící napětí.</text>
23     <text lang="en">No machine control voltage is being applied.</text>
24     <text lang="fr">Aucune tension de commande n&apos;est appliquée.</text>
25     <text lang="it">Non è applicata alcuna tensione di comando.</text>
26     <text lang="es">No está aplicada la tensión de control.</text>
27     <text lang="ja">御電圧は適用されていません。</text>
28     <text lang="pl">Brak zasilania sterowania.</text>
29     <text lang="pt">Não existe tensão de comando.</text>
30     <text lang="ru">Управляющее напряжение отсутствует.</text>
31     <text lang="zh">无控制电压。</text>
32     <text lang="zh-tw">並無供應控制電壓。</text>
33     <text lang="ko">공급된 제어 전압이 없습니다.</text>
34     <text lang="tr">Kumanda gerilimi mevcut değil.</text>
35     <text lang="nl">Er is geen sprake van stuurspanning.</text>
36   </entry>
37 </source>

```

図 31: 例-テキストデータベース用の XML ファイル

続いて、USB メモリー (FAT32 形式) を使ってこの XML ファイルを装置にインポートし、たとえば保存場所 **Internal/Oem** にコピーします。

Text database のインポート



- ▶ メインメニューで「**設定**」をタップします



- ▶ 「**サービス**」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - **OEMエリア**
 -
 - **Text database**
- ▶ 希望のファイルにアクセスするには、該当する保存場所をタップします



誤ったフォルダを選択してしまった場合は、元のフォルダに戻ることができます。

- ▶ リストのファイル名をタップします

- ▶ XML ファイルがあるフォルダに移動します
- ▶ ファイル名をタップします
- ▶ 「**選択**」をタップします
- ▶ 転送に成功したら、「**OK**」で確定します
- > **Text database** のインポートに成功しました

詳細情報: "Text database", 353 ページ

エラーメッセージの設定

OEM 独自のエラーメッセージは、追加メッセージとして入力とリンク可能です。その場合、入力が有効に切り替わると直ちにエラーメッセージが表示されます。そのためには、希望の入力信号に対してエラーメッセージを割り当てる必要があります。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「サービス」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。

- OEMエリア
- 設定
- Messages



- ▶ 「追加」をタップします
- ▶ 「名前」入力フィールドをタップします
- ▶ 一意の名前を入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 「Text ID or text」入力フィールドをタップします
- ▶ テキストデータベースに既存のメッセージテキストの Text ID を入力するか、新しいメッセージテキストを入力します
- ▶ 「Message type」ドロップダウンリストで、希望するメッセージタイプを選択します：
 - 標準：入力が有効である限り、メッセージが表示されます
 - Acknowledgment by user：ユーザーがメッセージを確定するまで、メッセージが表示されません
- ▶ 「Input」をタップします
- ▶ 希望のデジタル入力を選択します
- ▶ その前の表示に切り替えるには、「戻る」をタップします



詳細情報: "Messages", 353 ページ

エラーメッセージの削除

既存のエラーメッセージを個別に削除できます。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「サービス」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。

- OEMエリア
- 設定
- Messages

- ▶ 希望するメッセージエントリをタップします
- ▶ 「入力を削除」をタップします
- ▶ 削除を確定するには、「OK」をタップします
- ▶ エラーメッセージが削除されます

7.4.6 OEM 設定のバックアップおよび復元

OEM エリアのすべての設定をファイルにバックアップすることで、工場出荷時設定へのリセット後、または複数の装置へのインストール用に使用できます。

Back up OEM specific folders and files

OEM エリアの設定を ZIP ファイルとして USB メモリーまたは接続されたネットワークドライブにバックアップできます。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「サービス」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - OEMエリア
 - バックアップおよびリストア設定
 - Back up OEM specific folders and files
 - ZIPとして保存
- ▶ 必要に応じて、装置の USB インタフェースに USB メモリー (FAT32 形式) を挿入します
- ▶ データのコピー先のフォルダを選択します
- ▶ 希望するデータ名を入力します、たとえば「<yyyy-mm-dd>_OEM_config」
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 「別名で保存」をタップします
- ▶ データのバックアップに成功したことを「OK」で確定します
- ▶ データがバックアップされました

Restore OEM specific folders and files



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「サービス」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - OEMエリア
 - バックアップおよびリストア設定
 - Restore OEM specific folders and files
 - Load as ZIP
- ▶ 必要に応じて、装置の USB インタフェースに USB メモリー (FAT32 形式) を挿入します
- ▶ バックアップファイルを含むフォルダに移動します
- ▶ バックアップファイルを選択します
- ▶ 「選択」をタップします
- ▶ 転送に成功したら、「OK」で確定します

USB メモリーを安全に取り外す



- ▶ メインメニューで「ファイルマネージャ」をタップします
- ▶ 保存場所のリストに移動します
- ▶ 「安全に取り外す」をタップします
- ▶ 「ストレージメディアが取外しできるようになりました。」というメッセージが現れます
- ▶ USB メモリーを引き抜きます

7.4.7 スクリーンショット用に装置を設定する

ScreenshotClient

PCソフトウェアScreenshotClientを使って、コンピュータから装置の現在画面のスクリーンショットを作成できます。

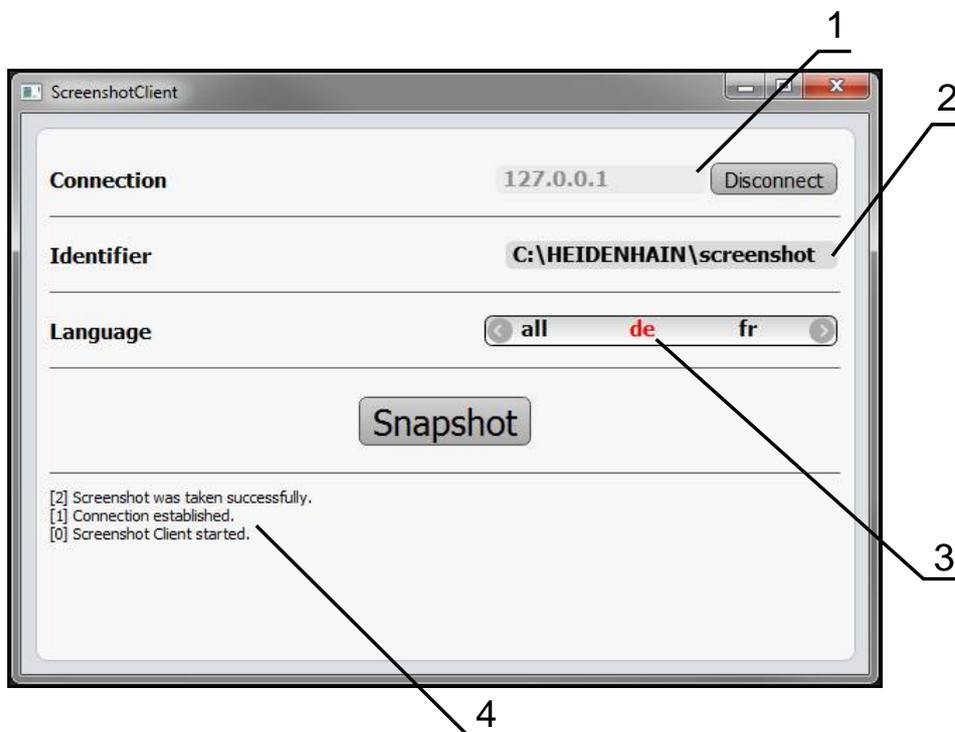


図 32: ScreenshotClient のユーザーインターフェース

- 1 接続ステータス
- 2 ファイルパスとファイル名
- 3 言語選択
- 4 ステータスメッセージ



ScreenshotClientは、**POSITIP 8000 Demo**のデフォルトインストールに含まれています。



詳細な説明は、ソフトウェアのダウンロードフォルダに含まれている**ユーザーハンドブックPOSITIP 8000Demo**に記載されています。

詳細情報: "製品のデモソフトウェア", 20 ページ

スクリーンショット用のリモートアクセスの有効化

ScreenshotClient をコンピュータから装置と接続するには、装置の **スクリーンショットのリモートアクセス** をオンにします。



- ▶ メインメニューで「**設定**」をタップします



- ▶ 「**サービス**」をタップします
- ▶ 「**OEMエリア**」をタップします
- ▶ **スクリーンショットのリモートアクセス** を「**ON/OFF**」スライドスイッチで有効にします

詳細情報: "OEMエリア", 347 ページ

7.5 バックアップ設定

装置の設定をファイルにバックアップすることで、工場出荷時設定へのリセット後、または複数の装置へのインストール用に使用できます。



- ▶ メインメニューで「**設定**」をタップします



- ▶ 「**サービス**」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - **バックアップおよびリストア設定**
 - **バックアップ設定**

完全バックアップの実行

設定の完全バックアップを実行すると、装置のすべての設定が保存されます。

- ▶ 「**完全バックアップ**」をタップします
- ▶ 必要に応じて、装置の USB インタフェースに USB メモリー (FAT32 形式) を挿入します
- ▶ 設定データのコピー先のフォルダを選択します
- ▶ 設定データに任意の名前を入力します (例: 「<yyyy-mm-dd>_config」)
- ▶ 「**RET**」で入力を確認します
- ▶ 「**別名で保存**」をタップします
- ▶ 設定のバックアップに成功したことを「**OK**」で確認します
- ▶ 設定ファイルが保存されました

詳細情報: "バックアップおよびリストア設定", 345 ページ

USB メモリーを安全に取り外す



- ▶ メインメニューで「**ファイルマネージャ**」をタップします
- ▶ 保存場所のリストに移動します
- ▶ 「**安全に取り外す**」をタップします
- ▶ 「**ストレージメディアが取り外しできるようになりました。**」というメッセージが現れます
- ▶ USB メモリーを引き抜きます



7.6 ユーザーファイルをバックアップ

装置のユーザーファイルをファイルにバックアップすることで、出荷時状態へのリセット後に使用できます。設定のバックアップに伴い、装置の完全な設定がバックアップされます。

詳細情報: "バックアップ設定", 141 ページ



ユーザーファイルとしては、該当するフォルダに保存してある、あらゆるユーザーグループのすべてのファイルをバックアップして、復元できます。

System フォルダ内のファイルは復元されません。

バックアップの実行

ユーザーファイルを ZIP ファイルとして USB メモリーまたは接続されたネットワークドライブにバックアップできます。



- ▶ メインメニューで「**設定**」をタップします



- ▶ 「**サービス**」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - **バックアップおよびリストア設定**
 - **ユーザーファイルをバックアップ**
- ▶ 「**ZIPとして保存**」をタップします
- ▶ 必要に応じて、装置の USB インタフェースに USB メモリー (FAT32 形式) を挿入します
- ▶ ZIP ファイルのコピー先のフォルダを選択します
- ▶ ZIP ファイルの任意の名前を入力します (例: 「<yyyy-mm-dd>_config」)
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**別名で保存**」をタップします
- ▶ ユーザーファイルのバックアップに成功したことを「**OK**」で確定します
- ▶ ユーザーファイルがバックアップされました

詳細情報: "バックアップおよびリストア設定", 345 ページ

USB メモリーを安全に取り外す



- ▶ メインメニューで「**ファイルマネージャ**」をタップします
- ▶ 保存場所のリストに移動します
- ▶ 「**安全に取り外す**」をタップします



- ▶ 「**ストレージメディアが取外しできるようになりました。**」というメッセージが現れます
- ▶ USB メモリーを引き抜きます

8

設定

8.1 概観

この章には、装置の設定に関する情報がすべて記載されています。

設定の際には、設定者 (**Setup**) が、それぞれの用途における工作機械での使用に備えて装置を設定します。その設定作業には、たとえば、オペレータの設定および基準点表や工具表の作成などがあります。



以下で説明する操作を実行する前に、"操作の概要" の章をよく読んで理解してください。

詳細情報: "操作の概要", 63 ページ



以下の作業は必ず専門担当者に依頼してください。

詳細情報: "作業担当者の資格", 31 ページ

8.2 設定のためのログイン

8.2.1 ユーザーのログイン

装置を設定するには、「**Setup**」ユーザーがログインする必要があります。



- ▶ メインメニューで「**ユーザーログイン**」をタップします
- ▶ 必要に応じて、ログインしているユーザーをログアウトします
- ▶ 「**Setup**」ユーザーを選択します
- ▶ 「**パスワード**」入力フィールドをタップします
- ▶ パスワード「**setup**」を入力します

i パスワードがデフォルト設定と一致しない場合は、機械設置 / 調整業者 (**Setup**) または機械メーカー (**OEM**) にお問い合わせください。
パスワードを忘れた場合は、HEIDENHAIN のサービス窓口にお問い合わせください。

- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**ログイン**」をタップします



8.2.2 起動後にリファレンスマークの検索を実行する

i 装置が、使用方法を**旋削**とし、**スピンドル軸 S** で設定されている場合は、加工プロセスの前にスピンドル回転数の上限を定義する必要があります。
詳細情報: "スピンドル回転数の上限の定義 (使用方法「旋削」)", 221 ページ

i 装置の起動後にリファレンスマークの検索がオンになっていると、リファレンスマークの検索が終わるまで、装置のすべての機能が停止されます。
詳細情報: "原点 (エンコーダー)", 335 ページ

i EnDat インタフェースを持つシリアルエンコーダの場合、軸が自動的にリファレンス点復帰するため、リファレンスマーク検索は省略されます。

装置でリファレンスマーク検索がオンになっている場合、軸のリファレンスマークを通過するよう要求されます。

- ▶ ログイン後にアシスタントの指示に従います
- ▶ リファレンスマーク検索に成功すると、原点復帰アイコンがもう点滅しません

詳細情報: "位置値表示の操作エレメント", 88 ページ

詳細情報: "リファレンスマーク検索をオンにする", 115 ページ

8.2.3 言語の設定

工場出荷状態では、ユーザーインターフェースの言語は英語です。ユーザーインターフェースは希望の言語に切替え可能です



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「ユーザー」をタップします
- > ログインしているユーザーにはチェックマークが付いています
- ▶ ログインしているユーザーを選択します
- > ユーザー用に選択した言語が、「言語」ドロップダウンリストに、対応するフラグと共に表示されます
- ▶ 「言語」ドロップダウンリストで希望の言語のフラグを選択します
- > 選択した言語でユーザーインターフェースが表示されます

8.2.4 パスワードの変更

設定の悪用を防止するためには、パスワードを変更する必要があります。パスワードは秘密にして、人に知られないようにしてください。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「ユーザー」をタップします
- > ログインしているユーザーにはチェックマークが付いています
- ▶ ログインしたユーザーを選択します
- ▶ 「パスワード」をタップします
- ▶ 現在のパスワードを入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 新しいパスワードを入力し、パスワードの入力を繰り返します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 「OK」をタップします
- ▶ 「OK」でメッセージを終了します
- > 新しいパスワードは次のログイン時に使用できます

8.3 設定の個別ステップ

8.3.1 基本設定



場合によっては、試運転エンジニア (OEM) がすでいくつかの基本設定を行ってある可能性があります。

日時の設定



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「一般事項」をタップします
- ▶ 「日時」をタップします
- ▶ 設定した値が、年、月、日、時間、分の形式で表示されます
- ▶ 中央の行で日時を設定するには、列を上または下にドラッグします
- ▶ 「設定」をタップして確定します
- ▶ リストから希望の日付のフォーマットを選択します。
 - MM-DD-YYYY : 月日年
 - DD-MM-YYYY : 日月年
 - YYYY-MM-DD : 年月日

詳細情報: "日時", 310 ページ

単位の設定

単位、丸め方および小数位に関するさまざまなパラメータを設定できます。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「一般事項」をタップします
- ▶ 「Units」をタップします
- ▶ 単位を設定するには、該当するドロップダウンリストをタップし、単位を選択します
- ▶ 丸め方を設定するには、該当するドロップダウンリストをタップし、丸め方を選択します
- ▶ 表示する小数位の数を設定するには、「-」または「+」をタップします

詳細情報: "Units", 311 ページ

ユーザーの作成と設定

装置の工場出荷状態では、権限の異なる次のユーザータイプが定義されています。

- OEM
- Setup
- Operator

ユーザーとパスワードの生成

「Operator」タイプの新しいユーザーを作成できます。ユーザー ID とパスワードにはあらゆる文字を使用できます。その際、大文字と小文字が区別されません。

前提条件：「OEM」または「Setup」タイプのユーザーがログインしていること。



「OEM」または「Setup」タイプの新規ユーザーは作成できません。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「ユーザー」をタップします



- ▶ 「Hinzufügen (追加)」をタップします
- ▶ 「ユーザーID」入力フィールドをタップします



「ユーザーID」は、ユーザーを選択するために、たとえば、ユーザーログインに表示されます。「ユーザーID」は後から変更することはできません。

- ▶ ユーザー ID を入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 「名前」入力フィールドをタップします
- ▶ 新しいユーザーの名前を入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 「パスワード」入力フィールドをタップします
- ▶ 新しいパスワードを入力し、パスワードの入力を繰り返します
- ▶ 「RET」で入力を確定します



パスワードフィールドの内容は、プレーンテキストで表示してから、再び非表示にすることができます。

- ▶ 「ON/OFF」スライドスイッチで表示 / 非表示を切り替えます

- ▶ 「OK」をタップします
- ▶ メッセージが表示されます
- ▶ 「OK」でメッセージを終了します
- ▶ ユーザーが基本データと共に作成されました。その他の調整は、ユーザーが後に自身で行います

ユーザーの設定

「Operator」タイプのユーザーを新規作成した後、以下のユーザーデータを追加したり、変更したりすることができます。

- 名前
- 名
- 部署
- パスワード
- 言語
- オートログイン



1 人または複数のユーザーで自動ユーザーログインが有効になっている場合、電源投入時には、最後にログインしたユーザーが自動的に装置にログインされます。その際、ユーザー ID もパスワードも入力する必要がありません。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「ユーザー」をタップします
- ▶ ユーザーを選択します
- ▶ 「名前」、「名」、「部門」入力フィールドをタップして、内容を編集します
- ▶ 内容を編集して「RET」で確定します
- ▶ パスワードを変更するには、「パスワード」をタップします
- ▶ 「パスワード変更」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ ログインしているユーザーのパスワードを変更する場合には、現在のパスワードを入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 新しいパスワードを入力し、パスワードの入力を繰り返します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 「OK」をタップします
- ▶ メッセージが表示されます
- ▶ 「OK」でメッセージを終了します
- ▶ 言語を変更するには、「言語」ドロップダウンリストで希望の言語のフラグを選択します
- ▶ 「オートログイン」を「ON/OFF」スライドスイッチで有効または無効にします

ユーザーの削除

不要になった「Operator」タイプのユーザーを削除できます。



「OEM」および「Setup」タイプのユーザーは削除できません。

前提条件：「OEM」または「Setup」タイプのユーザーがログインしていること。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「ユーザー」をタップします
- ▶ 削除するユーザーをタップします
- ▶ 「ユーザーアカウントを削除」をタップします
- ▶ 権限のあるユーザー (OEM または Setup) のパスワードを入力します
- ▶ 「OK」をタップします
- ▶ ユーザーが削除されます

操作説明書の追加

本装置は、付属の取扱説明書を希望の言語でアップロードする方法を提供します。取扱説明書は、同梱の USB メモリーから装置にコピーできます。

取扱説明書の最新バージョンは、www.heidenhain.de でもご覧いただけます。

前提条件：取扱説明書が PDF ファイルとして存在すること。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「サービス」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - 文書
 - 取扱説明書を追加
- ▶ 必要に応じて、装置の USB インタフェースに USB メモリー (FAT32 形式) を挿入します
- ▶ 新しい取扱説明書を含むフォルダに移動します



誤ったフォルダを選択してしまった場合は、元のフォルダに戻ることができます。

- ▶ リストのファイル名をタップします

- ▶ ファイルを選択します
- ▶ 「選択」をタップします
- > 取扱説明書が装置にコピーされます
- > 既存の取扱説明書がある場合は上書きされます
- ▶ 転送に成功したら、「OK」で確定します
- > 装置上で取扱説明書を開いて閲覧することができます

ネットワークの設定

ネットワーク設定 設定



装置を設定するための正しいネットワーク設定は、ネットワーク管理者にお尋ねください。

前提条件: ネットワークが装置に接続されていること。

詳細情報: "ネットワーク周辺機器の接続", 60 ページ



- ▶ メインメニューで「**設定**」をタップします



- ▶ 「**インターフェース**」をタップします
- ▶ 「**ネットワーク**」をタップします
- ▶ インタフェース **X116** をタップします
- > MAC アドレスは自動認識されます
- ▶ ネットワーク環境に応じて「**DHCP**」を「**ON/OFF**」スライドスイッチで有効または無効にします
- > DHCP が有効になっている場合、IP アドレスが割り当てられると、ネットワーク設定は自動的に行われます
- ▶ DHCP が無効になっている場合は、「**IPv4アドレス**」、「**IPv4サブネットマスク**」および「**IPv4標準ゲートウェイ**」を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ ネットワーク環境に応じて「**IPv6 SLAAC**」を「**ON/OFF**」スライドスイッチで有効または無効にします
- > IPv6 SLAAC が有効になっている場合、IP アドレスが割り当てられると、ネットワーク設定は自動的に行われます
- ▶ IPv6 SLAAC が無効になっている場合は、「**IPv6アドレス**」、「**IPv6サブネットプレフィックス長**」および「**IPv6標準ゲートウェイ**」を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**優先 DNS サーバー**」および場合によっては「**代替 DNS サーバー**」を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- > ネットワーク接続の設定が適用されます

詳細情報: "ネットワーク", 314 ページ

ネットワークドライブ設定

ネットワークドライブを設定するには、次のデータが必要です。

- 名前
- サーバーIPアドレスまたはホスト名
- 共有フォルダ
- ユーザ名
- パスワード
- ネットワークドライブオプション



装置を設定するための正しいネットワーク設定は、ネットワーク管理者にお尋ねください。

前提条件: ネットワークが装置に接続されており、ネットワークドライブを使用できること。

詳細情報: "ネットワーク周辺機器の接続", 60 ページ



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「インターフェース」をタップします
- ▶ 「ネットワーク・ドライブ」をタップします
- ▶ ネットワークドライブに関するデータを入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 「パスワードを表示」を「ON/OFF」スライドスイッチで有効または無効にします
- ▶ 必要に応じて、「ネットワークドライブオプション」を選択します
 - ネットワーク内でパスワードをコーディングするために「認証」を選択します
 - 「マウントオプション」を設定します
 - 「OK」をタップします
- ▶ 「取付け」をタップします
- ▶ ネットワークドライブへの接続が確立されます

詳細情報: "ネットワーク・ドライブ", 315 ページ

プリンタの設定

USB またはネットワークを介して接続されたプリンタを使って、保存された PDF ファイルを印刷できます。その際、装置はさまざまなメーカーの多数のプリンタタイプに対応しています。対応プリンタの全リストは、www.heidenhain.de の製品エリアをご覧ください。

ご使用のプリンタがそのリストにあれば、対応するドライバが装置にありますので、プリンタを直接設定できます。そうでない場合は、プリンタ固有の PPD ファイルが必要です。

詳細情報: "PPD ファイルの入手", 158 ページ

USB プリンタの追加

前提条件 : USB プリンタが装置に接続されていること。

詳細情報: "プリンタを接続する", 59 ページ



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「一般事項」をタップします
- ▶ 「プリンタ」をタップします
- ▶ 標準プリンタがまだ設定されていない場合、メッセージが表示されます



- ▶ メッセージの「終了」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - プリンタを追加
 - USBプリンタ
- ▶ 接続された USB プリンタが自動的に検出されます
- ▶ 「見つかったプリンタ」をタップします
- ▶ 見つかったプリンタのリストが表示されます
- ▶ プリンタが 1 台しか接続されていない場合、そのプリンタが自動的に選択されます
- ▶ 希望のプリンタを選択します
- ▶ もう一度「見つかったプリンタ」をタップします
- ▶ 名前や説明などの既存のプリンタ情報が表示されます
- ▶ 必要に応じて、「名前」入力フィールドに希望のプリンタ名を入力します

i テキストにスラッシュ (「/」)、シャープ記号 (「#」)、スペースを含めることはできません。

- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 必要に応じて、「説明」入力フィールドに、プリンタのオプションの説明 (たとえば「カラープリンタ」) を入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 必要に応じて、「位置」入力フィールドに、オプションの置き場所 (たとえば「オフィス」) を入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 必要に応じて、「接続」入力フィールドに接続パラメータを入力します (自動的に入力されない場合)
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 「ドライバの選択」をタップします
- ▶ プリンタタイプに適合するドライバを選択します

i 適合するドライバがリストにない場合は、適した PPD ファイルを装置にコピーする必要があります。
詳細情報: "PPD ファイルの入手", 158 ページ

- ▶ ドライバが有効になります
- ▶ メッセージの「終了」をタップします
- ▶ 「デフォルト値の設定」をタップします

- ▶ プリンタの解像度を設定するには、「**分解能**」をタップします
- ▶ 希望の解像度を選択します
- ▶ もう一度「**分解能**」をタップします
- ▶ 用紙サイズを設定するには、「**用紙サイズ**」をタップします
- ▶ 希望の用紙サイズを選択します
- ▶ プリンタタイプに応じて、場合によっては用紙の種類や両面印刷といったさらなる値を選択します
- ▶ 「**特徴**」をタップします
- > 入力した値が標準値として保存されます
- > プリンタが追加され、使用可能になります



接続したプリンタの詳細設定を設定するには、CUPS の Web インタフェースを使用してください。その Web インタフェースは、装置によるプリンタ設定に失敗した場合にも使用できます。

詳細情報: "CUPS の使用", 159 ページ

詳細情報: "プリンタ", 309 ページ

ネットワークプリンタ追加

前提条件: ネットワークプリンタまたはネットワークが装置に接続されていること。

詳細情報: "プリンタを接続する", 59 ページ

詳細情報: "ネットワーク周辺機器の接続", 60 ページ



- ▶ メインメニューで「**設定**」をタップします



- ▶ 「**一般事項**」をタップします
- ▶ 「**プリンタ**」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - **プリンタを追加**
 - **ネットワークプリンタ**
- > ネットワークにあるプリンタが自動的に検出されます
- ▶ 「**見つかったプリンタ**」をタップします
- > 見つかったプリンタのリストが表示されます
- > プリンタが 1 台しか接続されていない場合、そのプリンタが自動的に選択されます
- ▶ 希望のプリンタを選択します
- ▶ もう一度「**見つかったプリンタ**」をタップします
- > 名前や説明などの既存のプリンタ情報が表示されます
- ▶ 必要に応じて、「**名前**」入力フィールドに希望のプリンタ名を入力します

i テキストにスラッシュ (「/」)、シャープ記号 (「#」)、スペースを含めることはできません。

- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 必要に応じて、「**説明**」入力フィールドに、プリンタのオプションの説明 (たとえば「カラープリンタ」) を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 必要に応じて、「**位置**」入力フィールドに、オプションの置き場所 (たとえば「オフィス」) を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 必要に応じて、「**接続**」入力フィールドに接続パラメータを入力します (自動的に入力されない場合)
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**ドライバの選択**」をタップします
- ▶ プリンタタイプに適合するドライバを選択します

i 適合するドライバがリストにない場合は、適した PPD ファイルを装置にコピーする必要があります。
詳細情報: "PPD ファイルの入手", 158 ページ

- > ドライバが有効になります
- ▶ メッセージの「**終了**」をタップします
- ▶ 「**デフォルト値の設定**」をタップします
- ▶ プリンタの解像度を設定するには、「**分解能**」をタップします

- ▶ 希望の解像度を選択します
- ▶ もう一度「**分解能**」をタップします
- ▶ 用紙サイズを設定するには、「**用紙サイズ**」をタップします
- ▶ 希望の用紙サイズを選択します
- ▶ プリンタタイプに応じて、場合によっては用紙の種類や両面印刷といったさらなる値を選択します
- ▶ 「**特徴**」をタップします
 - > 入力した値が標準値として保存されます
 - > プリンタが追加され、使用可能になります



接続したプリンタの詳細設定を設定するには、CUPS の Web インタフェースを使用してください。その Web インタフェースは、装置によるプリンタ設定に失敗した場合にも使用できます。

詳細情報: "CUPS の使用", 159 ページ

詳細情報: "プリンタ", 309 ページ

サポートされていないプリンタ

サポートされていないプリンタの設定には、プリンタのプロパティおよびドライバに関する情報を含む、いわゆる PPD ファイルが必要です。



この装置は、Gutenprint (www.gutenprint.sourceforge.net) が提供するドライバにのみ対応しています。

代わりに、サポートされているプリンタのリストから類似のプリンタを選択できます。その際、場合によっては機能が制限されますが、一般的に印刷は可能なはずです。

PPD ファイルの入手

必要な PPD ファイルは次のようにして入手します。

- ▶ www.openprinting.org/printers で、プリンタメーカーおよびプリンタモデルを探します
- ▶ 対応する PPD ファイルをダウンロードします

あるいは

- ▶ プリンタメーカーのウェブサイトで、プリンタモデル用の Linux ドライバを探します
- ▶ 対応する PPD ファイルをダウンロードします

PPD ファイルの使用

サポートされていないプリンタを設定する場合、ドライバ選択のステップで、入手した PPD ファイルを装置にコピーする必要があります。

- ▶ 「**ドライバの選択**」をタップします
- ▶ 「**プロデューサの選択**」ダイアログボックスで、「***.ppdファイルの選択**」をタップします
- ▶ 「**ファイルの選択**」をタップします
- ▶ 希望の PPD ファイルにアクセスするには、該当する「**保存場所**」をタップします
- ▶ ダウンロードした PPD ファイルがあるフォルダに移動します
- ▶ PPD ファイルを選択します
- ▶ 「**選択**」をタップします
- ▶ PPD ファイルが装置にコピーされます
- ▶ 「**続行**」をタップします
- ▶ PPD ファイルが適用され、ドライバが有効になります
- ▶ メッセージの「**終了**」をタップします

プリンタの詳細設定

CUPS の使用

プリンタを制御するために、装置は Common Unix Printing System (CUPS) を使用します。CUPS はネットワークにおいて、Web インタフェースを介して接続されたプリンタの設定および管理を可能にします。これらの機能は、装置が USB プリンタまたはネットワークプリンタを使用するかには依存しません。

CUPS の Web インタフェースを介して、装置に接続されたプリンタの詳細設定を設定できます。装置を介したプリンタ設定に失敗した場合も同様に、この Web インタフェースを使用できます。

前提条件: ネットワークが装置に接続されていること。


詳細情報: "ネットワーク周辺機器の接続", 60 ページ



- ▶ メインメニューで「**設定**」をタップします



- ▶ 「**インターフェース**」をタップします
- ▶ 「**ネットワーク**」をタップします
- ▶ インタフェース **X116** をタップします
- ▶ 装置の IP アドレスを **IPv4アドレス** から指定してメモします
- ▶ コンピュータ上のネットワークにおいて CUPS の Web インタフェースを、次の URL で呼び出します：
http://[装置の IP アドレス]:631
(たとえば、http://10.6.225.86:631)
- ▶ Web インタフェースの「**管理**」タブをクリックして、希望の操作を選択します

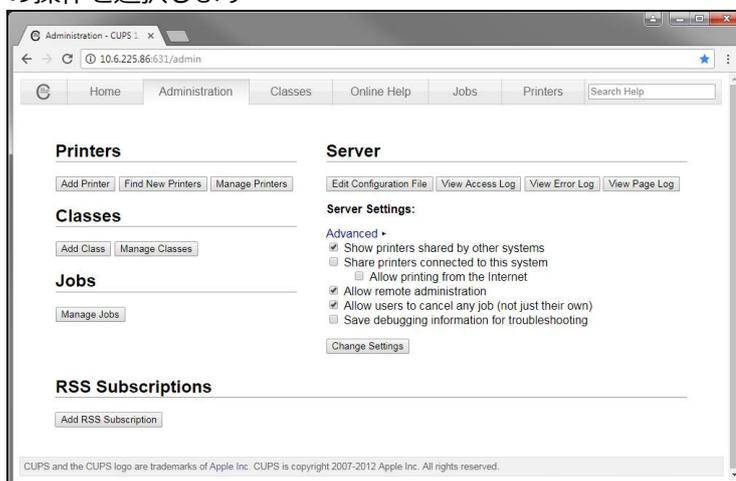

CUPS の Web インタフェースに関する詳細は、「**Online Help**」タブをご覧ください。

プリンタの解像度と用紙サイズの変更



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「一般事項」をタップします
- ▶ 「プリンタ」をタップします
- ▶ 装置に複数の標準プリンタが設定されている場合、「デフォルトプリンタ」ドロップダウンリストで希望のプリンタを選択します
- ▶ 「特徴」をタップします
- ▶ プリンタの解像度を設定するには、「分解能」をタップします
 - > ドライバが提供する解像度が表示されます
 - ▶ 解像度を選択します
 - ▶ もう一度「分解能」をタップします
- ▶ 用紙サイズを設定するには、「用紙サイズ」をタップします
 - > ドライバが提供する用紙サイズが表示されます
 - ▶ 用紙サイズを選択します
 - > 入力した値が標準値として保存されます



プリンタタイプに応じて、「特徴」では、場合によっては用紙の種類や両面印刷といったさらなる値を選択できます。

詳細情報: "プリンタ", 309 ページ

プリンタの削除



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「一般事項」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - プリンタ
 - プリンタを削除
- ▶ 「プリンタ」ドロップダウンリストで、不要になったプリンタを選択します
 - > プリンタのタイプ、置き場所および接続が表示されます
 - ▶ 「削除」をタップします
 - ▶ 「OK」で確定します
 - > プリンタがリストから削除され、使用できなくなります

マウスまたはタッチスクリーンによる操作の設定

装置は、タッチスクリーンまたは接続されたマウス (USB) のいずれか一方を使って操作します。工場出荷状態の装置では、タッチスクリーンに触るとマウスが無効になります。その代わりに、装置をマウスによってのみ、またはタッチスクリーンによってのみ操作できるように指定することができます。

前提条件: USB マウスが装置に接続されていること。

詳細情報: "入力装置を接続する", 60 ページ

特別な条件下での操作を可能にするために、タッチスクリーンのタッチ感度を設定することができます (たとえば、手袋を装着しての操作)。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「入力デバイス」をタップします
- ▶ 「タッチスクリーン感度」ドロップダウンリストで希望のオプションを選択します
- ▶ 「マルチタッチジェスチャーのマウス代用」ドロップダウンリストで希望のオプションを選択します

詳細情報: "入力デバイス", 308 ページ

USB キーボードの設定

工場出荷状態では、キーボードレイアウトの言語は英語です。キーボードレイアウトを希望の言語に切り替えることができます。

前提条件: USB キーボードが装置に接続されていること。

詳細情報: "入力装置を接続する", 60 ページ



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「入力デバイス」をタップします
- ▶ 「USBキーボードレイアウト」ドロップダウンリストで希望の言語のフラグを選択します
- ▶ キーボードレイアウトが、選択した言語に対応します

詳細情報: "入力デバイス", 308 ページ

8.3.2 加エプロセスの準備 (オプション)

使用目的に応じて、設定者 (**Setup**) は、工具表および基準点表の作成により、特殊な加エプロセス用に装置を準備することができます。



次の操作は、「Operator」タイプのユーザーも実行できます。

工具表の作成

通常は、図面のワークの寸法通りに座標を入力します。

使用方法「**ミリング加工**」では、装置が工具半径補正を通じて工具中心点のパスを計算します。それには、各工具に対して**工具の長さ**と**工具の直径**を指定する必要があります。

使用方法「**旋削**」では、使用している旋削工具の工具座標 **X** と工具座標 **Z** を指定します。工具は、「**工具データの設定**」機能を使って旋盤で直接校正することができます。

ステータスバーでは、使用する工具ごとにそれらの固有のパラメータを含む工具表にアクセスできます。装置は、工具表に最大 99 個の工具を保存します。

工具					
0	Flat end mill	D	12.000	L	61.238 mm
1	Drill 5.0	D	5.000	L	49.580 mm
2	Drill 6.1	D	6.100	L	53.258 mm
3	Reamer 20H6	D	20.000	L	78.000 mm
4	Drill 19.8	D	19.800	L	75.000 mm

図 33: 使用方法「**ミリング加工**」の工具パラメータを含む工具表

- 1 工具種類
- 2 工具直径
- 3 工具長さ
- 4 工具表の編集

工具パラメータ

以下のパラメータを定義できます。

	説明	パラメータ	
使用方法 「 ミリング加工 」	工具種類 工具を一意に識別する名前	直径 D 工具基部の直径	長さ L 工具軸における工具の長さ
使用方法 「 旋削 」	工具種類 工具を一意に識別する名前	工具座標 X Z 軸における工具刃先の先端	工具座標 Z X 軸における工具刃先の先端

工具の作成

使用方法「ミリング加工」



- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます

使用方法「旋削」



- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます



- ▶ 「**テーブルを開く**」をタップします
- > 「**工具表**」ダイアログボックスが表示されます



- ▶ 「**追加**」をタップします
- ▶ 「**工具種類**」入力フィールドに名称を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 入力フィールドを順にタップし、該当する値を入力します
- ▶ 必要に応じて、選択メニューで寸法単位を切り替えます
- > 入力した値が換算されます
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- > 定義した工具が工具表に追加されます



- ▶ 工具のエントリを誤った変更および削除からロックするために、工具のエントリの後方の「**ロック**」をタップします



- > 記号が変わり、エントリが保護されます



- ▶ 「**終了**」をタップします
- > 「**工具表**」ダイアログボックスが閉じます

工具の較正 (使用方法「旋削」)



- ▶ メインメニューで「**手動モード**」をタップします
- > 手動モード用のユーザーインターフェースが表示されます
- ▶ ステータスバーの「**追加機能**」をタップします



- ▶ ダイアログボックスで、「**工具データ**」をタップします
- > 「**工具データの設定**」ダイアログボックスが開きます
- ▶ 工具を希望の位置に移動させます



- ▶ 「**位置の保存**」をタップします
- > 工具の現在の位置が保存されます
- ▶ 工具を安全な位置に移動させます



- ▶ 入力フィールドに希望の位置データを入力します
- ▶ アシスタントで「**確定**」をタップします
- > 「**工具の選択**」ダイアログボックスが開きます
- ▶ 「**選択された工具**」入力フィールドで希望の工具を選択します。

- ▶ 既存の工具を上書きするには、工具表から 1 つのエントリを選択します
- ▶ 新しい工具を作成するには、工具表でまだ使用されていない番号を入力して、「**RET**」で確定します



- ▶ アシスタントで「**確定**」をタップします
- > プロービングされた座標が工具に適用されます

工具の削除

使用方法「ミリング加工」



- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます

使用方法「旋削」



- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます



- ▶ 「**テーブルを開く**」をタップします
- > 「**工具表**」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 1 つまたは複数の工具を選択するには、該当する行のチェックボックスをタップします
- > アクティブなチェックボックスの背景色は緑色で表示されます



工具のエントリは、誤った変更および削除からロックされていることがあります。

- ▶ エントリの後方の「**アンロック**」をタップします
- > 記号が変わり、エントリがロック解除されます



- ▶ 「**削除**」をタップします
- > メッセージが表示されます
- ▶ 「**OK**」でメッセージを終了します
- > 選択した工具が工具表から削除されます



- ▶ 「**終了**」をタップします
- > 「**工具表**」ダイアログボックスが閉じます

基準点表の作成

ステータスバーでは、基準点表にアクセスできます。基準点表は、リファレンスマークに対する基準点の絶対位置を含みます。装置は、基準点表に最大 99 個の基準点を保存します。

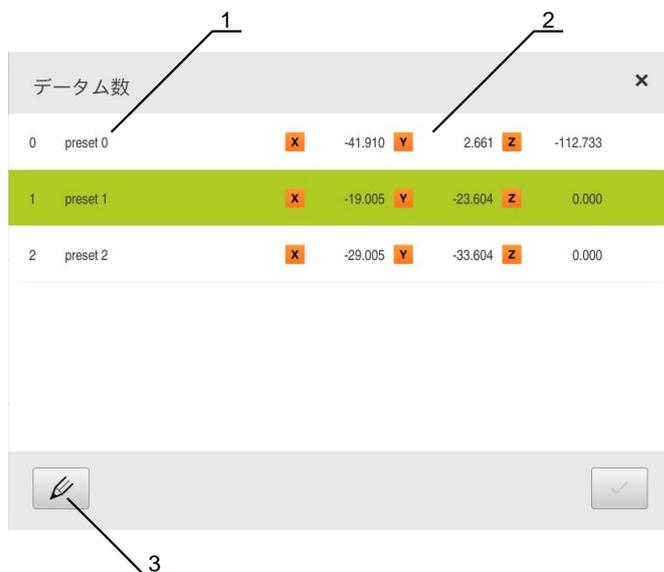


図 34: 使用方法「ミリング加工」の絶対位置を含む基準点表

- 1 名称
- 2 座標
- 3 基準点表の編集

基準点の作成

以下の方法で基準点表を定義できます。




使用	名称	説明
ミリング加工	プロービング	HEIDENHAIN エッジファインダ KT 130 によるワークのプロービング。基準点は装置によって自動的に基準点表に取り込まれます。
ミリング加工 旋削	スクラッチ	工具を使ったワークのプロービング。手動でそれぞれの工具位置を基準点として定義する必要があります。
ミリング加工 旋削	数字による入力	基準点の数値を手動で基準点表に入力する必要があります

i 基準点の定義は、使用方法によっては **Operator** タイプのユーザーも実行できます。

基準点をプロービングするための機能 (使用方法「ミリング加工」)

この装置は、プロービングによる基準点の定義をアシスタントでサポートします。

ワークのプロービングには、以下の機能が提供されます。

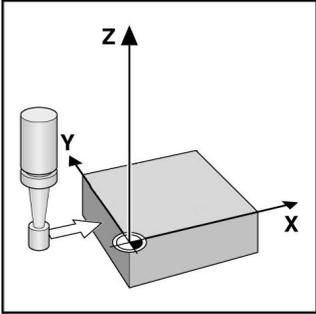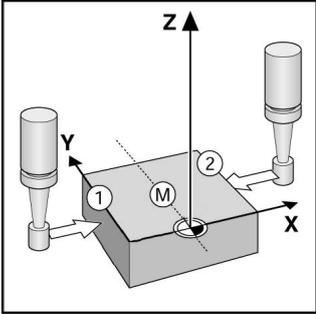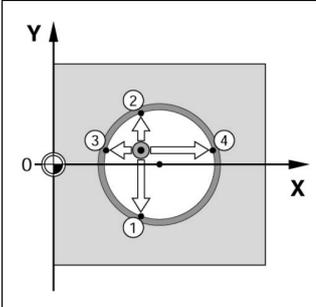記号	機能	図
	ワークのエッジをプロービング (1回のプロービングプロセス)	
	ワークの中心線を指定 (2回のプロービングプロセス)	
	円形状 (穴またはシリンダ) の中心点を指定 (工具を使った3回のプロービングプロセス、エッジファインダを使った4回のプロービングプロセス)	

基準点のプロローピング (使用方法「ミリング加工」)



- ▶ メインメニューで「**手動モード**」をタップします
- ▶ 手動モード用のユーザーインターフェースが表示されます
- ▶ ステータスバーの「**追加機能**」をタップします



- ▶ ダイアログボックスの「**プロローピング**」で希望する機能をタップします。



- ▶ エッジのプロローピング

あるいは



- ▶ 中心線の指定

あるいは



- ▶ 円中心点の指定

- ▶ 「**工具の選択**」ダイアログボックスで、固定される工具を選択します。

- ▶ HEIDENHAIN エッジファインダ KT 130 を使用する場
合：「**タッチプローブの使用**」を有効にします

- ▶ 工具を使用する場合：

- ▶ 「**タッチプローブの使用**」を無効にします

- ▶ 「**工具の直径**」入力フィールドに希望の値を入力しま
す

あるいは

- ▶ 適切な工具を工具表から選択します

- ▶ アシスタントで「**確定**」をタップします
- ▶ プロローピングに関するアシスタントの指示に従います
- ▶ プロローピングのための作業ステップでは、以下のことに注意
します。

- ▶ エッジファインダの赤色 LED が点灯するまで、エッジ
ファインダをワークエッジに向かって移動させます

あるいは

- ▶ 工具がスクラッチするまで、工具をワークエッジに向
かって移動させます

- ▶ アシスタントの各作業ステップを確定します

- ▶ 最後のプロローピング後に、エッジファインダまたは工具
を取り外します

- ▶ 最後のプロローピング後に、「**基準点を選択**」ダイアログボッ
クスが表示されます

- ▶ 「**選択した基準点**」入力フィールドで希望の基準点を選択し
ます。

- ▶ 既存の基準点を上書きするには、基準点表から 1 つのエ
ントリを選択します

- ▶ 新しい基準点を作成するには、基準点表でまだ使用され
ていない番号を入力します

- ▶ 「**RET**」で入力を確定します

- ▶ 「**位置値の設定**」入力フィールドに希望の値を入力します。
▶ 測定した値を適用するには、入力フィールドを空のまま
にします

- ▶ 新しい値を定義するには、希望の値を入力します

- ▶ 「**RET**」で入力を確定します





- ▶ アシスタントで「**確定**」をタップします
- > プロービングされた座標が基準点として適用されます

基準点のプロロービング (使用方法「旋削」)



- ▶ メインメニューで「**手動モード**」をタップします
- > 手動モード用のユーザーインターフェースが表示されます
- ▶ ステータスバーの「**追加機能**」をタップします



- ▶ ダイアログボックスで「**データム数**」をタップします
- > 「**プリセットデータの設定**」ダイアログボックスが開きます
- ▶ 工具を希望の位置に移動させます



- ▶ 「**位置の保存**」をタップします
- > 工具の現在の位置が保存されます
- ▶ 工具を安全な位置に移動させます



- ▶ 入力フィールドに希望の位置データを入力します
- ▶ アシスタントで「**確定**」をタップします
- > 「**基準点の選択**」ダイアログボックスが開きます
- ▶ 「**選択した基準点**」入力フィールドで希望の基準点を選択します。
 - ▶ 既存の基準点を上書きするには、基準点表から 1 つのエントリを選択します
 - ▶ 新しい基準点を作成するには、基準点表でまだ使用されていない番号を入力して、「**RET**」で確定します



- ▶ アシスタントで「**確定**」をタップします
- > プロロービングされた座標が基準点として適用されます

基準点の手動作成

基準点表の基準点を手動で作成する場合、以下のことが該当します。

- 基準点表に入力すると、個々の軸の現在の実際位置に新しい位置値が割り当てられます
- 「CE」で入力を削除すると、個々の軸の位置値が再び機械ゼロ点にリセットされます。それにより、新しい位置値は常に機械ゼロ点を基準とします



- ▶ ステータスバーの「**データム数**」をタップします
- > 「**データム数**」ダイアログボックスが表示されます



- ▶ 「**テーブルを開く**」をタップします
- > 「**基準点テーブル**」ダイアログボックスが表示されます



- ▶ 「**追加**」をタップします
- ▶ 「**説明**」入力フィールドに名称を入力します
- ▶ 希望する 1 つまたは複数の軸の入力フィールドをタップし、対応する位置値を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- > 定義した基準点が基準点表に追加されます



- ▶ 基準点のエントリを誤った変更および削除からロックするために、基準点のエントリの後方の「**ロック**」をタップします



- > 記号が変わり、エントリが保護されます



- ▶ 「**終了**」をタップします
- > 「**基準点テーブル**」ダイアログボックスが閉じます

基準点の削除



- ▶ ステータスバーの「**基準点**」をタップします
- > 「**データム数**」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 「**テーブルを開く**」をタップします
- > 「**基準点テーブル**」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 1 つまたは複数の基準点を選択するには、該当する行のチェックボックスをタップします
- > アクティブなチェックボックスの背景色は緑色で表示されます



基準点のエントリは、誤った変更および削除からロックされていることがあります。

- ▶ エントリの後方の「**アンロック**」をタップします
- > 記号が変わり、エントリがロック解除されます



- ▶ 「**削除**」をタップします
- > メッセージが表示されます
- ▶ 「**OK**」でメッセージを終了します
- > 選択した基準点が基準点表から削除されます



- ▶ 「**終了**」をタップします
- > 「**基準点テーブル**」ダイアログボックスが閉じます

8.4 バックアップ設定

装置の設定をファイルにバックアップすることで、工場出荷時設定へのリセット後、または複数の装置へのインストール用に使用できます。



- ▶ メインメニューで「**設定**」をタップします



- ▶ 「**サービス**」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - **バックアップおよびリストア設定**
 - **バックアップ設定**

完全バックアップの実行

設定の完全バックアップを実行すると、装置のすべての設定が保存されます。

- ▶ 「**完全バックアップ**」をタップします
- ▶ 必要に応じて、装置の USB インタフェースに USB メモリー (FAT32 形式) を挿入します
- ▶ 設定データのコピー先のフォルダを選択します
- ▶ 設定データに任意の名前を入力します (例: 「<yyyy-mm-dd>_config」)
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**別名で保存**」をタップします
- ▶ 設定のバックアップに成功したことを「**OK**」で確定します
- ▶ 設定ファイルが保存されました

詳細情報: "バックアップおよびリストア設定", 345 ページ

USB メモリーを安全に取り外す



- ▶ メインメニューで「**ファイルマネージャ**」をタップします
- ▶ 保存場所のリストに移動します
- ▶ 「**安全に取り外す**」をタップします
- ▶ 「**ストレージメディアが取り外しできるようになりました。**」というメッセージが現れます
- ▶ USB メモリーを引き抜きます



8.5 ユーザーファイルをバックアップ

装置のユーザーファイルをファイルにバックアップすることで、出荷時状態へのリセット後に使用できます。設定のバックアップに伴い、装置の完全な設定がバックアップされます。

詳細情報: "バックアップ設定", 141 ページ



ユーザーファイルとしては、該当するフォルダに保存してある、あらゆるユーザーグループのすべてのファイルをバックアップして、復元できます。

System フォルダ内のファイルは復元されません。

バックアップの実行

ユーザーファイルを ZIP ファイルとして USB メモリーまたは接続されたネットワークドライブにバックアップできます。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「サービス」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - バックアップおよびリストア設定
 - ユーザーファイルをバックアップ
- ▶ 「ZIPとして保存」をタップします
- ▶ 必要に応じて、装置の USB インタフェースに USB メモリー (FAT32 形式) を挿入します
- ▶ ZIP ファイルのコピー先のフォルダを選択します
- ▶ ZIP ファイルの任意の名前を入力します (例: 「<yyyy-mm-dd>_config」)
- ▶ 「RET」で入力を確認します
- ▶ 「別名で保存」をタップします
- ▶ ユーザーファイルのバックアップに成功したことを「OK」で確認します
- ▶ ユーザーファイルがバックアップされました

詳細情報: "バックアップおよびリストア設定", 345 ページ

USB メモリーを安全に取り外す



- ▶ メインメニューで「ファイルマネージャ」をタップします
- ▶ 保存場所のリストに移動します
- ▶ 「安全に取り外す」をタップします
- ▶ 「ストレージメディアが取外しできるようになりました。」というメッセージが現れます
- ▶ USB メモリーを引き抜きます



9

ミリング加工 – ク
イックスタート

9.1 概観

この章では、サンプルワークの製作を説明します。サンプルワークを製作しながら、この章ではさまざまな加工オプションに基づいて、装置のさまざまな操作モードをステップごとに説明します。フランジの効果的な製作には、次の加工ステップが必要です。

加工ステップ	操作モード
基準点 0 の指定	手動モード
貫通穴の製作	手動モード
長方形ポケットの製作	MDI モード
はめあいの製作	MDI モード
基準点 1 の指定	手動モード
穴円の製作	プログラミングおよびプログラムラン
穴列の製作	プログラミングおよびプログラムラン

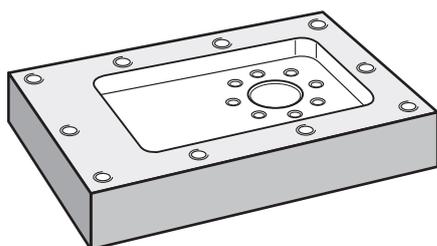


図 35: サンプルワーク

この章では、サンプルワークの外輪郭の製作は説明しません。外輪郭は、存在することが前提とされます。

i 各操作の詳細な説明については、"ミリング加工 手動モード"、"ミリング加工 MDI モード"、"ミリング加工 プログラミング" および "ミリング加工 プログラムラン" の章をご覧ください。

i 以下で説明する操作を実行する前に、"操作の概要" の章をよく読んで理解してください。
詳細情報: "操作の概要", 63 ページ

9.2 クイックスタート用のログイン

ユーザーのログイン

クイックスタートには、「Operator」ユーザーがログインする必要があります。



- ▶ メインメニューで「**ユーザーログイン**」をタップします
- ▶ 必要に応じて、ログインしているユーザーをログアウトします
- ▶ 「**Operator**」ユーザーを選択します
- ▶ 「**パスワード**」入力フィールドをタップします
- ▶ パスワード「operator」を入力します

i パスワードがデフォルト設定と一致しない場合は、機械設置 / 調整業者 (**Setup**) または機械メーカー (**OEM**) にお問い合わせください。
パスワードを忘れた場合は、HEIDENHAIN のサービス窓口にお問い合わせください。



- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**ログイン**」をタップします

9.3 前提条件

アルミニウムフランジを製造するために、手動操作の工作機械または NC 制御の工作機械で作業します。フランジ用に、以下の寸法の技術図面があります。

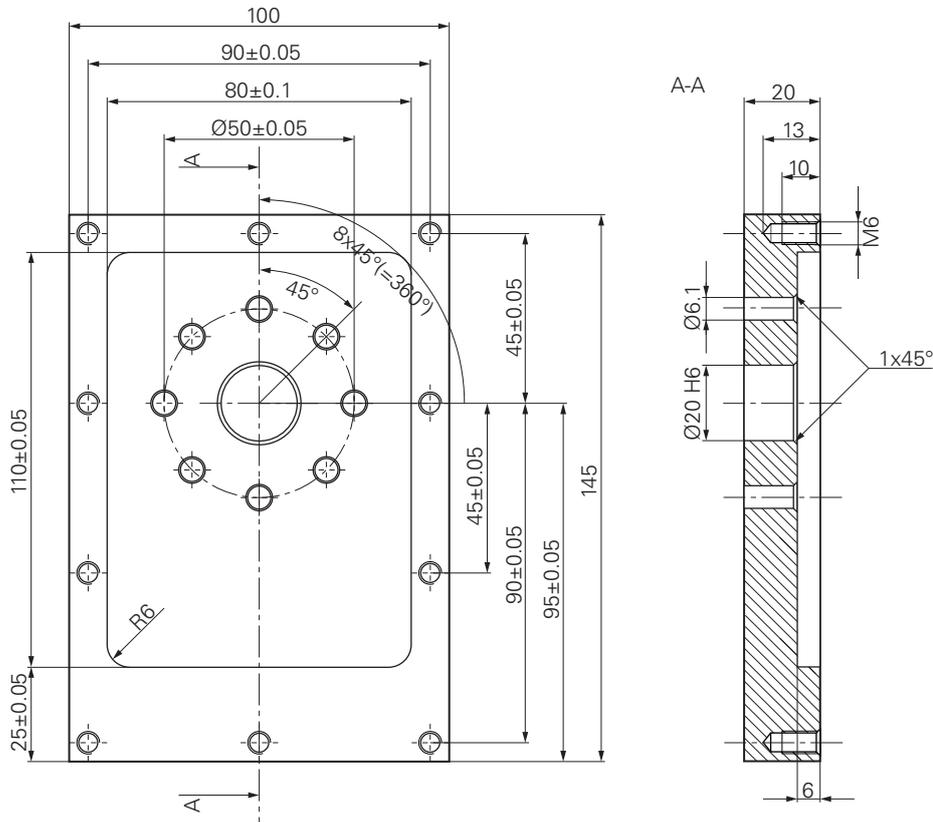


図 36: サンプルワーク - 図面

工作機械

- 工作機械のスイッチが入っていること
- 下準備された未加工ワークが工作機械に固定されていること

装置

- スピンドル軸が設定されていること
- 軸がリファレンス点復帰していること
詳細情報: "リファレンスマーク検索の実施", 211 ページ
- HEIDENHAIN エッジファインダ KT 130 が使用可能であること

工具

次の工具が使用可能です。

- ドリル Ø 5.0 mm
- ドリル Ø 6.1 mm
- ドリル Ø 19.8 mm
- リーマ Ø 20 mm H6
- エンドミル Ø 12 mm
- 皿取りドリル Ø 25 mm 90°
- タップドリル M6

工具表

サンプルに関しては、加工用の工具がまだ定義されていないと前提します。

そのため、使用する工具ごとに、まず、装置の工具表で固有のパラメータを定義する必要があります。後の加工時には、ステータスバーから工具表のパラメータにアクセスできます。

詳細情報: "工具表の作成", 162 ページ



- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます



- ▶ 「**テーブルを開く**」をタップします
- > 「**工具表**」ダイアログボックスが表示されます



- ▶ 「**追加**」をタップします
- ▶ 「**工具種類**」入力フィールドに名称 **ドリル 5.0** を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**直径**」入力フィールドに値 **5.0** を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**長さ**」入力フィールドにドリルの長さを入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- > 定義したドリル Ø 5.0 mm が工具表に追加されます
- ▶ その他の工具に対して工程を繰り返し、その際、命名規則 **[タイプ] [直径]** を使用します



- ▶ 「**終了**」をタップします
- > 「**工具表**」ダイアログボックスが閉じます

9.4 プリセットの決定 (手動モード)

まず、最初の基準点を指定する必要があります。基準点を起点に、相対座標系に必要なすべての値が計算されます。基準点は、HEIDENHAIN エッジファインダ KT 130 で算出します。

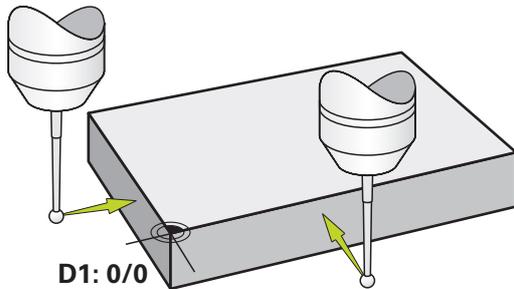


図 37: サンプルワーク - 基準点 D1 の指定

呼出し



- ▶ メインメニューで「**手動モード**」をタップします
- > 手動モード用のユーザーインターフェースが表示されます

基準点 D1 のプロービング



- ▶ 工作機械でHEIDENHAINエッジファインダKT 130をスピンドルにはめ込んで、装置に接続します
詳細情報: "タッチプローブの設定 (使用方法「ミリング加工」)", 126 ページ



- ▶ ステータスバーの「**追加機能**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスで「**エッジのプロービング**」をタップします
 - > 「**工具の選択**」ダイアログボックスが開きます
 - ▶ 「**工具の選択**」ダイアログボックスで、「**タッチプローブの使用**」オプションを有効にします
 - ▶ アシスタントの指示に従い、X 方向でのプロービングにより基準点を定義します
 - ▶ エッジファインダの赤色 LED が点灯するまで、エッジファインダをワークエッジに向かって移動させます
 - > 「**基準点を選択**」ダイアログボックスが開きます
 - ▶ エッジファインダが再びワークエッジから離れます
 - ▶ 「**選択した基準点**」フィールドで、基準点表から基準点 **0** を選択します
 - ▶ 「**位置値の設定**」フィールドで、X 方向用の値 **0** を入力して、「**RET**」で確定します



- ▶ アシスタントで「**確定**」をタップします
- > プロービングされた座標が基準点 **0** に適用されます
- ▶ 工程を繰り返して、プロービングにより Y 方向の基準点を定義します

9.5 貫通穴の製作 (手動モード)

最初の加工ステップで、ドリル $\varnothing 5.0$ mm を使って手動モードであらかじめ貫通穴をあけます。続いて、ドリル $\varnothing 19.8$ mm を使って貫通穴を大きくします。値は、図面の寸法から適用して、入力フィールドに入力します。

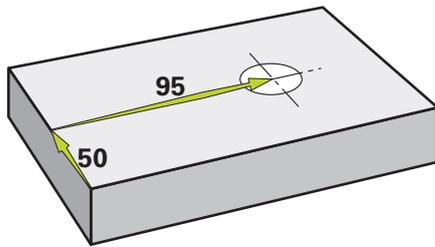


図 38: サンプルワーク - 貫通穴の製作

呼出し



- ▶ メインメニューで「**手動モード**」をタップします
- > 手動モード用のユーザーインターフェースが表示されます

9.5.1 貫通穴の準備ドリル加工



- ▶ 工作機械でドリル $\varnothing 5.0$ mm をスピンドルにはめ込みます
- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 「**ドリル 5.0**」をタップします



- ▶ 「**確定**」をタップします
- > 対応する工具パラメータが、自動的に装置から適用されます
- > 「**工具**」ダイアログボックスが閉じます



- ▶ 装置でスピンドル回転数 3500 1/min を設定します
- ▶ 工作機械でスピンドルを移動させます。
 - X 方向 : 95 mm
 - Y 方向 : 50 mm
- ▶ 貫通穴をあらかじめあけて、スピンドルを再び退避させます
- ▶ X と Y の位置を維持します
- > 貫通穴の準備ドリル加工に成功しました

9.5.2 貫通穴の拡大ドリル加工



- ▶ 工作機械でドリル $\varnothing 19.8$ mm をスピンドルにはめ込みます
- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 「**ドリル 19.8**」をタップします
- ▶ 「**確定**」をタップします
- > 対応する工具パラメータが、自動的に装置から適用されます
- > 「**工具**」ダイアログボックスが閉じます
- ▶ 装置でスピンドル回転数 400 1/min を設定します

- ▶ 貫通穴を大きくして、スピンドルを再び退避させます
- > 貫通穴の拡大ドリル加工に成功しました

9.6 長方形ポケットの製作 (MDI モード)

長方形ポケットは、MDI モードで製作します。値は、図面の寸法から適用して、入力フィールドに入力します。

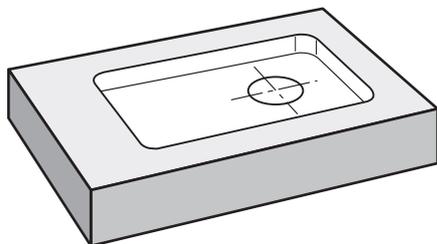


図 39: サンプルワーク – 長方形ポケットの製作

呼出し



- ▶ メインメニューで「**MDI モード**」をタップします
- > MDI モード用のユーザーインターフェースが表示されます

9.6.1 長方形ポケットの定義



- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 「**エンドミル**」をタップします
- ▶ 「**確定**」をタップします
- > 対応する工具パラメータが、自動的に装置から適用されます
- > 「**工具**」ダイアログボックスが閉じます



- ▶ フランジの表面で工具がスクラッチします
- ▶ 位置値表示で軸ボタン「**Z**」をホールドします
- > 装置は、Z 軸において 0 を表示します



- ▶ ステータスバーの「**作成**」をタップします
- > 新規ブロックが表示されます
- ▶ 「**ブロックタイプ**」ドロップダウンリストで、「**長方形ポケット**」ブロックタイプを選択します
- ▶ 寸法データに応じて、以下のパラメータを入力します。
 - **安全な高さ** : 10
 - **深さ** : -6
 - **中心のX座標** : 80
 - **中心のY座標** : 50
 - **X方向の側面長さ** : 110
 - **Y方向の側面長さ** : 80
 - **方向** : 時計回り
 - **仕上げ公差** : 0.2
- ▶ NC 制御の工具軸の場合、さらに以下のパラメータを入力します。
 - **開始深さ** : 0.5
 - **Plunging depth** : 4
 - **ミリング加工のための送り速度** : 800
 - **Feed rate for plunging** : 260
- ▶ 入力をそのつど「**RET**」で確定します
- ▶ ブロックを実行するには、「**END**」をタップします
- > 位置決め支援が表示されます
- > シミュレーションウィンドウが有効になっている場合、長方形ポケットが視覚化されます



9.6.2 長方形ポケットのフライス加工



スピンドル回転数、フライス加工深さおよび送り速度の値は、エンドミルおよび工作機械の切削性能に応じて異なります。



- ▶ 工作機械でエンドミル $\varnothing 12$ mm をスピンドルにはめ込みます
- ▶ 装置でスピンドル回転数を適した値に設定します
- ▶ NC 制御軸の場合、装置または工作機械の「**NC-START キー**」をタップないしは押します
- ▶ アシスタントの指示に従って、加工を開始します
- ▶ 装置が、フライス加工工程の個々のステップを通過します
- ▶ 「**終了**」をタップします
- ▶ 実行が終了します
- ▶ アシスタントが閉じます
- ▶ 長方形ポケットの製作に成功しました



9.7 はめあいの製作 (MDI モード)

はめあいは、MDI モードで製作します。値は、図面の寸法から適用して、入力フィールドに入力します。



貫通穴は、リーマ加工前に面取りします。面取りは、リーマの切断面を改善させ、まくれ形成を防止します。

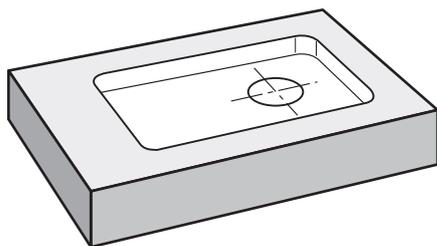


図 40: サンプルワーク - はめあいの製作

呼出し



- ▶ メインメニューで「**MDI モード**」をタップします
- > MDI モード用のユーザーインターフェースが表示されます

9.7.1 はめあいの定義



- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 「**リーマ**」をタップします
- ▶ 「**確定**」をタップします
- > 対応する工具パラメータが、自動的に装置から適用されます
- > 「**工具**」ダイアログボックスが閉じます



- ▶ ステータスバーの「**作成**」をタップします
- > 新規ブロックが表示されます
- ▶ 「**ブロックタイプ**」ドロップダウンリストで、「**位置付け**」ブロックタイプを選択します
- ▶ 寸法データに応じて、以下のパラメータを入力します。
 - **X 座標** : 95
 - **Y 座標** : 50
 - **Z 座標** : 貫通
- ▶ NC 制御の工具軸の場合、以下のパラメータを入力します。
 - **Z 座標** : -25
- ▶ 入力をそのつど「**RET**」で確定します
- ▶ ブロックを実行するには、「**END**」をタップします
- > 位置決め支援が表示されます
- > シミュレーションウィンドウが有効になっている場合、位置および移動距離が視覚化されます



9.7.2 はめあいのリーマ加工



- 250 +



- ▶ 工作機械でリーマ $\varnothing 20$ mm をスピンドルにはめ込みます
- ▶ NC 制御軸の場合、装置または工作機械の「**NC-START キー**」をタップないしは押します
- ▶ 装置でスピンドル回転数 250 1/min を設定します

- ▶ アシスタントの指示に従って、加工を開始します
- ▶ 「**終了**」をタップします
- > 実行が終了します
- > アシスタントが閉じます
- > はめあいの製作に成功しました

9.8 基準点の指定 (手動モード)

穴円および穴環を調整するには、はめあいの円中心点を基準点として指定します。基準点を起点に、相対座標系に必要なすべての値が計算されます。基準点は、HEIDENHAIN エッジファインダ KT 130 で算出します。

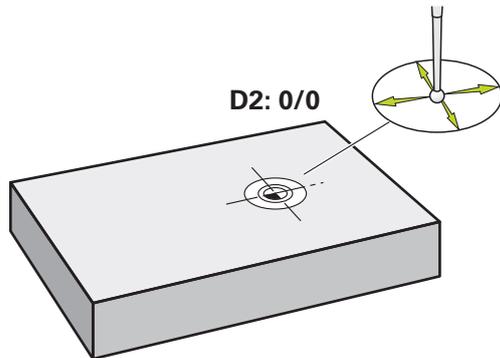


図 41: サンプルワーク - 基準点 D2 の指定

呼出し



- ▶ メインメニューで「**手動モード**」をタップします
- > 手動モード用のユーザーインターフェースが表示されます

基準点D2のプローピング



- ▶ 工作機械で HEIDENHAIN エッジファインダ KT 130 をスピンドルにはめ込んで、装置に接続します
詳細情報: "タッチプローブの設定 (使用方法「ミリング加工」)", 126 ページ



- ▶ ステータスバーの「**追加機能**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスで「**円中心点の指定**」をタップします
- > 「**工具の選択**」ダイアログボックスが開きます
- ▶ 「**工具の選択**」ダイアログボックスで、「**タッチプローブの使用**」オプションを有効にします
- ▶ アシスタントの指示に従います
- ▶ エッジファインダの赤色 LED が点灯するまで、エッジファインダをワークエッジに向かって移動させます
- > 「**基準点を選択**」ダイアログボックスが開きます
- ▶ エッジファインダが再びワークエッジから離れます
- ▶ 「**選択した基準点**」フィールドで、基準点 **1** を選択します
- ▶ 「**位置値の設定**」フィールドで、位置値 X および位置値 Y 用の値 **0** を入力して、「**RET**」で確定します
- ▶ アシスタントで「**確定**」をタップします
- > プローピングされた座標が基準点 **1** に適用されます



基準点をアクティブにする

- ▶ ステータスバーの「**データム数**」をタップします
- > 「**データム数**」ダイアログボックスが開きます
- ▶ **基準点 1** をタップします
- ▶ 「**確定**」をタップします
- > 基準点が設定されます
- > ステータスバーの基準点に **1** が表示されます



9.9 穴円および穴列のプログラミング (プログラミング)

「プログラミング」操作モードで穴円および穴列を製作します。そのプログラムは、小ロット製作を行う場合に再使用できます。値は、図面の寸法から適用して、入力フィールドに入力します。

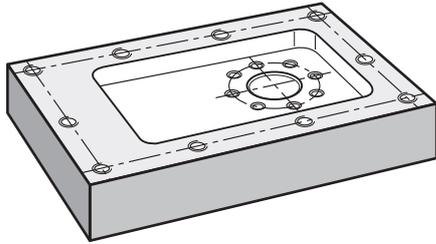


図 42: サンプルワーク – 穴円および穴列のプログラミング

呼出し



- ▶ メインメニューで「**プログラミング**」をタップします
- > プログラミング用のユーザーインターフェースが表示されます

9.9.1 プログラムヘッドの作成



- ▶ プログラム管理で「**新規プログラムを作成**」をタップします
- > ダイアログボックスが開きます
- ▶ ダイアログボックスで、プログラムを保存する保存場所 (たとえば、**Internal/Programs**) を選択します
- ▶ プログラム名を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**作成**」をタップします
- > 開始ブロック「**プログラムのヘッダー**」を含む新規プログラムが作成されます
- ▶ 「**名前**」に、名前「**例**」を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**線形値の単位**」で寸法単位「**mm**」を選択します
- > プログラムの作成に成功し、続いてプログラミングの開始が可能です

9.9.2 工具のプログラミング



- ▶ ツールバーで「**ブロックの追加**」をタップします
- > 新規ブロックが現在位置の下側に作成されます
- ▶ 「**ブロックタイプ**」ドロップダウンリストで、「**工具の呼び出し**」ブロックタイプを選択します



- ▶ 「**アクティブな工具の数**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 「**ドリル 6.1**」をタップします
- > 対応する工具パラメータが、自動的に装置から適用されます
- > 「**工具**」ダイアログボックスが閉じます



- ▶ ツールバーで「**ブロックの追加**」をタップします
- > 新規ブロックが現在位置の下側に作成されます
- ▶ 「**ブロックタイプ**」ドロップダウンリストで、「**スピンドル速度**」ブロックタイプを選択します
- ▶ 「**スピンドル速度**」に値 **3000** を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します

9.9.3 穴円のプログラミング



- ▶ ツールバーで「**ブロックの追加**」をタップします
- > 新規ブロックが現在位置の下側に作成されます
- ▶ 「**ブロックタイプ**」ドロップダウンリストで、「**ボルト穴の円**」ブロックタイプを選択します
- ▶ 次の値を入力します。

- **穴の数** : 8
- **中心のX座標** : 0
- **中心のY座標** : 0
- **半径** : 25
- **開始角度** : 0°
- **角度ステップ** : 全円
- **深さ** : -25

- ▶ NC 制御の工具軸の場合、さらに以下のパラメータを入力します。

- **安全な高さ** : 10
- **送り速度** : 2000
- **Feed rate for plunging** : 600

- ▶ 入力をそのつど「**RET**」で確定します
- ▶ 入力を終了するには、「**END**」をタップします



- ▶ プログラム管理で「**プログラムの保存**」をタップします
- > プログラムが保存されます

9.9.4 工具のプログラミング



- ▶ ツールバーで「**ブロックの追加**」をタップします
- > 新規ブロックが現在位置の下側に作成されます
- ▶ 「**ブロックタイプ**」ドロップダウンリストで、「**工具の呼び出し**」ブロックタイプを選択します



- ▶ 「**アクティブな工具の数**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 「**ドリル 5.0**」をタップします
- > 対応する工具パラメータが、自動的に装置から適用されます
- > 「**工具**」ダイアログボックスが閉じます



- ▶ ツールバーで「**ブロックの追加**」をタップします
- > 新規ブロックが現在位置の下側に作成されます
- ▶ 「**ブロックタイプ**」ドロップダウンリストで、「**スピンドル速度**」ブロックタイプを選択します
- ▶ 「**スピンドル速度**」に値 **3000** を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します

9.9.5 穴列のプログラミング



- ▶ ツールバーで「**ブロックの追加**」をタップします
- > 新規ブロックが現在位置の下側に作成されます
- ▶ 「**ブロックタイプ**」ドロップダウンリストで、「**穴の列**」ブロックタイプを選択します
- ▶ 次の値を入力します。
 - **最初の穴のX座標** : -90
 - **最初の穴のY座標** : -45
 - **列ごとの穴** : 4
 - **穴間隔** : 45
 - **角度** : 0°
 - **深さ** : -13
 - **列数** : 3
 - **列間隔** : 45
 - **入力モード** : 穴環
- ▶ NC 制御の工具軸の場合、さらに以下のパラメータを入力します。
 - **安全な高さ** : 10
 - **送り速度** : 2000
 - **Feed rate for plunging** : 600
- ▶ 入力をそのつど「**RET**」で確定します
- ▶ プログラム管理で「**プログラムの保存**」をタップします
- > プログラムが保存されます



9.9.6 プログラムランのシミュレーション

穴円および穴列のプログラミングに成功したら、シミュレーションウィンドウに基づいて、作成したプログラムのランをシミュレーションできます。

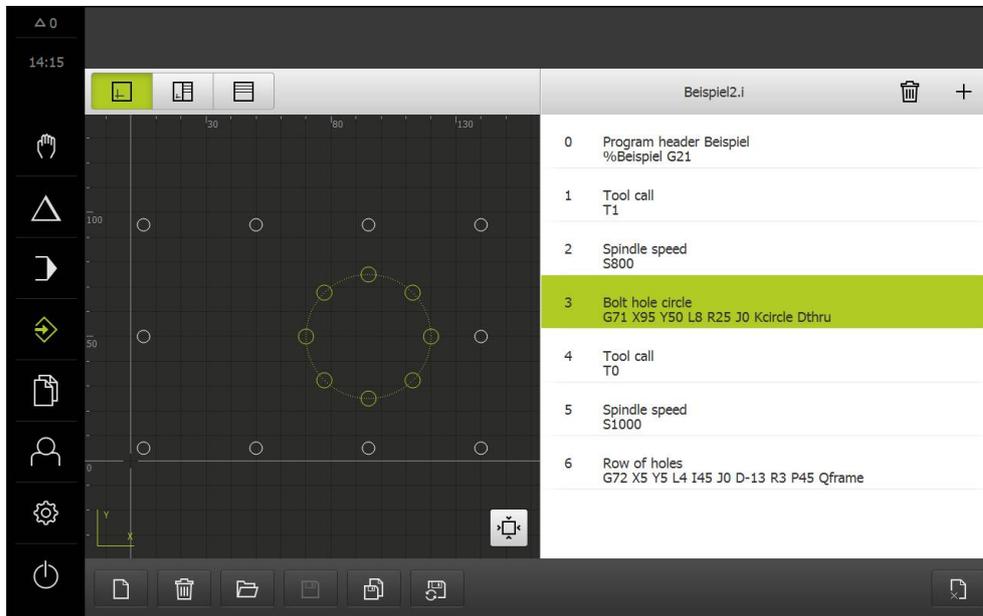


図 43: サンプルワーク - シミュレーションウィンドウ



- ▶ 「シミュレーションウィンドウ」をタップします
- > シミュレーションウィンドウが表示されます
- ▶ 順番にプログラムの各ブロックをタップします
- > タップした加工ステップが、シミュレーションウィンドウにカラー表示されます
- ▶ 表示にプログラミングエラーがないか点検します (たとえば、穴の重なり)
- > 重大なプログラミングエラーがなければ、穴円および穴列を製作できます

9.10 穴円および穴列の製作 (プログラムラン)

穴円および穴列用の個々の加工ステップを、プログラムで定義しました。プログラムランで、作成したプログラムを実行できます。

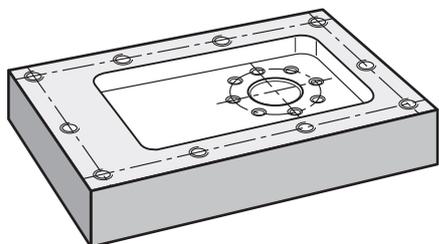


図 44: サンプルワーク - 穴円および穴列の製作

9.10.1 プログラムを開く



- ▶ 装置のメインメニューで「**プログラムラン**」をタップします
- > プログラムラン用のユーザーインターフェースが表示されます
- ▶ プログラム管理で「**プログラムを開く**」をタップします
- > ダイアログボックスが開きます
- ▶ ダイアログボックスで保存場所、**Internal/Programs** を選択します
- ▶ **例.i** ファイルをタップします
- ▶ 「**開く**」をタップします
- > 選択したプログラムが開きます



9.10.2 プログラムの実行



- ▶ 工作機械でドリル Ø 6.1 mm をスピンドルにはめ込みます
 - ▶ プログラム制御で「**NC-START**」をタップします
- あるいは



- ▶ 工作機械で：**NC-START キー**を押します
 - > 最初のブロック、プログラムの工具呼出しがマークされます
 - > アシスタントが対応する指示を表示します
 - ▶ 加工を開始するには、もう一度「**NC-START**」をタップします
- あるいは



- ▶ 工作機械で：**NC-START キー**を押します
 - > スピンドル回転数が設定され、最初の加工ブロック、穴円がマークされます
 - > 加工ブロック、穴円の個々のステップが表示されます
 - ▶ 軸を移動させるには、「**NC-START**」をタップします
- あるいは



- ▶ 工作機械で：**NC-START キー**を押します
 - > 移動が実行されます
 - ▶ 場合によっては、工作機械に応じて、オペレータによる操作を行い、たとえば、貫通時に Z 軸を手動で移動させます
 - ▶ 加工ブロック、穴円の次のステップを「**次へ**」で呼び出します
 - > 次のステップが呼び出されます
 - ▶ 次の動作を実行するには、「**NC-START**」をタップします
- あるいは



- ▶ 工作機械で：**NC-START キー**を押します
- ▶ アシスタントの指示に従います
- ▶ 加工ブロック、穴円のすべてのステップを実行したら、「**次のプログラムステップ**」をタップします
- > 次の加工ブロック、穴列がマークされます
- > 加工ブロック、穴列の個々のステップが表示されます
- ▶ 工作機械でドリル Ø 5.0 mm をスピンドルにはめ込みます
- ▶ 加工ブロック、穴列の工程を繰り返します
- ▶ 穴列をドリル加工した後に、「**終了**」をタップします
- > 加工が終了します
- > プログラムがリセットされます
- > アシスタントが終了します

10

旋削 – クイックスタート

10.1 概要

この章では、サンプルワークの製作を説明します。サンプルワークを製作しながら、装置のさまざまな加工オプションをステップごとに説明します。軸受の製作には、以下の加工ステップが必要です。

加工ステップ	操作モード
旋盤の設定	手動モード
外輪郭の粗加工	手動モード
リセスの回転	手動モード
外輪郭の仕上げ	手動モード

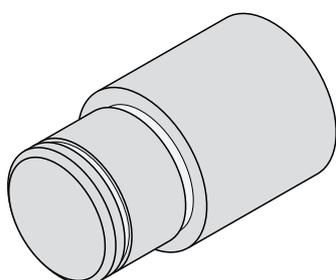


図 45: サンプルワーク



以下で説明する操作を実行する前に、「操作の概要」の章をよく読んで理解してください。

詳細情報: 「操作の概要」, 63 ページ

10.2 クイックスタート用のログイン

ユーザーのログイン

クイックスタートには、「Operator」ユーザーがログインする必要があります。



- ▶ メインメニューで「ユーザーログイン」をタップします
- ▶ 必要に応じて、ログインしているユーザーをログアウトします
- ▶ 「Operator」ユーザーを選択します
- ▶ 「パスワード」入力フィールドをタップします
- ▶ パスワード「operator」を入力します



パスワードがデフォルト設定と一致しない場合は、機械設置 / 調整業者 (**Setup**) または機械メーカー (**OEM**) にお問い合わせください。

パスワードを忘れた場合は、HEIDENHAIN のサービス窓口にお問い合わせください。

- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 「ログイン」をタップします



10.3 前提条件

軸受を製造するために、手動操作の旋盤で作業します。軸受用に、以下の寸法の図面があります。

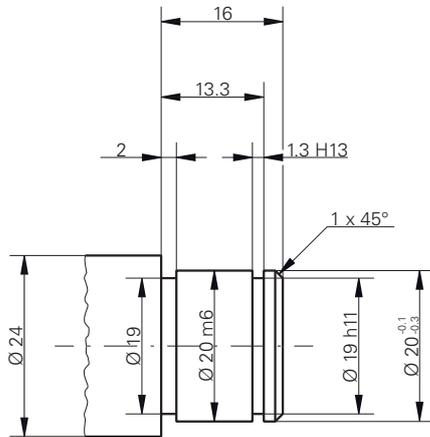


図 46: サンプルワーク – 図面

旋盤

- 旋盤のスイッチが入っていること
- $\varnothing 24 \text{ mm}$ の未加工ワークが旋盤に固定されていること

装置

- 軸がリファレンス点復帰していること
詳細情報: "リファレンスマーク検索の実施", 211 ページ

工具

次の工具が使用可能です。

- 粗加工バイト
- 仕上げバイト
- 突切りバイト 1 mm
- 曲がりバイト 45°

工具表

サンプルに関しては、加工用の工具がまだ定義されていないと前提します。

事前に、使用する工具をすべて工具表内で作成する必要があります。

詳細情報: "工具表の作成", 162 ページ



- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます



- ▶ 「**テーブルを開く**」をタップします
- > 「**工具表**」ダイアログボックスが表示されます



- ▶ 「**追加**」をタップします
- ▶ 「**工具種類**」入力フィールドに「**仕上げバイト**」と入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**X**」入力フィールドに「**0**」の値を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**Z**」入力フィールドに「**0**」の値を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- > 定義した仕上げバイトが工具表に追加されます
- ▶ 残りの工具についてプロセスを繰り返します
- ▶ 「**終了**」をタップします
- > 「**工具表**」ダイアログボックスが閉じます



10.4 旋盤の設定

最初の加工ステップで、まず旋盤を設定する必要があります。装置では、相対座標系の計算のために個々の工具のパラメータを必要となります。ワークを製作するためには、基準点を設定する必要があります。

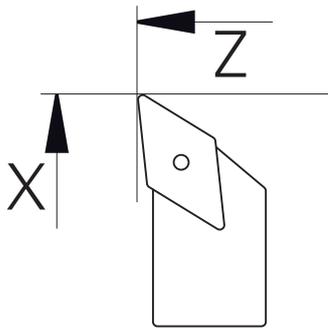


図 47: 仕上げバイトのパラメータ

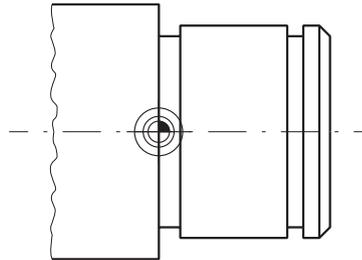


図 48: 基準点

呼出し



- ▶ メインメニューで「**手動モード**」をタップします
- > 手動モード用のユーザーインターフェースが表示されます

軸の連結



サドル **Z** とトップスライド **Zo** を装備した旋盤の場合、**Z** 軸と **Zo** 軸を連結することができます。



- ▶ 作業エリアで「**軸ボタン Z**」を右にドラッグします



- ▶ 「**連結**」をタップします
- > **Zo** 軸が **Z** 軸と連結されます



- > 連結された軸を示すアイコンが**軸ボタン Z**の隣に表示されます
- > 連結された軸の位置値が合計値として表示されます

10.4.1 起点工具の計測

使用するすべての工具について、機械座標系またはワークの基準点を基準としたエッジの位置 (X や Z) を算出する必要があります。それには、まず起点となる工具を 1 つ決め、それに基づいて他の工具のすべてのパラメータを計算します。以下の例では、仕上げバイトを起点工具として使用します。



- ▶ 旋盤の工具ホルダーに仕上げバイトをはめ込みます
- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 「**仕上げバイト**」をタップします



- ▶ 「**確定**」をタップします
- > 仕上げバイトがステータスバーに工具として表示されます
- ▶ 旋盤でスピンドル回転数 1500 1/min を設定します



- ▶ ステータスバーの「**追加機能**」をタップします



- ▶ 「**工具データ**」をタップします
- > 「**工具データの設定**」ダイアログボックスが開きます
- ▶ 仕上げバイトを未加工ワークに近づけ、スクラッチします
- ▶ 最適な Z 値に達したら、「**位置の保存**」をタップします
- ▶ 仕上げバイトを使った端面加工
- ▶ 工具を安全な位置に移動させます



- ▶ 「**Z**」入力フィールドに「**0**」の値を入力します
- ▶ 仕上げバイトを未加工ワークに近づけます



- ▶ 最適な X 値に達したら、「**位置の保存**」をタップします
- ▶ 仕上げバイトで未加工ワークの外径を 1 ステップ加工します
- ▶ 工具を安全な位置に移動させます
- ▶ スピンドルのスイッチをオフにします
- ▶ 適切な測定具を使って加工した外形を計測します



- ▶ 「**X**」入力フィールドに測定値を入力します
- ▶ アシスタントで「**確定**」をタップします
- > 「**工具の選択**」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 「**仕上げバイト**」をタップします



- ▶ アシスタントで「**確定**」をタップします
- > パラメータが工具表に適用されます

10.4.2 工具を計測する

すでに仕上げバイトを起点工具に指定しました。使用する他の工具については、起点工具とのオフセットを特定する必要があります。計測する工具のパラメータは、計測中に自動的に起点工具のパラメータと比較されます。算出された各工具のパラメータは、独立した値として、起点工具を削除した場合でも維持されます。以下の例では、粗加工バイトを工具として追加します。



- ▶ 旋盤の工具ホルダーに粗加工バイトをはめ込みます
- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 「**粗加工バイト**」をタップします
- ▶ 「**確定**」をタップします
- > ステータスバーに「**粗加工バイト**」が表示されます
- ▶ 旋盤でスピンドル回転数 1500 1/min を設定します
- ▶ ステータスバーの「**追加機能**」をタップします



- ▶ 「**工具データ**」をタップします
- > 「**工具データの設定**」ダイアログボックスが開きます
- ▶ 小さなチップが発生するまで、ゆっくりと端面に近づけます
- ▶ 最適な Z 値に達したら、「**位置の保存**」をタップします
- ▶ 工具を安全な位置に移動させます



- ▶ 「**Z**」入力フィールドに「**0**」の値を入力します
- ▶ 粗加工バイトを未加工ワークに近づけます
- ▶ 最適な X 値に達したら、「**位置の保存**」をタップします
- ▶ 粗加工バイトで未加工ワークの外径を 1 ステップ加工します
- ▶ 工具を安全な位置に移動させます
- ▶ スピンドルのスイッチをオフにします
- ▶ 適切な測定具を使って加工した外形を計測します



- ▶ 「**X**」入力フィールドに測定値を入力します
- ▶ アシスタントで「**確定**」をタップします
- > 「**工具の選択**」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 「**粗加工バイト**」をタップします
- ▶ アシスタントで「**確定**」をタップします
- > パラメータが工具表に適用されます
- ▶ 残りの工具についてプロセスを繰り返します

10.4.3 プリセットの決定

軸受を製作するには、基準点を指定する必要があります。図面の寸法は、ベアリングの座面の寸法です。図面ではベアリングの座面が緑色で強調されています。基準点を起点に、相対座標系に必要なすべての値が計算されます。

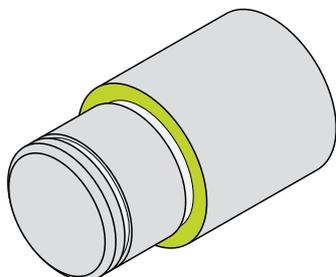


図 49: サンプルワーク – 基準点の指定



▶ 旋盤の工具ホルダーに仕上げバイトをはめ込みます

▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします

> 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます

▶ 「**仕上げバイト**」をタップします



▶ 「**確定**」をタップします

> 「**仕上げバイト**」が工具としてステータスバーに表示されます



▶ ステータスバーの「**追加機能**」をタップします



▶ ダイアログボックスで「**データム数**」をタップします

> 「**プリセットデータの設定**」ダイアログボックスが開きます

▶ 未加工ワークで、仕上げバイトを **Z** のマイナス方向に約 17 mm 移動させます



▶ 「**位置の保存**」をタップします

> 工具の現在の位置が保存されます

▶ 工具を安全な位置に移動させます

▶ 「**Z**」入力フィールドに「**0**」の値を入力します



▶ アシスタントで「**確定**」をタップします

> 「**基準点を選択**」ダイアログボックスが表示されます

▶ 「**選択した基準点**」入力フィールドで基準点 **0** を選択します



▶ アシスタントで「**確定**」をタップします

> プロービングされた座標が基準点として適用されます

10.5 外輪郭の粗加工

第 2 の加工ステップでは、外輪郭を粗加工します。輪郭全体に研削しろを残しながら加工する必要があります。研削しろがあることで、仕上げバイトを使った最後の加工ステップで完璧な表面を仕上げることができます。

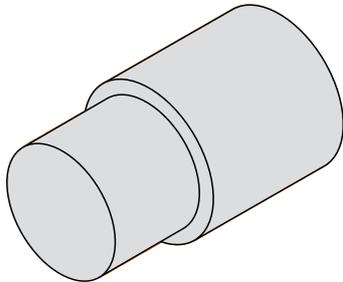


図 50: サンプルワーク – 外輪郭の粗加工



- ▶ 旋盤の工具ホルダーに粗加工バイトをはめ込みます
- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 「**粗加工バイト**」をタップします
- ▶ 「**確定**」をタップします
- > 対応する工具パラメータが、自動的に装置から適用されます
- > 「**工具**」ダイアログボックスが閉じます
- ▶ 旋盤でスピンドル回転数 1500 1/min を設定します
- ▶ 旋盤で工具を以下の位置に移動させます。
 - X : 25.0 mm
 - Z : 16.2 mm
- ▶ 粗加工バイトを使った端面加工
- ▶ 工具を安全な位置に移動させます
- ▶ 旋盤で工具を以下の位置に移動させます。
 - X : 20.2 mm
 - Z : 17.0 mm
- ▶ 旋盤で工具を以下の位置に移動させます。
 - Z : 0.2 mm
- ▶ 旋盤で工具を以下の位置に移動させます。
 - X : 25.0 mm
- ▶ 工具を安全な位置に移動させます
- ▶ スピンドルのスイッチをオフにします
- > 外輪郭の粗加工に成功しました

10.6 リセス加工

第3の加工ステップでは、2つのリセスを製作します。1つは座面のアンダーカット、もう1つはスナップリングを保持するリセットです。

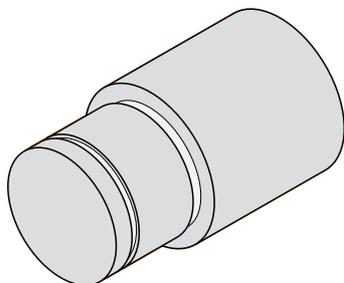


図 51: サンプルワーク – リセスの製作



- ▶ 旋盤の工具ホルダーに突切りバイトをはめ込みます
- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 「**突切りバイト 1 mm**」をタップします
- ▶ 「**確定**」をタップします
- > 対応する工具パラメータが、自動的に装置から適用されます
- > 「**工具**」ダイアログボックスが閉じます
- ▶ 旋盤でスピンドル回転数 400 1/min を設定します
- ▶ 旋盤で工具を以下の位置に移動させます。
 - X : 21.0 mm
 - Z : 12.3 mm
- ▶ 旋盤で工具を以下の位置に移動させます。
 - X : 18.935 mm
- ▶ 旋盤で工具を以下の位置に移動させます。
 - X : 21.0 mm
- ▶ 旋盤で工具を以下の位置に移動させます。
 - Z : 12.0 mm
- ▶ 旋盤で工具を以下の位置に移動させます。
 - X : 18.935 mm
- ▶ 旋盤で工具を以下の位置に移動させます。
 - X : 21.0 mm
- ▶ 工具を安全な位置に移動させます
- ▶ 2つ目のリセスについてプロセスを繰り返します
- ▶ スピンドルのスイッチをオフにします
- > リセスの製作に成功しました

10.7 外輪郭の仕上げ

最後の加工ステップでは、仕上げバイトを使って外輪郭を加工します。

i 仕上げの前に、 $1 \times 45^\circ$ の面取り加工を行い、他のすべてのエッジを軽く面取りしてください。これにより、まくれ形成を防ぐことができます。

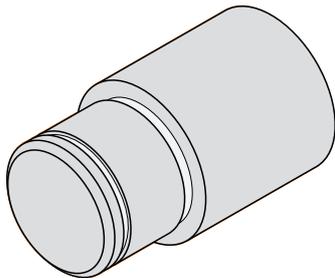


図 52: サンプルワーク – 外輪郭の仕上げ加工



- ▶ 旋盤の工具ホルダーに仕上げバイトをはめ込みます
- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 「**仕上げバイト**」をタップします
- ▶ 「**確定**」をタップします
- > 対応する工具パラメータが、自動的に装置から適用されます
- > 「**工具**」ダイアログボックスが閉じます
- ▶ 旋盤でスピンドル回転数 1500 1/min を設定します
- ▶ 旋盤で工具を以下の位置に移動させます。
 - X : 25.0 mm
 - Z : 16.0 mm
- ▶ 仕上げバイトを使った端面加工
- ▶ 工具を安全な位置に移動させます
- ▶ 旋盤で工具を以下の位置に移動させます。
 - X : 19.8 mm
 - Z : 17.0 mm
- ▶ 旋盤で工具を以下の位置に移動させます。
 - Z : 12.5 mm
- ▶ 旋盤で工具を以下の位置に移動させます。
 - X : 20.015 mm
- ▶ 旋盤で工具を以下の位置に移動させます。
 - Z : 1.5 mm
- ▶ 旋盤で工具を以下の位置に移動させます。
 - X : 19.5 mm
- ▶ 旋盤で工具を以下の位置に移動させます。
 - Z : 0.0 mm
- ▶ 旋盤で工具を以下の位置に移動させます。
 - X : 25.0 mm
- ▶ 工具を安全な位置に移動させます
- ▶ スピンドルのスイッチをオフにします
- > 外輪郭の仕上げ加工に成功しました

11

ミリング加工 – 手動
モード

11.1 概要

この章では、「手動モード」操作モードについて、また、この操作モードでワークの簡単な加工を行う方法を説明します。

i 以下で説明する操作を実行する前に、「操作の概要」の章をよく読んで理解してください。
詳細情報: "操作の概要", 63 ページ

概略説明

エンコーダのスケール上のリファレンスマークを通過することにより、絶対位置の指定が可能になります。手動モードでは、リファレンスマーク検索後に基準点を設定し、図面に応じたワークの加工の基盤として利用します。

i 手動モードでの基準点の設定は、装置を MDI モードで使用するための前提条件です。

手動モードでの簡単な加工のために、位置測定および工具選択を説明します。

呼出し



- ▶ メインメニューで「手動モード」をタップします
- > 手動モード用のユーザーインターフェースが表示されます

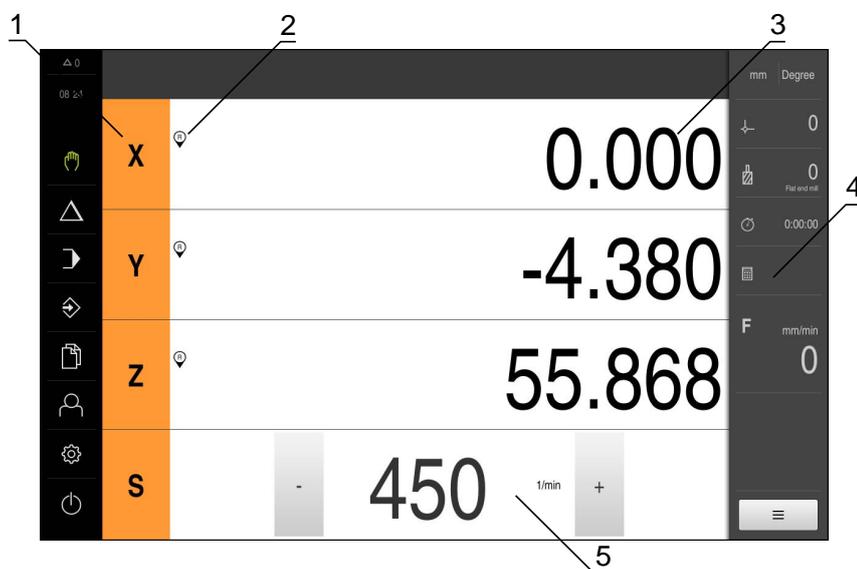


図 53: 「手動モード」メニュー

- 1 軸ボタン
- 2 リファレンス
- 3 ポジション表示
- 4 ステータスバー
- 5 スピンドル回転数 (工作機械)

11.2 リファレンスマーク検索の実施

この装置で、リファレンスマークを使って測定装置の軸位置を機械に割り当てることができます。

定義された座標系による測定装置用リファレンスマークが提供されていない場合、測定を始める前に、リファレンスマークの検索を実行する必要があります。



装置が、使用方法を**旋削**とし、**スピンドル軸 S** で設定されている場合は、加工プロセスの前にスピンドル回転数の上限を定義する必要があります。

詳細情報: "スピンドル回転数の上限の定義 (使用方法「旋削」)", 221 ページ



装置の起動後にリファレンスマークの検索がオンになっていると、リファレンスマークの検索が終わるまで、装置のすべての機能が停止されます。

詳細情報: "原点 (エンコーダー)", 335 ページ



EnDat インタフェースを持つシリアルエンコーダの場合、軸が自動的にリファレンス点復帰するため、リファレンスマーク検索は省略されます。

装置でリファレンスマーク検索がオンになっている場合、軸のリファレンスマークを通過するよう要求されます。

▶ ログイン後にアシスタントの指示に従います

> リファレンスマーク検索に成功すると、原点復帰アイコンがもう点滅しません

詳細情報: "位置値表示の操作エレメント", 88 ページ

詳細情報: "リファレンスマーク検索をオンにする", 115 ページ

リファレンスマーク検索を手動で開始する

起動後にリファレンスマーク検索が実行されなかった場合、リファレンスマーク検索を後から手動で開始できます。



▶ メインメニューで「**手動モード**」をタップします

> 手動モード用のユーザーインターフェースが表示されます



▶ ステータスバーの「**追加機能**」をタップします



▶ 「**原点**」をタップします

> 既存のリファレンスマークが削除されます

> 原点復帰アイコンが点滅します

▶ アシスタントの指示に従います

> リファレンスマーク検索に成功すると、原点復帰アイコンが点滅しなくなります

11.3 基準点の定義

手動モードでは、以下の方法でワークの基準点を定義できます。

- HEIDENHAIN エッジファインダ KT 130 によるワークのプロービング。その際、基準点は装置によって自動的に基準点表に取り込まれます。
- 工具を使ったワークのプロービング（「スクラッチ」）。その際、それぞれの工具位置を基準点として定義する必要があります。



基準点表での設定は、すでに設定者 (**Setup**) によって行われている可能性があります。

詳細情報: "基準点表の作成", 165 ページ



工具によるプロービング（「スクラッチ」）の際には、工具表に保存されたパラメータが使用されます。

詳細情報: "工具表の作成", 162 ページ




前提条件：

- ワークが工作機械上に固定されていること
- 軸がリファレンス点復帰していること

11.3.1 基準点をプロービングするための機能 (使用方法「ミリング加工」)

この装置は、プロービングによる基準点の定義をアシスタントでサポートします。

ワークのプロービングには、以下の機能が提供されます。

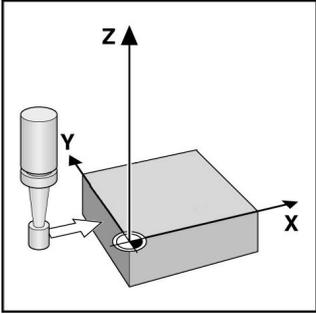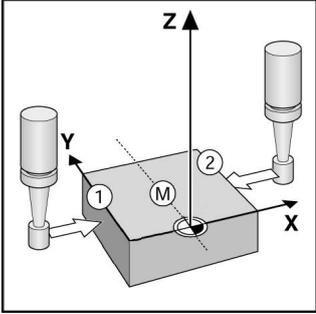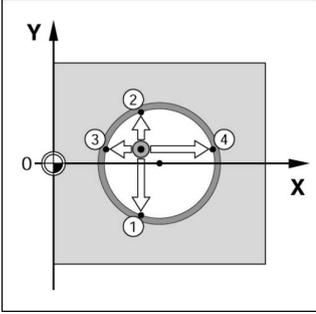記号	機能	図
	ワークのエッジをプロービング (1回のプロービングプロセス)	
	ワークの中心線を指定 (2回のプロービングプロセス)	
	円形状 (穴またはシリンダ) の中心点を指定 (工具を使った3回のプロービングプロセス、エッジファインダを使った4回のプロービングプロセス)	

11.3.2 基準点のプロローピング (使用方法「ミリング加工」)



- ▶ メインメニューで「**手動モード**」をタップします
- ▶ 手動モード用のユーザーインターフェースが表示されます
- ▶ ステータスバーの「**追加機能**」をタップします



- ▶ ダイアログボックスの「**プロローピング**」で希望する機能をタップします。



- ▶ エッジのプロローピング

あるいは



- ▶ 中心線の指定

あるいは



- ▶ 円中心点の指定

- ▶ 「**工具の選択**」ダイアログボックスで、固定される工具を選択します。

- ▶ HEIDENHAIN エッジファインダ KT 130 を使用する場合：「**タッチプローブの使用**」を有効にします

- ▶ 工具を使用する場合：

- ▶ 「**タッチプローブの使用**」を無効にします

- ▶ 「**工具の直径**」入力フィールドに希望の値を入力します

あるいは

- ▶ 適切な工具を工具表から選択します



- ▶ アシスタントで「**確定**」をタップします
- ▶ プロローピングに関するアシスタントの指示に従います
- ▶ プロローピングのための作業ステップでは、以下のことに注意します。

- ▶ エッジファインダの赤色 LED が点灯するまで、エッジファインダをワークエッジに向かって移動させます

あるいは

- ▶ 工具がスクラッチするまで、工具をワークエッジに向かって移動させます

- ▶ アシスタントの各作業ステップを確定します

- ▶ 最後のプロローピング後に、エッジファインダまたは工具を取り外します

- ▶ 最後のプロローピング後に、「**基準点を選択**」ダイアログボックスが表示されます

- ▶ 「**選択した基準点**」入力フィールドで希望の基準点を選択します。

- ▶ 既存の基準点を上書きするには、基準点表から 1 つのエントリを選択します

- ▶ 新しい基準点を作成するには、基準点表でまだ使用されていない番号を入力します

- ▶ 「**RET**」で入力を確定します

- ▶ 「**位置値の設定**」入力フィールドに希望の値を入力します。

- ▶ 測定した値を適用するには、入力フィールドを空のままにします

- ▶ 新しい値を定義するには、希望の値を入力します

- ▶ 「**RET**」で入力を確定します



- ▶ アシスタントで「**確定**」をタップします
- > プロービングされた座標が基準点として適用されます

11.3.3 位置を基準点として設定

単純な加工には、現在位置を基準点として使用し、単純な位置計算を実行することができます。

- ワークが工作機械上に固定されていること
- 軸がリファレンス点復帰していること
 詳細情報: "リファレンスマーク検索の実施", 211 ページ

現在位置を基準点として設定



- ▶ 希望の位置に接近します
- ▶ **軸ボタン**のホールド
- > 現在位置が、基準点表のアクティブな基準点を上書きします
- > アクティブな基準点が新しい値として適用されます
- ▶ 希望する加工を実行します

現在位置の位置値を定義



- ▶ 希望の位置に接近します
- ▶ 作業エリアで「**軸ボタン**」をタップします
- ▶ 希望する位置値を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- > 位置値が現在位置に適用されます
- > 入力した位置値が、現在位置と関連付けられ、基準点表のアクティブな基準点を上書きします
- > アクティブな基準点が新しい値として適用されます
- ▶ 希望する加工を実行します

11.4 工具の作成

手動モードでは、使用する工具を工具表で作成できます。



工具表の設定は、すでに設定者 (**Setup**) によって行われている可能性があります。

詳細情報: "工具表の作成", 162 ページ

- ワークが工作機械上に固定されていること
- 軸がリファレンス点復帰していること

使用方法「ミリング加工」



- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます



- ▶ 「**テーブルを開く**」をタップします
- > 「**工具表**」ダイアログボックスが表示されます



- ▶ 「**追加**」をタップします
- ▶ 「**工具種類**」入力フィールドに名称を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 入力フィールドを順にタップし、該当する値を入力します
- ▶ 必要に応じて、選択メニューで寸法単位を切り替えます
- > 入力した値が換算されます
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- > 定義した工具が工具表に追加されます



- ▶ 工具のエントリを誤った変更および削除からロックするために、工具のエントリの後方の「**ロック**」をタップします



- > 記号が変わり、エントリが保護されます



- ▶ 「**終了**」をタップします
- > 「**工具表**」ダイアログボックスが閉じます

11.5 工具の選択

ステータスバーに、現在選択されている工具が表示されます。ステータスバーでは、工具表へもアクセスでき、そこで希望する工具を選択できます。対応する工具パラメータが、自動的に装置から適用されます。

装置は工具半径補正を有し、これによって図面寸法を直接入力できます。すると、加工時に自動的に移動距離が表示され、この距離は工具半径分だけ延長 (R+) されているか、または短縮 (R-) されています。



工具表の設定は、すでに設定者 (**Setup**) によって行われている可能性があります。

詳細情報: "工具表の作成", 162 ページ



- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- ▶ 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 希望の工具をタップします



- ▶ 「**確定**」をタップします
- ▶ 対応する工具パラメータが、自動的に装置から適用されます
- ▶ 選択した工具がステータスバーに表示されます
- ▶ 希望する工具を工作機械に取り付けます

12

旋削 – 手動モード

12.1 概要

この章では、「手動モード」操作モードについて、また、この操作モードでワークの簡単な加工を行う方法を説明します。

i 以下で説明する操作を実行する前に、「操作の概要」の章をよく読んで理解してください。
詳細情報: "操作の概要", 63 ページ

概略説明

エンコーダのスケール上のリファレンスマークを通過することにより、絶対位置の指定が可能になります。手動モードでは、リファレンスマーク検索後に基準点を設定し、図面に応じたワークの加工の基盤として利用します。


i 手動モードでの基準点の設定は、装置を MDI モードで使用するための前提条件です。

手動モードでの簡単な加工のために、位置測定および工具選択を説明します。

呼出し



- ▶ メインメニューで「手動モード」をタップします
- > 手動モード用のユーザーインターフェースが表示されます

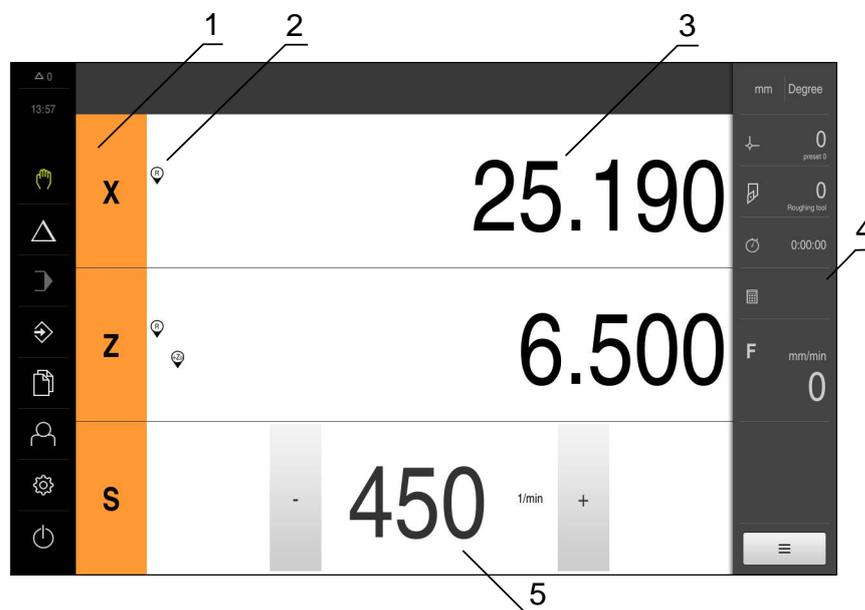

- 1 軸ボタン
- 2 リファレンス
- 3 ポジション表示
- 4 ステータスバー
- 5 スピンドル回転数 (工作機械)

12.2 スピンドル回転数の上限の定義 (使用方法「旋削」)

装置が、使用方法を**旋削**とし、**スピンドル軸 S** で設定されている場合は、加工プロセスの前にスピンドル回転数の上限を定義する必要があります。

そのために、装置の電源を ON にするたびに、「**スピンドル速度の上限**」ダイアログボックスが表示されます。

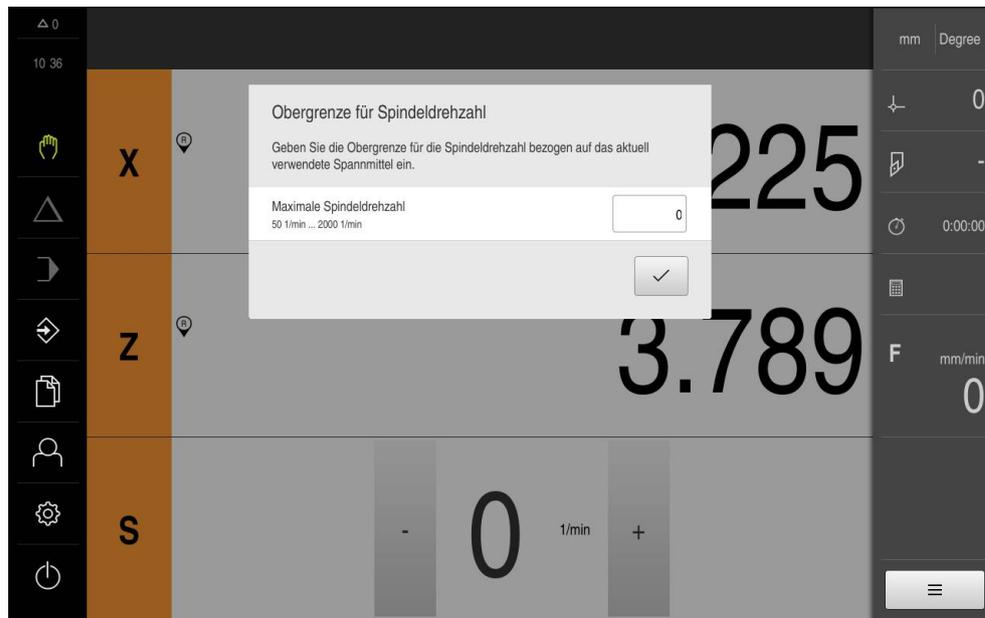


図 54: 「スピンドル速度の上限」ダイアログボックス

- ▶ 「**最大スピンドル速度**」入力フィールドをタップします
- ▶ 現在使用しているクランプでのスピンドル回転数の上限を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**確定**」をタップします
- > 上限が適用されます
- > 「**スピンドル速度の上限**」ダイアログボックスが閉じます



12.3 リファレンスマーク検索の実施

この装置で、リファレンスマークを使って測定装置の軸位置を機械に割り当てることができます。

定義された座標系による測定装置用リファレンスマークが提供されていない場合、測定を始める前に、リファレンスマークの検索を実行する必要があります。



装置が、使用方法を**旋削**とし、**スピンドル軸 S** で設定されている場合は、加工プロセスの前にスピンドル回転数の上限を定義する必要があります。

詳細情報: "スピンドル回転数の上限の定義 (使用方法「旋削」)", 221 ページ



装置の起動後にリファレンスマークの検索がオンになっていると、リファレンスマークの検索が終わるまで、装置のすべての機能が停止されます。

詳細情報: "原点 (エンコーダー)", 335 ページ



EnDat インタフェースを持つシリアルエンコーダの場合、軸が自動的にリファレンス点復帰するため、リファレンスマーク検索は省略されます。

装置でリファレンスマーク検索がオンになっている場合、軸のリファレンスマークを通過するよう要求されます。

- ▶ ログイン後にアシスタントの指示に従います
 - > リファレンスマーク検索に成功すると、原点復帰アイコンがもう点滅しません
- 詳細情報:** "位置値表示の操作エレメント", 88 ページ
詳細情報: "リファレンスマーク検索をオンにする", 115 ページ

リファレンスマーク検索を手動で開始する

起動後にリファレンスマーク検索が実行されなかった場合、リファレンスマーク検索を後から手動で開始できます。



- ▶ メインメニューで「**手動モード**」をタップします
- > 手動モード用のユーザーインターフェースが表示されます
- ▶ ステータスバーの「**追加機能**」をタップします



- ▶ 「**原点**」をタップします
- > 既存のリファレンスマークが削除されます
- > 原点復帰アイコンが点滅します
- ▶ アシスタントの指示に従います
- > リファレンスマーク検索に成功すると、原点復帰アイコンが点滅しなくなります

12.4 位置を基準点として設定

単純な加工には、現在位置を基準点として使用し、単純な位置計算を実行することができます。

- ワークが工作機械上に固定されていること
- 軸がリファレンス点復帰していること
詳細情報: "リファレンスマーク検索の実施", 211 ページ

現在位置を基準点として設定



- ▶ 希望の位置に接近します
- ▶ **軸ボタン**のホールド
- > 現在位置が、基準点表のアクティブな基準点を上書きします
- > アクティブな基準点が新しい値として適用されます
- ▶ 希望する加工を実行します

現在位置の位置値を定義



- ▶ 希望の位置に接近します
- ▶ 作業エリアで「**軸ボタン**」をタップします
- ▶ 希望する位置値を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- > 位置値が現在位置に適用されます
- > 入力した位置値が、現在位置と関連付けられ、基準点表のアクティブな基準点を上書きします
- > アクティブな基準点が新しい値として適用されます
- ▶ 希望する加工を実行します

12.5 工具の作成

手動モードでは、使用する工具を工具表で作成できます。



工具表の設定は、すでに設定者 (**Setup**) によって行われている可能性があります。

詳細情報: "工具表の作成", 162 ページ

- ワークが工作機械上に固定されていること
- 軸がリファレンス点復帰していること

使用方法「旋削」



- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます



- ▶ 「**テーブルを開く**」をタップします
- > 「**工具表**」ダイアログボックスが表示されます



- ▶ 「**追加**」をタップします
- ▶ 「**工具種類**」入力フィールドに名称を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 入力フィールドを順にタップし、該当する値を入力します
- ▶ 必要に応じて、選択メニューで寸法単位を切り替えます
- > 入力した値が換算されます
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- > 定義した工具が工具表に追加されます
- ▶ 工具のエントリを誤った変更および削除からロックするために、工具のエントリの後方の「**ロック**」をタップします
- > 記号が変わり、エントリが保護されます



- ▶ 「**終了**」をタップします
- > 「**工具表**」ダイアログボックスが閉じます

12.6 工具の選択

ステータスバーに、現在選択されている工具が表示されます。ステータスバーでは、工具表へもアクセスでき、そこで希望する工具を選択できます。対応する工具パラメータが、自動的に装置から適用されます。



工具表の設定は、すでに設定者 (**Setup**) によって行われている可能性があります。

詳細情報: "工具表の作成", 162 ページ



- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます



- ▶ 希望の工具をタップします
- ▶ 「**確定**」をタップします
- > 対応する工具パラメータが、自動的に装置から適用されます
- > 選択した工具がステータスバーに表示されます
- ▶ 希望する工具を工作機械に取り付けます

13

ミリング加工 –
MDI モード

13.1 概要

この章では、「MDI モード (Manual Data Input)」操作モードについて、また、この操作モードでシングルブロックの加工ステップを実行する方法を説明します。



以下で説明する操作を実行する前に、「操作の概要」の章をよく読んで理解してください。

詳細情報: "操作の概要", 63 ページ

概略説明

MDI モードは、そのつど正確に 1 つの加工ブロックを実行する方法を提供します。入力する値は、一意の寸法の製作用図面から直接、入力フィールドに適用することができます。



装置を MDI モードで使用する前提条件は、手動モードでの基準点の設定です。

詳細情報: "基準点の定義", 212 ページ

MDI モードの機能は、効率的なバッチ製造を可能にします。小ロットの場合、「プログラミング」操作モードで加工ステップをプログラミングし、後でその加工ステップをプログラムラン操作モードで再使用することができます。

詳細情報: "ミリング加工 プログラミング", 269 ページ

詳細情報: "ミリング加工 プログラムラン", 251 ページ



- ▶ メインメニューで「MDI モード」をタップします



- ▶ ステータスバーの「作成」をタップします
- > MDI モード用のユーザーインターフェースが表示されます

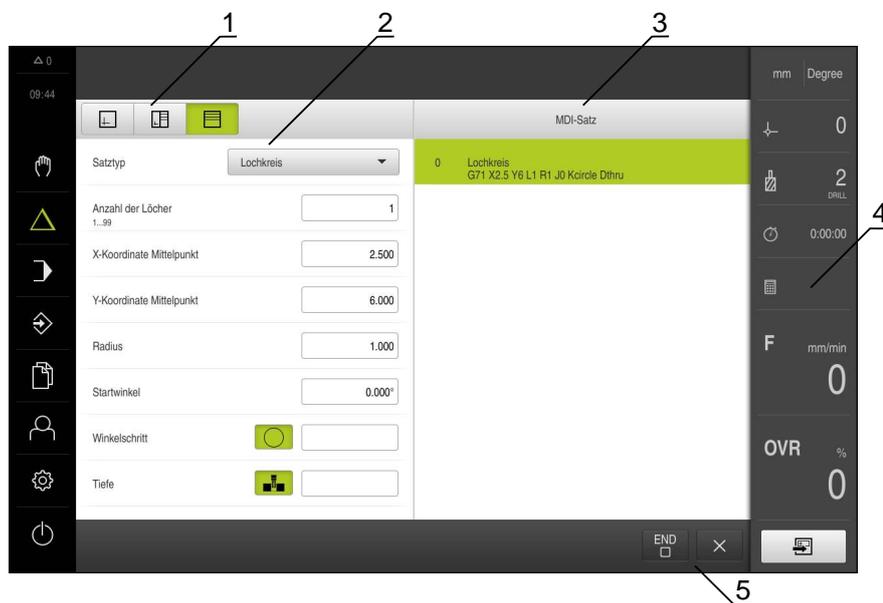


図 55: 「MDI モード」メニュー

- 1 ビューバー
- 2 ブロックパラメータ
- 3 MDI データレコード
- 4 ステータスバー
- 5 ブロック工具

13.2 ブロックタイプ

MDI モードでの加工には、次のブロックタイプを使用できます。

- 位置決め機能
- 加工パターン

13.2.1 位置決め

位置決めのために、位置値を手動で定義できます。すると、接続された工作機械の設定に応じて、それらの位置に自動接近させたり、自身で接近することができます。

 対応する入力フィールドでは、「**実際位置**」により、現在の軸位置を適用できます。

以下のパラメータが使用できます。

位置付けブロック

パラメータ	説明
	工具半径補正が無効 (標準設定)
	工具半径補正がプラス、移動距離を工具半径分だけ延長します (外輪郭)
	工具半径補正がマイナス、移動距離を工具半径分だけ短縮します (内輪郭)
	位置値がインクリメンタル、つまり現在位置を基準にします
	位置値のデータのない貫通 (手動操作の Z 軸の場合のみ)

13.2.2 加工パターン

複雑な形状の加工のために、さまざまな加工パターンを定義できます。基準から対応する加工パターンの形状が計算され、これはオプションでシミュレーションウィンドウに視覚化もされます。

 加工パターンを定義する前に、以下を行ってください

- 適切な工具を工具表で定義する
- 工具をステータスバーで選択する

詳細情報: "工具表の作成", 162 ページ

 対応する入力フィールドでは、「**実際位置**」により、現在の軸位置を適用できます。

ボルト穴の弧ブロック

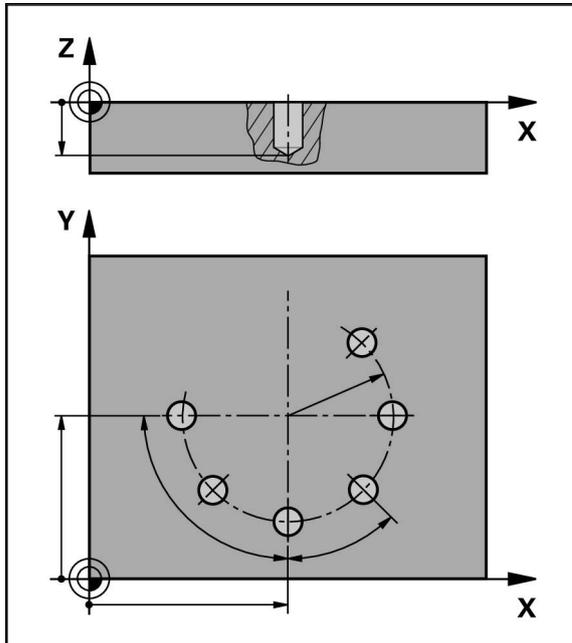
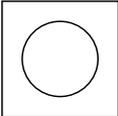


図 56: 穴円ブロックの図解

パラメータ	説明
穴の数	穴数
中心のX座標	X 平面上での穴円弧の中心点
中心のY座標	Y 平面上での穴円弧の中心点
半径	穴円弧の半径
開始角度	穴円弧の最初の穴の角度
角度ステップ	円弧の角度 デフォルト：穴円
	
深さ	Z 平面上での穴の最終深さ デフォルト：穴の貫通 (NC 制御の Z 軸では使用できません)
	
安全な高さ	工具軸でのフライス加工の開始深さ (NC 制御の Z 軸の場合のみ)
送り速度	工具軸の速度 (NC 制御の Z 軸の場合のみ)
Feed rate for plunging	プランジ加工時の工具軸の速度 (NC 制御の Z 軸の場合のみ)

穴の列ブロック

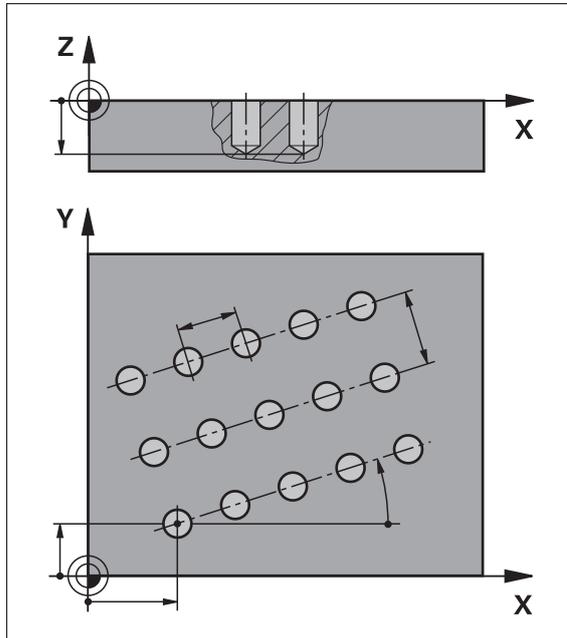
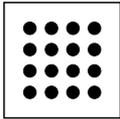
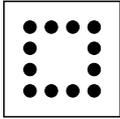


図 57: 穴列ブロックの図解

パラメータ	説明
最初の穴のX座標	X 平面上での穴列の最初の穴
最初の穴のY座標	Y 平面上での穴列の最初の穴
列ごとの穴	各穴列の穴数
穴間隔	穴列の個々の穴間の間隔またはオフセット
角度	穴列の回転角
深さ	Z 平面上での穴の最終深さ デフォルト：穴の貫通 (NC 制御の Z 軸では使用できません)
	
列数	穴パターンの穴列の数
列間隔	個々の穴列間隔
入力モード	穴の分布 <ul style="list-style-type: none"> ■ すべての穴 ■ 穴環
	
	
安全な高さ	工具軸でのフライス加工の開始深さ (NC 制御の Z 軸の場合のみ)
送り速度	工具軸の速度 (NC 制御の Z 軸の場合のみ)
Feed rate for plunging	プランジ加工時の工具軸の速度 (NC 制御の Z 軸の場合のみ)

長方形ポケットブロック

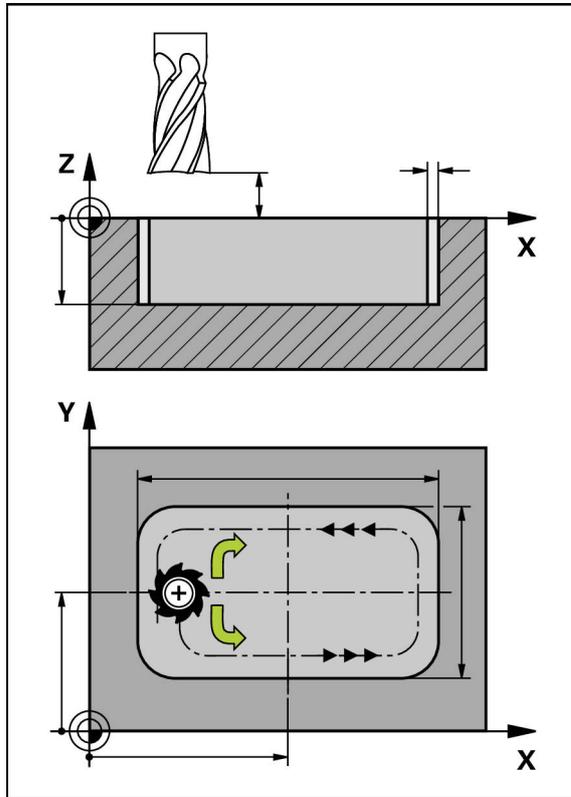
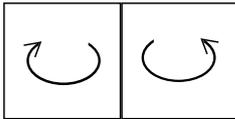


図 58: 長方形ポケットブロックの図解

パラメータ	説明
安全な高さ	最高速度で移動してよい、ワークの上方にある Z 面、NC 制御の工具軸上での開始位置と終了位置に相当
深さ	工具軸でのフライス加工の目標深さ デフォルト：貫通 (NC 制御の Z 軸では使用できません)
	
中心のX座標	X 平面上での長方形ポケットの中心点
中心のY座標	Y 平面上での長方形ポケットの中心点
X方向の側面長さ	X 軸方向での長方形ポケットの長さ
Y方向の側面長さ	Y 軸方向での長方形ポケットの長さ
方向	長方形ポケットをブローチ加工する方向 (時計回りまたは反時計回り) デフォルト：反時計回り
	
仕上げ公差	仕上げ公差は、長方形ポケットの周りに残り、最終工程で初めて除去される部分
開始深さ	工具軸でのフライス加工の開始深さ (NC 制御の Z 軸の場合のみ)
Plunging depth	工具軸でのプランジ加工深さ (NC 制御の Z 軸の場合のみ)

パラメータ	説明
ミリング加工のための送り速度	ミリング加工中の工具軸の速度 (NC 制御の Z 軸の場合のみ)
Feed rate for plunging	プランジ加工時の工具軸の速度 (NC 制御の Z 軸の場合のみ)

MDI モードおよびプログラムランの操作モードで長方形ポケットを加工する際には、以下のことが該当します。

- 開始位置への接近は、安全な高さで早送りで行われます
- 目標深さが定義されている場合、加工終了時に「安全な高さ」に位置決めされます

13.3 ブロックの実行

位置決め機能または加工パターンを選択して、そのブロックを実行できます。



イネーブル信号が欠けていると、進行中のプログラムが停止し、機械の駆動装置が止まります。

詳細情報：機械のメーカーの説明書

ブロックの実行



- ▶ ステータスバーの「作成」をタップします

- > 新規ブロックが表示されます

あるいは

- > 最後にプログラミングされた MDI ブロックがパラメータと一緒にロードされます

- ▶ 「ブロックタイプ」ドロップダウンリストで、希望するブロックタイプを選択します

- ▶ ブロックタイプに応じて、対応するパラメータを定義します

- ▶ 現在の軸位置を適用するために、対応する入力フィールドで「**実際位置の適用**」をタップします

- ▶ 入力をそのつど「RET」で確定します

- ▶ ブロックを実行するには、「END」をタップします

- > 位置決め支援が表示されます

- > シミュレーションウィンドウが有効になっている場合、現在のブロックが視覚化されます

- > 場合によっては、ブロックに応じて、オペレータによる操作が必要であり、アシスタントが対応する指示を表示します

- ▶ アシスタントの指示に従います

- ▶ NC 制御軸の場合、装置または工作機械の「**NC-START キー**」をタップしないしは押します

- ▶ 多段階のブロック (たとえば、加工パターン) の場合、アシスタントの「**次へ**」で次の指示にジャンプします



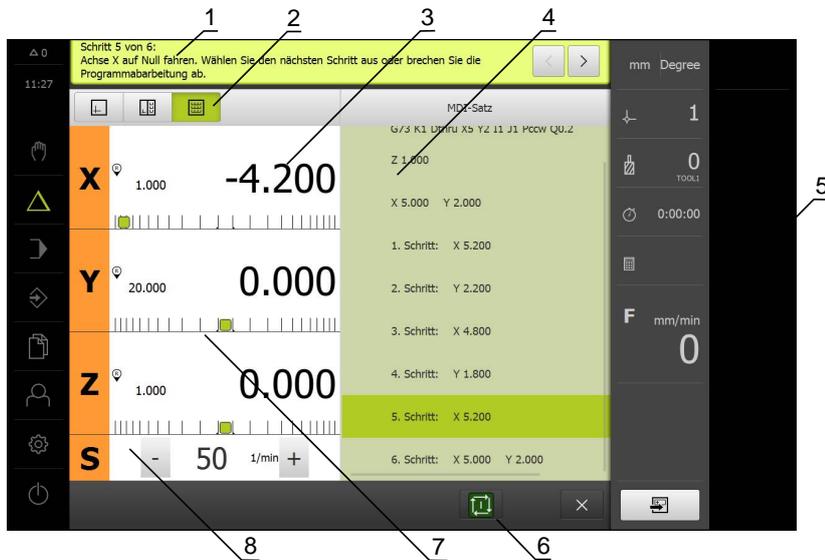




図 59: 「MDI」操作モードのブロック例

- 1 アシスタント
- 2 ビューバー
- 3 残存距離表示
- 4 MDI ブロック
- 5 ステータスバー
- 6 NC-START キー
- 7 位置決め支援
- 8 スピンドル回転数 (工作機械)

13.4 シミュレーションウィンドウの利用

オプションのシミュレーションウィンドウで、選択したブロックを視覚化することができます。

ビューバーでは、以下のオプションを使用できます。

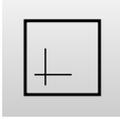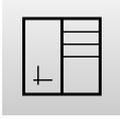操作エレメント	機能
	グラフィック シミュレーションおよびブロックの表示
	グラフィック位置 シミュレーション、パラメータ (場合によっては、実行時の位置値) およびブロックの表示
	位置 パラメータ (場合によっては、実行時の位置値) およびブロックの表示

13.4.1 輪郭ビューとして表示

シミュレーションウィンドウは、輪郭ビューを示します。輪郭ビューは、工具の正確な位置決めの際、または加工面での輪郭トラッキングの際に役立ちます。

輪郭ビューでは、以下の色 (標準値) を使用します。

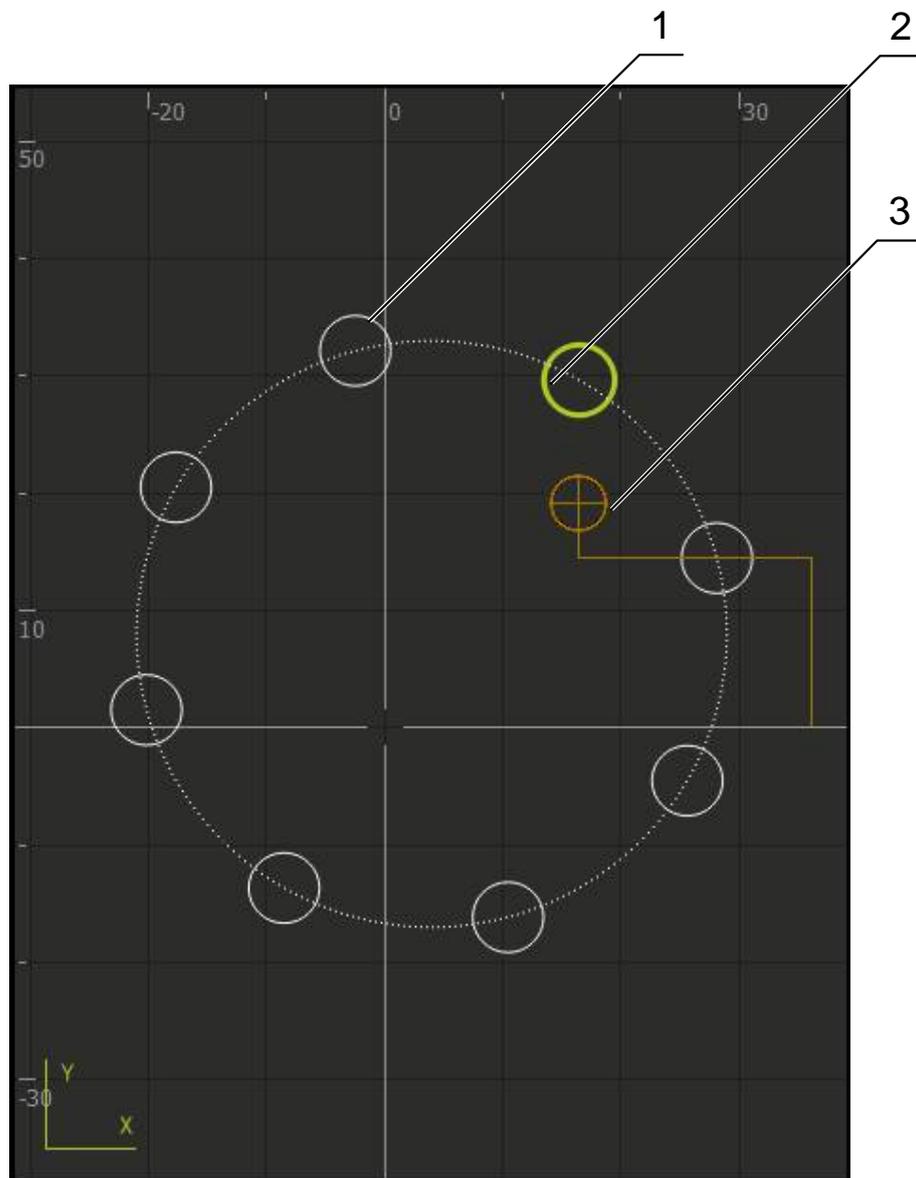


図 60: 輪郭ビューのシミュレーションウィンドウ

- 1 加工パターン (白色)
- 2 現在のブロックまたは加工位置 (緑色)
- 3 工具輪郭、工具位置および工具軌跡 (オレンジ色)

シミュレーションウィンドウの有効化



- ▶ 「グラフィック位置」をタップします
- ▶ 現在マークされているブロックのシミュレーションウィンドウが表示されます



- ▶ シミュレーションウィンドウを拡大するには、ビューバーの「グラフィック」をタップします
- ▶ パラメータビューが非表示になり、シミュレーションウィンドウが拡大されます

13.5 位置決め支援による作業

次の目標位置への位置決め時に、装置はグラフィックによる位置決め支援を表示することによってサポートを行います（「ゼロへの移動」）。軸の下側に測定スケールが表示され、それをゼロに移動させます。グラフィックによる位置決め支援として、工具の目標位置を表す小さい正方形を利用します。

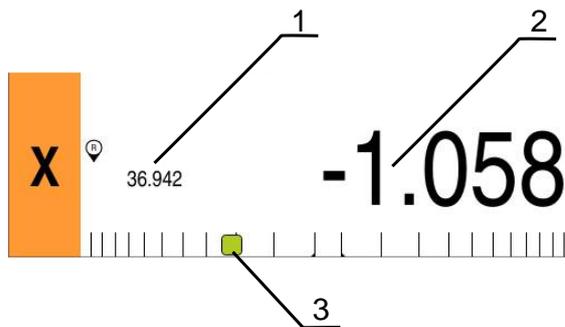


図 61: グラフィックによる位置決め支援が表示された「位置を含む移動距離」のビュー

- 1 実際値
- 2 残存距離
- 3 位置決め支援

工具中心点が規定位置から ± 5 mmの範囲にあると、位置決め支援が測定スケールに沿って移動します。さらに、色が次のように変化します。

位置決め支援の表示	意味
赤	工具中心点が規定位置から遠ざかります
緑	工具中心点が規定位置の方向に移動します

13.6 スケーリング係数の使用

1 つまたは複数の軸でスケーリング係数が有効になっている場合は、ブロックを実行する際、指定の位置にこのスケーリング係数が掛け合わされます。それにより、ブロックのミラーリングまたはスケーリングが可能になります。

スケーリングを有効にするには、クイックアクセスメニューを使用します。

詳細情報: "クイックアクセスメニューで設定を調整する", 94 ページ

例 :

以下のような **MDIブロック** がプログラミングされています。



図 62: 例- MDI ブロック

X 軸に対して **-0.5** の**スケーリング係数**が有効になっています。そのため、以下のような **MDIブロック**が実行されます。



図 63: 例– スケーリングを使った MDI ブロックの実行

i 計算された寸法が、選択されている工具により到達不可能である場合は、ブロックの実行が中断されます。

i ブロックの実行中は、スケーリング係数を変更することができません。

14

旋削 – MDI モード

14.1 概要

この章では、「MDI モード (Manual Data Input)」操作モードについて、また、この操作モードでシングルブロックの加工ステップを実行する方法を説明します。



以下で説明する操作を実行する前に、「操作の概要」の章をよく読んで理解してください。

詳細情報: "操作の概要", 63 ページ

概略説明

MDI モードは、そのつど正確に 1 つの加工ブロックを実行する方法を提供します。入力する値は、一意の寸法の製作用図面から直接、入力フィールドに適用することができます。



装置を MDI モードで使用する前提条件は、手動モードでの基準点の設定です。

詳細情報: "基準点の定義", 212 ページ

MDI モードの機能は、効率的なバッチ製造を可能にします。小ロットの場合、「プログラミング」操作モードで加工ステップをプログラミングし、後でその加工ステップをプログラムラン操作モードで再使用することができます。

詳細情報: "旋削 プログラミング", 281 ページ

詳細情報: "旋削 プログラムラン", 259 ページ



- ▶ メインメニューで「MDI モード」をタップします



- ▶ ステータスバーの「作成」をタップします
- > MDI モード用のユーザーインターフェースが表示されます

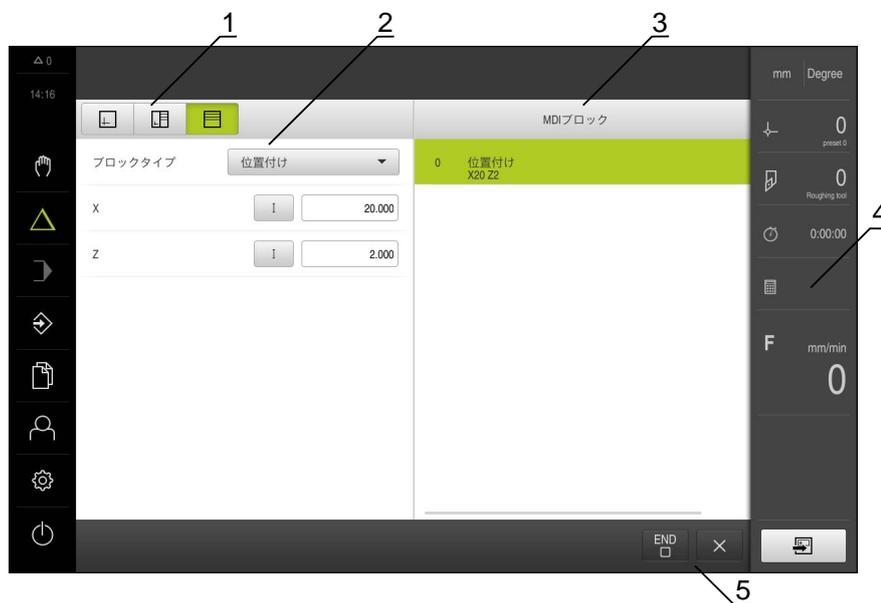


図 64: 「MDI モード」メニュー

- 1 ビューバー
- 2 ブロックパラメータ
- 3 MDI データレコード
- 4 ステータスバー
- 5 ブロック工具

14.2 スピンドル回転数の上限の定義 (使用方法「旋削」)

装置が、使用方法を**旋削**とし、**スピンドル軸 S** で設定されている場合は、加工プロセスの前にスピンドル回転数の上限を定義する必要があります。

そのために、装置の電源を ON にするたびに、「**スピンドル速度の上限**」ダイアログボックスが表示されます。

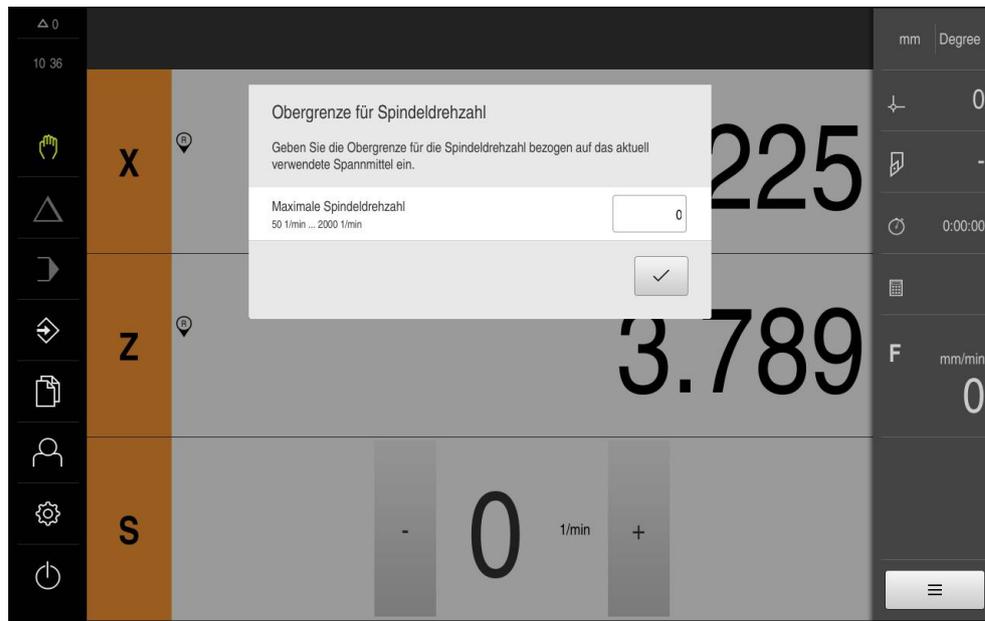


図 65: 「スピンドル速度の上限」ダイアログボックス

- ▶ 「**最大スピンドル速度**」入力フィールドをタップします
- ▶ 現在使用しているクランプでのスピンドル回転数の上限を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**確定**」をタップします
- > 上限が適用されます
- > 「**スピンドル速度の上限**」ダイアログボックスが閉じます



14.3 ブロックタイプ

MDI モードでの加工には、次のブロックタイプを使用できます。

- 位置決め機能

14.3.1 位置決め

位置決めのために、位置値を手動で定義できます。すると、接続された工作機械の設定に応じて、それらの位置に自動接近させたり、自身で接近することができます。



対応する入力フィールドでは、「**実際位置**」により、現在の軸位置を適用できます。

以下のパラメータが使用できます。

位置付けブロック

パラメータ	説明
	位置値がインクリメンタル、つまり現在位置を基準にします

14.4 ブロックの実行

位置決め機能を選択して、ブロックを実行できます。



イネーブル信号が欠けていると、進行中のプログラムが停止し、機械の駆動装置が止まります。

詳細情報：機械のメーカーの説明書

ブロックの実行



- ▶ ステータスバーの「作成」をタップします
- > 新規ブロックが表示されます

あるいは



- > 最後にプログラミングされた MDI ブロックがパラメータと一緒にロードされます
- ▶ 「ブロックタイプ」ドロップダウンリストで、希望するブロックタイプを選択します
- ▶ ブロックタイプに応じて、対応するパラメータを定義します
- ▶ 現在の軸位置を適用するために、対応する入力フィールドで「実際位置の適用」をタップします
- ▶ 入力をそのつど「RET」で確定します



- ▶ ブロックを実行するには、「END」をタップします
- > 位置決め支援が表示されます
- > シミュレーションウィンドウが有効になっている場合、現在のブロックが視覚化されます
- > 場合によっては、ブロックに応じて、オペレータによる操作が必要であり、アシスタントが対応する指示を表示します
- ▶ アシスタントの指示に従います



- ▶ NC 制御軸の場合、装置または工作機械の「NC-START キー」をタップないしは押します



- ▶ 多段階のブロック (たとえば、加工パターン) の場合、アシスタントの「次へ」で次の指示にジャンプします



▶ 多段階のブロックの場合、アシスタントの「次へ」で次の指示にジャンプします

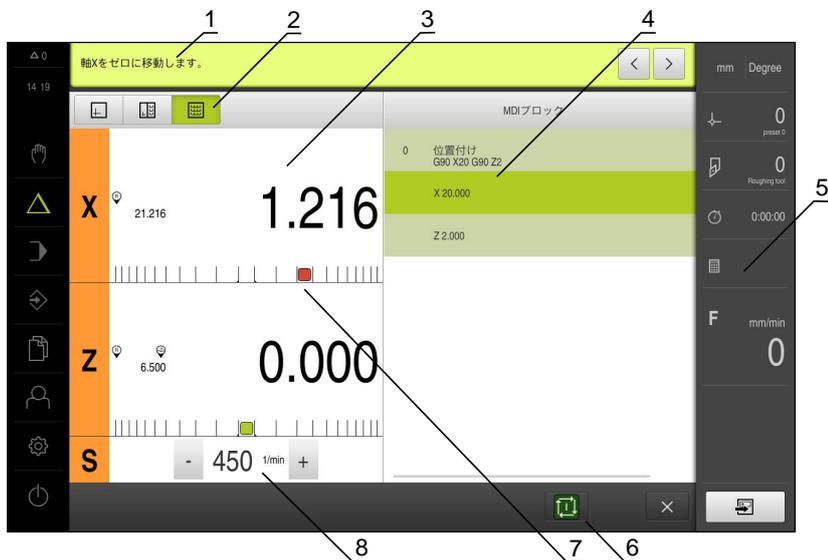


図 66: 「MDI」操作モードのブロック例

- 1 アシスタント
- 2 ビューバー
- 3 残存距離表示
- 4 MDI ブロック
- 5 ステータスバー
- 6 NC-START キー
- 7 位置決め支援
- 8 スピンドル回転数 (工作機械)

14.5 シミュレーションウィンドウの利用

オプションのシミュレーションウィンドウで、選択したブロックを視覚化することができます。

ビューバーでは、以下のオプションを使用できます。

操作エレメント	機能
	グラフィック シミュレーションおよびブロックの表示
	グラフィック位置 シミュレーション、パラメータ (場合によっては、実行時の位置値) およびブロックの表示
	位置 パラメータ (場合によっては、実行時の位置値) およびブロックの表示

14.5.1 輪郭ビューとしての表示

シミュレーションウィンドウは、輪郭ビューを示します。輪郭ビューは、工具の正確な位置決めの際、または加工面での輪郭トラッキングの際に役立ちます。

輪郭ビューでは、以下の色 (標準値) を使用します。

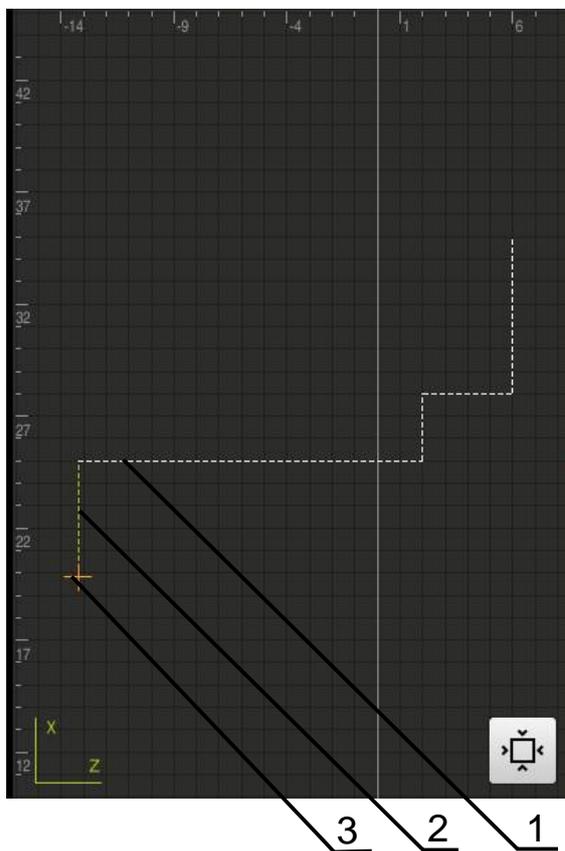


図 67: 輪郭ビューのシミュレーションウィンドウ

- 1 加工パターン (白色)
- 2 現在のブロックまたは加工位置 (緑色)
- 3 工具輪郭、工具位置および工具軌跡 (オレンジ色)

シミュレーションウィンドウの有効化



- ▶ 「グラフィック位置」をタップします
- ▶ 現在マークされているブロックのシミュレーションウィンドウが表示されます



- ▶ シミュレーションウィンドウを拡大するには、ビューバーの「グラフィック」をタップします
- ▶ パラメータビューが非表示になり、シミュレーションウィンドウが拡大されます

14.6 位置決め支援による作業

次の目標位置への位置決め時に、装置はグラフィックによる位置決め支援を表示することによってサポートを行います（「ゼロへの移動」）。軸の下側に測定スケールが表示され、それをゼロに移動させます。グラフィックによる位置決め支援として、工具の目標位置を表す小さい正方形を利用します。

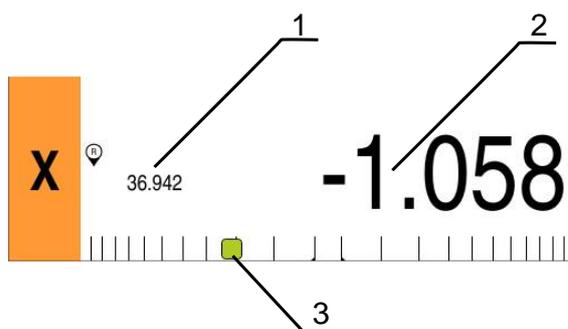


図 68: グラフィックによる位置決め支援が表示された「位置を含む移動距離」のビュー

- 1 実際値
- 2 残存距離
- 3 位置決め支援

工具中心点が規定位置から ± 5 mmの範囲にあると、位置決め支援が測定スケールに沿って移動します。さらに、色が次のように変化します。

位置決め支援の表示	意味
赤	工具中心点が規定位置から遠ざかります
緑	工具中心点が規定位置の方向に移動します

14.7 スケーリング係数の使用

1 つまたは複数の軸でスケーリング係数が有効になっている場合は、ブロックを実行する際、指定の位置にこのスケーリング係数が掛け合わされます。それにより、ブロックのミラーリングまたはスケーリングが可能になります。

スケーリングを有効にするには、クイックアクセスメニューを使用します。

詳細情報: "クイックアクセスメニューで設定を調整する", 94 ページ

例:

以下のような **MDIブロック** がプログラミングされています。

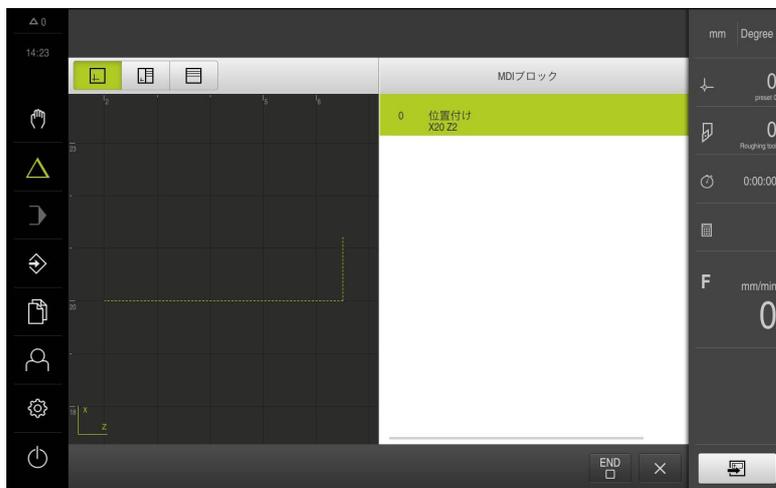


図 69: 例- MDI ブロック

X 軸に対して **-0.5** の**スケーリング係数**が有効になっています。そのため、以下のような **MDIブロック**が実行されます。

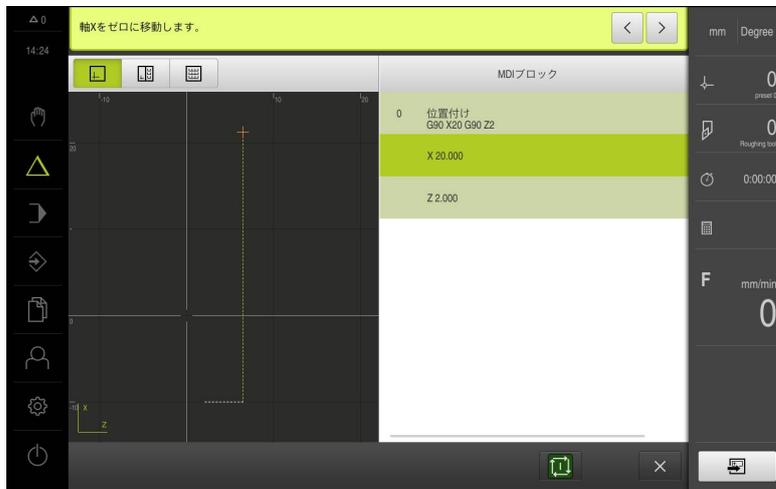


図 70: 例- スケーリングを使った MDI ブロックの実行

i 計算された寸法が、選択されている工具により到達不可能である場合は、ブロックの実行が中断されます。

i ブロックの実行中は、スケーリング係数を変更することができません。

15

ミリング加工 - プロ
グラムラン

15.1 概要

この章では、「プログラムラン」操作モードについて、また、この操作モードで事前に作成したプログラムを実行する方法を説明します。



以下で説明する操作を実行する前に、「操作の概要」の章をよく読んで理解してください。

詳細情報: "操作の概要", 63 ページ

概略説明

「プログラムラン」操作モードでは、事前に作成したプログラムをパーツ製造に利用します。その際、プログラムを変更することはできませんが、プログラムラン時にシングルステップモードの形でコントロールできます。

詳細情報: "シングルステップモード", 254 ページ

プログラムランの実行は、工作機械および装置バージョンによって異なります。


- 工作機械が NC 制御軸を装備していて、装置がソフトウェアオプション POSITIP 8000 NC1 を搭載している場合、位置決め用のパラメータが直接に工作機械に伝達されます。
個々のステップは、工作機械の NC-START キーで作動します。
- 工作機械が NC 制御軸を装備していない場合は、ハンドホイールまたは手動方向キーを使って、位置決めを手動で行う必要があります。

どちらの場合も、アシスタントが個々のプログラムステップをガイドします。プログラム実行の際には、オプションのシミュレーションウィンドウが、移動させる軸用のグラフィックによる位置決め支援として役立ちます。

呼出し



- ▶ メインメニューで「プログラムラン」をタップします
- ▶ プログラムラン用のユーザーインターフェースが表示されます

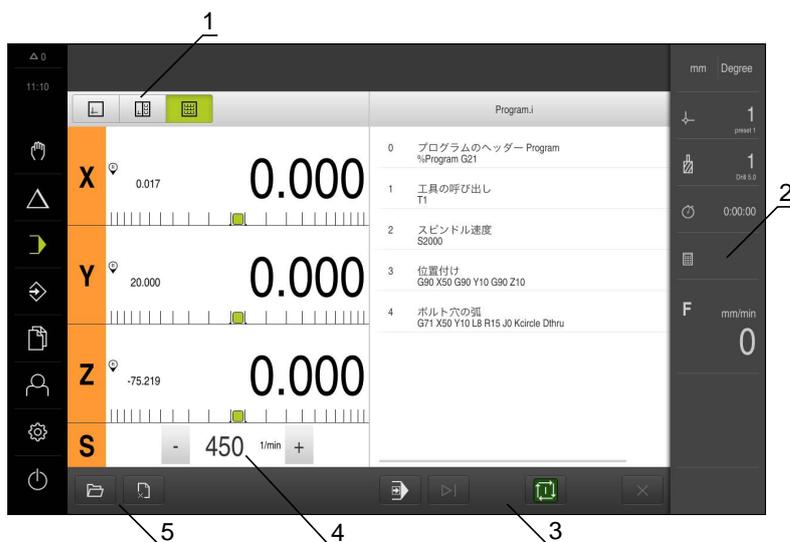

- 1 ビューバー
- 2 ステータスバー
- 3 プログラム制御
- 4 スピンドル回転数 (工作機械)
- 5 プログラム管理

15.2 プログラムの使用

ロードされたプログラムがブロックと共に、そして該当する場合には、ブロックの個々の作業ステップと共に表示されます。



イネーブル信号が欠けていると、進行中のプログラムが停止し、機械の駆動装置が止まります。

詳細情報：機械のメーカーの説明書

前提条件：

- 対応するワークおよび工具が工作機械上に固定されていること
- *.i タイプのプログラムファイルがロードされていること

詳細情報: "プログラムの管理", 258 ページ

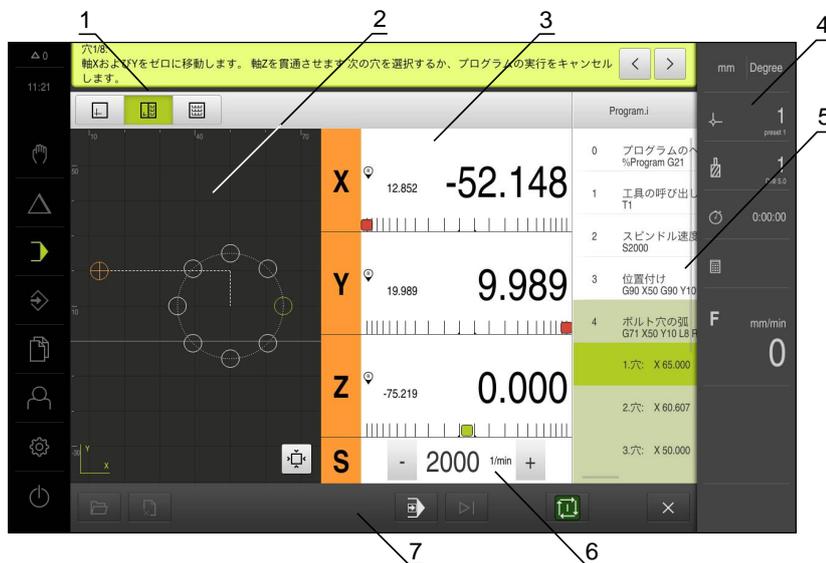


図 71: 「プログラムラン」操作モードのプログラム例

- 1 ビューバー
- 2 シミュレーションウィンドウ (オプション)
- 3 残存距離表示
- 4 ツールバー
- 5 プログラムブロック
- 6 スピンドル回転数 (工作機械)
- 7 プログラム管理

15.2.1 プログラムの実行

NC 制御軸およびソフトウェアオプション POSITIP 8000 NC1の使用

- ▶ 工作機械で NC-START キーを押します
- ▶ プログラムの最初のブロックがマークされます
- ▶ 工作機械でもう一度 NC-START キーを押します
- ▶ 場合によっては、ブロックに応じて、オペレータによる操作が必要です。アシスタントが対応する指示を表示します
つまり、たとえば、工具呼出し時には、スピンドルが自動的に停止し、適切な工具に交換するよう要求されます
- ▶ 多段階のブロック (たとえば、加工パターン) の場合、アシスタントの「次へ」で次の指示にジャンプします
- ▶ ブロックに関するアシスタントの指示に従います

 ユーザー操作を伴わないブロック (たとえば、基準点の設定) は自動的に実行されます。

- ▶ 他のブロックを実行するには、そのつど NC-START キーを押します

手動の工作機械の使用



- ▶ プログラム制御で「**NC-START**」をタップします
- ▶ プログラムの最初のブロックがマークされます
- ▶ プログラム制御でもう一度「**NC-START**」をタップします
- ▶ 場合によっては、ブロックに応じて、オペレータによる操作が必要です。アシスタントが対応する指示を表示します
つまり、たとえば、工具呼出し時には、スピンドルが自動的に停止し、適切な工具に交換するよう要求されます
- ▶ 多段階のブロック (たとえば、加工パターン) の場合、アシスタントの「次へ」で次の指示にジャンプします
- ▶ ブロックに関するアシスタントの指示に従います

 ユーザー操作を伴わないブロック (たとえば、基準点の設定) は自動的に実行されます。

- ▶ 他のブロックを実行するには、そのつど **NC-START** をタップします

シングルステップモード



- ▶ プログラム制御で「**シングルステップ**」をタップし、シングルステップモードを有効にします
- ▶ シングルステップモードが有効になっている場合、プログラム制御のブロックごとにプログラムが停止します (ユーザー操作を伴わないブロックの場合も)

15.2.2 プログラムブロックの制御

個々のブロックを制御またはスキップするには、1つのプログラム内でそれぞれ1ブロック先へジャンプします。プログラム内でジャンプして戻ることはできません。



- ▶ プログラム制御で「次のプログラムステップ」をタップします
- > それぞれ次のブロックがマークされます

15.2.3 実行の中断

エラーまたは問題が発生した場合は、プログラムの実行を中断できます。実行を中断した場合、工具位置およびスピンドル回転数は変わりません。



現在のブロックが移動動作を実行しているときは、実行を中断できません。






- ▶ プログラム管理で「プログラムを停止」をタップします
- > 実行が中断されます

15.2.4 シミュレーションウィンドウの利用

オプションのシミュレーションウィンドウで、選択したブロックを視覚化することができます。

ビューバーでは、以下のオプションを使用できます。

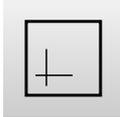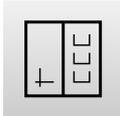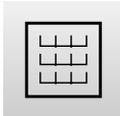操作エレメント	機能
	グラフィック シミュレーションおよびブロックの表示
	グラフィック位置 シミュレーション、位置値およびブロックの表示
	位置 位置値およびブロックの表示

輪郭ビューとして表示

シミュレーションウィンドウは、輪郭ビューを示します。輪郭ビューは、工具の正確な位置決めの際、または加工面での輪郭トラッキングの際に役立ちます。

輪郭ビューでは、以下の色 (標準値) を使用します。

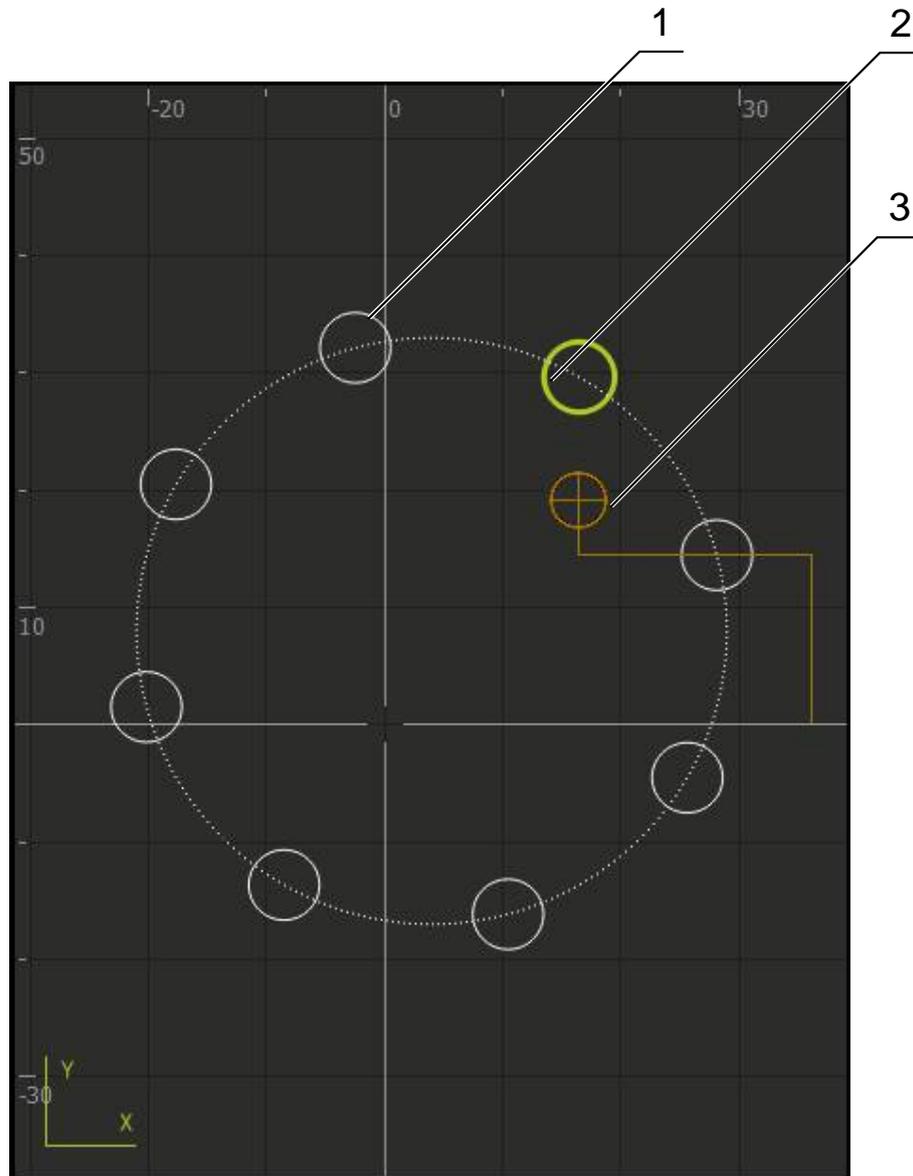


図 72: 輪郭ビューのシミュレーションウィンドウ

- 1 加工パターン (白色)
- 2 現在のブロックまたは加工位置 (緑色)
- 3 工具輪郭、工具位置および工具軌跡 (オレンジ色)



輪郭ビューで使用する色および線の太さは調整可能です。
 詳細情報: "シミュレーションウィンドウ", 307 ページ

シミュレーションウィンドウの有効化



- ▶ 「グラフィック位置」をタップします
- 現在マークされているブロックのシミュレーションウィンドウが表示されます



- ▶ シミュレーションウィンドウを拡大するには、ビューバーの「グラフィック」をタップします
- パラメータビューが非表示になり、シミュレーションウィンドウが拡大されます

輪郭ビューの調整



- ▶ 「詳細ビュー」をタップします
- 詳細ビューが、現在マークされているブロックの工具経路および可能な加工位置を示します



- ▶ 「概要」をタップします
- 概要にはワーク全体が表示されます

15.2.5 スケーリング係数の使用

1 つまたは複数の軸でスケーリング係数が有効になっている場合は、ブロックを実行する際、指定の位置にこのスケーリング係数が掛け合わされます。それにより、ブロックのミラーリングまたはスケーリングが可能になります。

スケーリングを有効にするには、クイックアクセスメニューを使用します。

詳細情報: "クイックアクセスメニューで設定を調整する", 94 ページ



計算された寸法が、選択されている工具により到達不可能である場合は、ブロックの実行が中断されます。



ブロックの実行中は、スケーリング係数を変更することができません。

15.2.6 スピンドル回転数の設定

接続された工作機械の設定に応じて、スピンドル回転数を制御できます。



- ▶ 「+」または「-」をタップあるいはホールドして、スピンドル回転数を希望の値に設定します
- あるいは
- ▶ 「スピンドル回転数」入力フィールドをタップし、値を入力して、「RET」で確定します
- 入力されたスピンドル回転数が目標値として適用され、制御されます

15.3 プログラムの管理

プログラムの実行には、*.i タイプのプログラムファイルを開く必要があります。



プログラムの標準保存場所は、**Internal/Programs** です。

15.3.1 プログラムを開く



- ▶ プログラム管理で「**プログラムを開く**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスで保存場所 (たとえば、**Internal/Programs**) を選択します
- ▶ ファイルがあるフォルダをタップします
- ▶ ファイルをタップします
- ▶ 「**開く**」をタップします
- > 選択したプログラムがロードされます

15.3.2 プログラムの終了



- ▶ プログラム管理で「**プログラムを終了**」をタップします
- > 選択したプログラムが終了します

16

旋削 – プログラムラン
ン

16.1 概要

この章では、「プログラムラン」操作モードについて、また、この操作モードで事前に作成したプログラムを実行する方法を説明します。



以下で説明する操作を実行する前に、「操作の概要」の章をよく読んで理解してください。

詳細情報: "操作の概要", 63 ページ

概略説明

「プログラムラン」操作モードでは、事前に作成したプログラムをパーツ製造に利用します。その際、プログラムを変更することはできませんが、プログラムラン時にシングルステップモードの形でコントロールできます。

詳細情報: "シングルステップモード", 254 ページ

プログラムランの実行は、工作機械および装置バージョンによって異なります。


- 工作機械が NC 制御軸を装備していて、装置がソフトウェアオプション POSITIP 8000 NC1 を搭載している場合、位置決め用のパラメータが直接に工作機械に伝達されます。
個々のステップは、工作機械の NC-START キーで作動します。
- 工作機械が NC 制御軸を装備していない場合は、ハンドホイールまたは手動方向キーを使って、位置決めを手動で行う必要があります。

どちらの場合も、アシスタントが個々のプログラムステップをガイドします。プログラム実行の際には、オプションのシミュレーションウィンドウが、移動させる軸用のグラフィックによる位置決め支援として役立ちます。

呼出し



- ▶ メインメニューで「プログラムラン」をタップします
- > プログラムラン用のユーザーインターフェースが表示されます

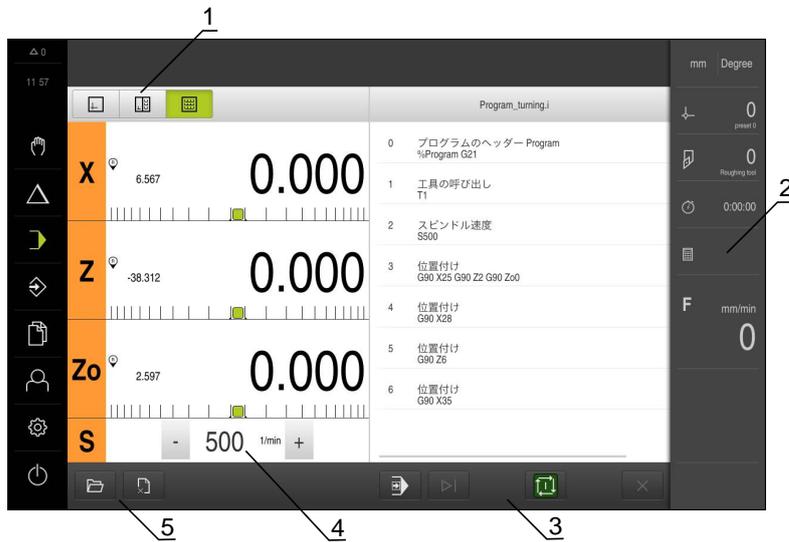

- 1 ビューバー
- 2 ステータスバー
- 3 プログラム制御
- 4 スピンドル回転数 (工作機械)
- 5 プログラム管理

i Z 軸と Zo 軸とを連結させた場合、「プログラムラン」操作モードはロックされています。

16.2 プログラムの使用

ロードされたプログラムがブロックと共に、そして該当する場合には、ブロックの個々の作業ステップと共に表示されます。



イネーブル信号が欠けていると、進行中のプログラムが停止し、機械の駆動装置が止まります。

詳細情報：機械のメーカーの説明書

前提条件：

- 対応するワークおよび工具が工作機械上に固定されていること
- *.i タイプのプログラムファイルがロードされていること

詳細情報: "プログラムの管理", 258 ページ

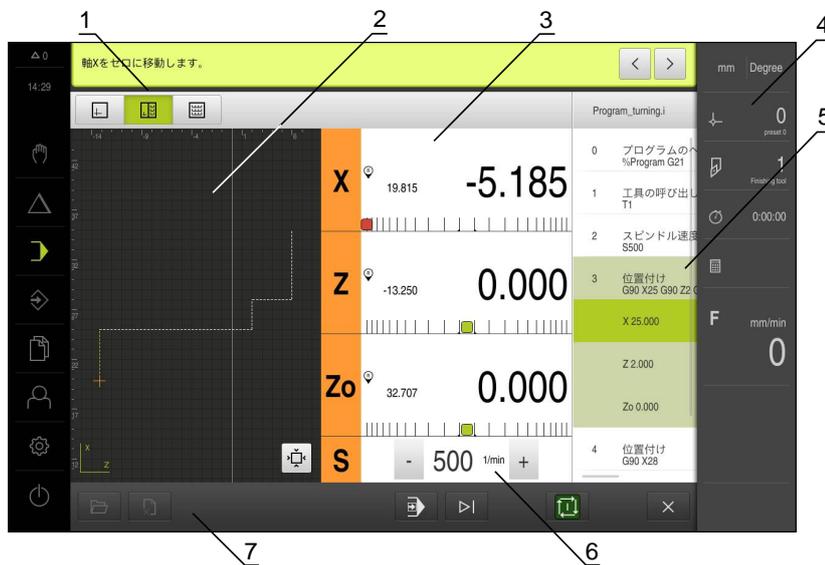


図 73: 「プログラムラン」操作モードのプログラム例

- 1 ビューバー
- 2 シミュレーションウィンドウ (オプション)
- 3 残存距離表示
- 4 ツールバー
- 5 プログラムブロック
- 6 スピンドル回転数 (工作機械)
- 7 プログラム管理

16.2.1 プログラムの実行

NC 制御軸およびソフトウェアオプション POSITIP 8000 NC1の使用

- ▶ 工作機械で NC-START キーを押します
- ▶ プログラムの最初のブロックがマークされます
- ▶ 工作機械でもう一度 NC-START キーを押します
- ▶ 場合によっては、ブロックに応じて、オペレータによる操作が必要です。アシスタントが対応する指示を表示します
つまり、たとえば、工具呼出し時には、スピンドルが自動的に停止し、適切な工具に交換するよう要求されます
- ▶ 多段階のブロック (たとえば、加工パターン) の場合、アシスタントの「次へ」で次の指示にジャンプします
- ▶ ブロックに関するアシスタントの指示に従います

 ユーザー操作を伴わないブロック (たとえば、基準点の設定) は自動的に実行されます。

- ▶ 他のブロックを実行するには、そのつど NC-START キーを押します

手動の工作機械の使用



- ▶ プログラム制御で「NC-START」をタップします
- ▶ プログラムの最初のブロックがマークされます
- ▶ プログラム制御でもう一度「NC-START」をタップします
- ▶ 場合によっては、ブロックに応じて、オペレータによる操作が必要です。アシスタントが対応する指示を表示します
つまり、たとえば、工具呼出し時には、スピンドルが自動的に停止し、適切な工具に交換するよう要求されます
- ▶ 多段階のブロック (たとえば、加工パターン) の場合、アシスタントの「次へ」で次の指示にジャンプします
- ▶ ブロックに関するアシスタントの指示に従います

 ユーザー操作を伴わないブロック (たとえば、基準点の設定) は自動的に実行されます。

- ▶ 他のブロックを実行するには、そのつど **NC-START** をタップします

シングルステップモード



- ▶ プログラム制御で「シングルステップ」をタップし、シングルステップモードを有効にします
- ▶ シングルステップモードが有効になっている場合、プログラム制御のブロックごとにプログラムが停止します (ユーザー操作を伴わないブロックの場合も)

16.2.2 プログラムブロックの制御

個々のブロックを制御またはスキップするには、1つのプログラム内でそれぞれ1ブロック先へジャンプします。プログラム内でジャンプして戻ることはできません。



- ▶ プログラム制御で「次のプログラムステップ」をタップします
- > それぞれ次のブロックがマークされます

16.2.3 実行の中断

エラーまたは問題が発生した場合は、プログラムの実行を中断できます。実行を中断した場合、工具位置およびスピンドル回転数は変わりません。



現在のブロックが移動動作を実行しているときは、実行を中断できません。




- ▶ プログラム管理で「プログラムを停止」をタップします
- > 実行が中断されます

16.2.4 シミュレーションウィンドウの利用

オプションのシミュレーションウィンドウで、選択したブロックを視覚化することができます。

ビューバーでは、以下のオプションを使用できます。

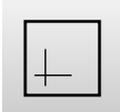操作エレメント	機能
	グラフィック シミュレーションおよびブロックの表示
	グラフィック位置 シミュレーション、位置値およびブロックの表示
	位置 位置値およびブロックの表示

輪郭ビューとしての表示

シミュレーションウィンドウは、輪郭ビューを示します。輪郭ビューは、工具の正確な位置決めの際、または加工面での輪郭トラッキングの際に役立ちます。

輪郭ビューでは、以下の色 (標準値) を使用します。

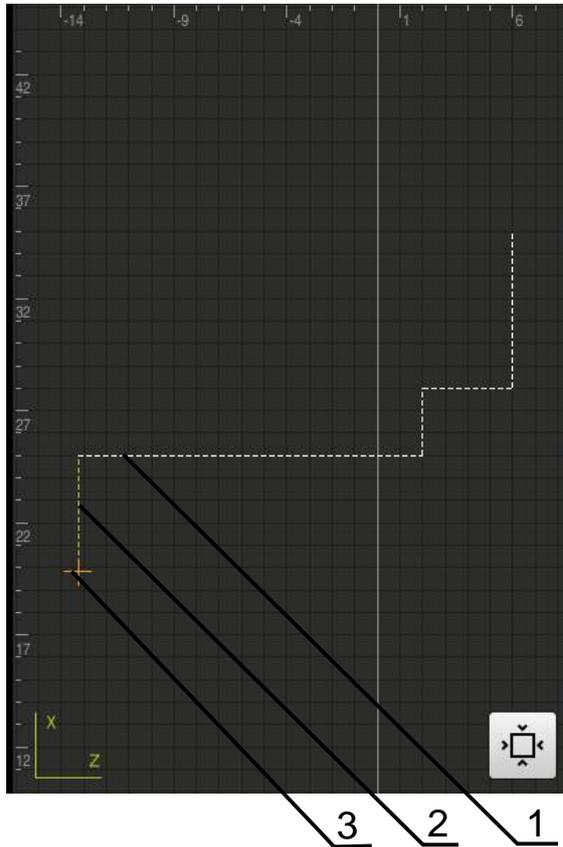


図 74: 輪郭ビューのシミュレーションウィンドウ

- 1 加工パターン (白色)
- 2 現在のブロックまたは加工位置 (緑色)
- 3 工具輪郭、工具位置および工具軌跡 (オレンジ色)



輪郭ビューで使用する色および線の太さは調整可能です。
詳細情報: "シミュレーションウィンドウ", 307 ページ

シミュレーションウィンドウの有効化



- ▶ 「グラフィック位置」をタップします
- 現在マークされているブロックのシミュレーションウィンドウが表示されます



- ▶ シミュレーションウィンドウを拡大するには、ビューバーの「グラフィック」をタップします
- パラメータビューが非表示になり、シミュレーションウィンドウが拡大されます

輪郭ビューの調整



- ▶ 「詳細ビュー」をタップします
- 詳細ビューが、現在マークされているブロックの工具経路および可能な加工位置を示します



- ▶ 「概要」をタップします
- 概要にはワーク全体が表示されます

16.2.5 スケーリング係数の使用

1 つまたは複数の軸でスケーリング係数が有効になっている場合は、ブロックを実行する際、指定の位置にこのスケーリング係数が掛け合わされます。それにより、ブロックのミラーリングまたはスケーリングが可能になります。

スケーリングを有効にするには、クイックアクセスメニューを使用します。

詳細情報: "クイックアクセスメニューで設定を調整する", 94 ページ



計算された寸法が、選択されている工具により到達不可能である場合は、ブロックの実行が中断されます。



ブロックの実行中は、スケーリング係数を変更することができません。

16.2.6 スピンドル回転数の設定

接続された工作機械の設定に応じて、スピンドル回転数を制御できます。



- ▶ 「+」または「-」をタップあるいはホールドして、スピンドル回転数を希望の値に設定します
- あるいは
- ▶ 「スピンドル回転数」入力フィールドをタップし、値を入力して、「RET」で確定します
- 入力されたスピンドル回転数が目標値として適用され、制御されます

16.3 プログラムの管理

プログラムの実行には、*.i タイプのプログラムファイルを開く必要があります。



プログラムの標準保存場所は、**Internal/Programs** です。

16.3.1 プログラムを開く



- ▶ プログラム管理で「**プログラムを開く**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスで保存場所 (たとえば、**Internal/Programs**) を選択します
- ▶ ファイルがあるフォルダをタップします
- ▶ ファイルをタップします
- ▶ 「**開く**」をタップします
- > 選択したプログラムがロードされます

16.3.2 プログラムの終了



- ▶ プログラム管理で「**プログラムを終了**」をタップします
- > 選択したプログラムが終了します

17

ミリング加工 - プロ
グラミング

17.1 概要

この章では、「プログラミング」操作モードについて、また、この操作モードで新規プログラムを作成し、既存のプログラムを編集する方法を説明します。

i 以下で説明する操作を実行する前に、「操作の概要」の章をよく読んで理解してください。
詳細情報: "操作の概要", 63 ページ

概略説明

本装置は、反復されるタスクに対してプログラムを使用します。作成のために、位置決め機能や機械機能などのさまざまなブロックが定義され、連続する複数のブロックからプログラムが生成されます。1つのプログラムに最大 1000 個のブロックが保存されます。

i プログラミングのために、装置を工作機械に接続する必要はありません。

呼出し



- ▶ メインメニューで「プログラミング」をタップします
- ▶ プログラミング用のユーザーインターフェースが表示されます



図 75: 「プログラミング」メニュー

- 1 ビューバー
- 2 ツールバー
- 3 プログラム管理

i ステータスバーとオプションの OEM バーは、「プログラミング」メニューでは使用できません。

17.2 ブロックタイプ

プログラミングには、次のブロックタイプを使用できます。

- 位置決め機能
- 座標系切替え (基準点)
- 機械機能
- 加工パターン

17.2.1 位置決め

位置決めのために、位置値を手動で定義できます。すると、接続された工作機械の設定に応じて、それらの位置に自動接近させたり、自身で接近することができます。

 対応する入力フィールドでは、「**実際位置**」により、現在の軸位置を適用できます。

以下のパラメータが使用できます。

位置付けブロック

パラメータ	説明
	工具半径補正が無効 (標準設定)
	工具半径補正がプラス、移動距離を工具半径分だけ延長します (外輪郭)
	工具半径補正がマイナス、移動距離を工具半径分だけ短縮します (内輪郭)
	位置値がインクリメンタル、つまり現在位置を基準にします
	位置値のデータのない貫通 (手動操作の Z 軸の場合のみ)

17.2.2 座標系

座標系の切替えには、基準点表から基準点を呼び出します。呼出し後、選択した基準点の座標系を使用します。

詳細情報: "基準点の定義", 212 ページ

基準点ブロック

パラメータ	説明
基準点番号	基準点表からの ID オプション: 基準点表からの選択
	

17.2.3 機械機能

ワーク加工には、機械機能呼び出します。

使用可能な機能は、接続された工作機械の設定に応じて異なります。以下のブロックおよびパラメータが使用できます。

ブロックタイプ	パラメータ/説明
スピンドル速度	工具スピンドルの回転数
送り速度	工具軸の速度 (NC 制御の Z 軸の場合のみ)
工具の呼び出し	工具の番号 オプション: 工具表からの選択 詳細情報: "工具の選択", 218 ページ 工具呼出しの実行時には、スピンドルが自動的に停止し、ユーザーは適切な工具に交換するよう要求されます。
M機能	M 機能の番号 オプション: 機能表からの選択
滞留時間	加工ステップ間の時間間隔

17.2.4 加工パターン

複雑な形状の加工のために、さまざまな加工パターンを定義できます。基準から対応する加工パターンの形状が計算され、これはオプションでシミュレーションウィンドウに視覚化もされます。



加工パターンを定義する前に、以下を行ってください

- 適切な工具を工具表で定義する
- 工具をステータスバーで選択する

詳細情報: "工具表の作成", 162 ページ



対応する入力フィールドでは、「**実際位置**」により、現在の軸位置を適用できます。

17.3 プログラムの作成

プログラムは、常にプログラムヘッドと連続する複数のブロックから構成されます。その際、さまざまなブロックタイプを定義し、対応するブロックパラメータを編集し、個々のブロックを再びプログラムから削除することができます。

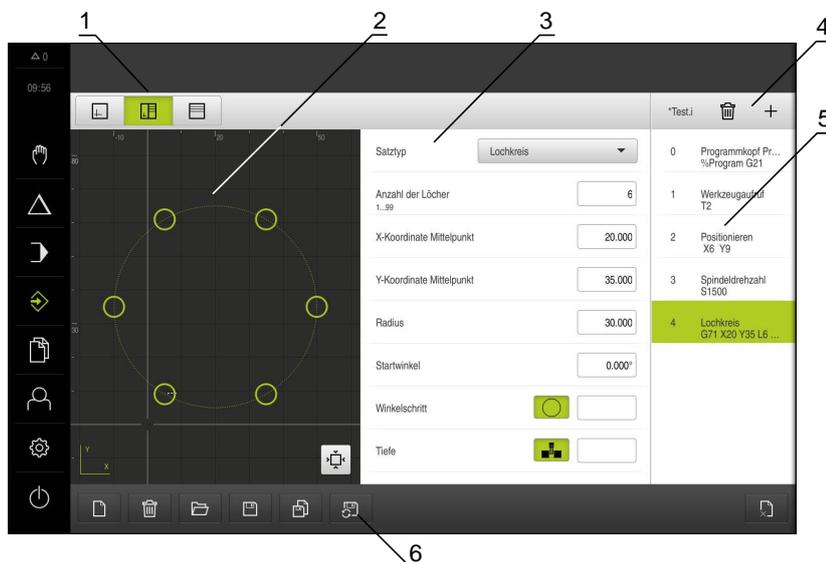


図 76: 「プログラミング」操作モードのプログラム例

- 1 ビューバー
- 2 シミュレーションウィンドウ (オプション)
- 3 セットパラメータ
- 4 ツールバー
- 5 プログラムセット
- 6 プログラム管理

17.3.1 プログラミングサポート

この装置は、プログラムの作成時に次のようにサポートします。

- 追加の際には、アシスタントが各ブロックタイプごとに、必要なパラメータに関する適切な注意事項を表示します。
- エラーを示すブロック、あるいはさらにパラメータを必要とするブロックの表示が、リスト内で赤色に切り替わります。
- 問題がある場合、アシスタントが「**プログラムには不完全なプログラムブロックが含まれています。**」というメッセージを示します。カーソルキーをタップして、該当するプログラムブロック間で切り替えることができます。
- オプションのシミュレーションウィンドウが、現在のブロックを視覚化させます。

詳細情報: "シミュレーションウィンドウの利用", 233 ページ



プログラムの変更はすべて、自動的に保存できます。

- ▶ プログラム管理で「**プログラムを自動保存**」をタップします
- > 変更はすべて、直ちに自動的に保存されます

17.3.2 プログラムヘッドの作成



- ▶ プログラム管理で「**新規プログラムを作成**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスで、プログラムを保存する保存場所 (たとえば、**Internal/Programs**) を選択します
- ▶ プログラム名を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**作成**」をタップします
- > 開始ブロック「**プログラムのヘッダー**」を含む新規プログラムが作成されます
- > プログラムの名前がツールバーに表示されます
- ▶ 「**名前**」に一意的名前を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 必要に応じて、スライドスイッチで寸法単位を切り替えます

17.3.3 ブロックの追加



- ▶ ツールバーで「**ブロックの追加**」をタップします
- > 新規ブロックが現在位置の下側に作成されます
- ▶ 「**ブロックタイプ**」ドロップダウンリストで、希望するブロックタイプを選択します
- ▶ ブロックタイプに応じて、対応するパラメータを定義します
詳細情報: "ブロックタイプ", 271 ページ
- ▶ 入力をそのつど「**RET**」で確定します
- > シミュレーションウィンドウが有効になっている場合、現在のブロックが視覚化されます

17.3.4 ブロックの削除



- ▶ ツールバーで「**削除**」をタップします
- > プログラム中に存在するブロックが、削除アイコンでマークされます
- ▶ プログラムの中で、希望するブロックの削除アイコンをタップします
- > 選択したブロックがプログラムから削除されます
- ▶ ツールバーでもう一度「**削除**」をタップします

17.3.5 プログラムの保存






- ▶ プログラム管理で「**プログラムを保存**」をタップします
- > プログラムが保存されます

17.4 シミュレーションウィンドウの利用

オプションのシミュレーションウィンドウで、選択したブロックを視覚化することができます。シミュレーションウィンドウは、作成したプログラムのステップごとの点検にも使用できます。

ビューバーでは、以下のオプションを使用できます。

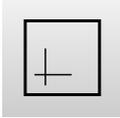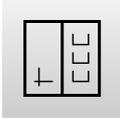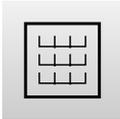操作エレメント	機能
	グラフィック シミュレーションおよびブロックの表示
	グラフィック位置 シミュレーション、位置値およびブロックの表示
	位置 位置値およびブロックの表示

17.4.1 輪郭ビューとして表示

シミュレーションウィンドウは、輪郭ビューを示します。輪郭ビューは、工具の正確な位置決めの際、または加工面での輪郭トラッキングの際に役立ちます。

輪郭ビューでは、以下の色 (標準値) を使用します。

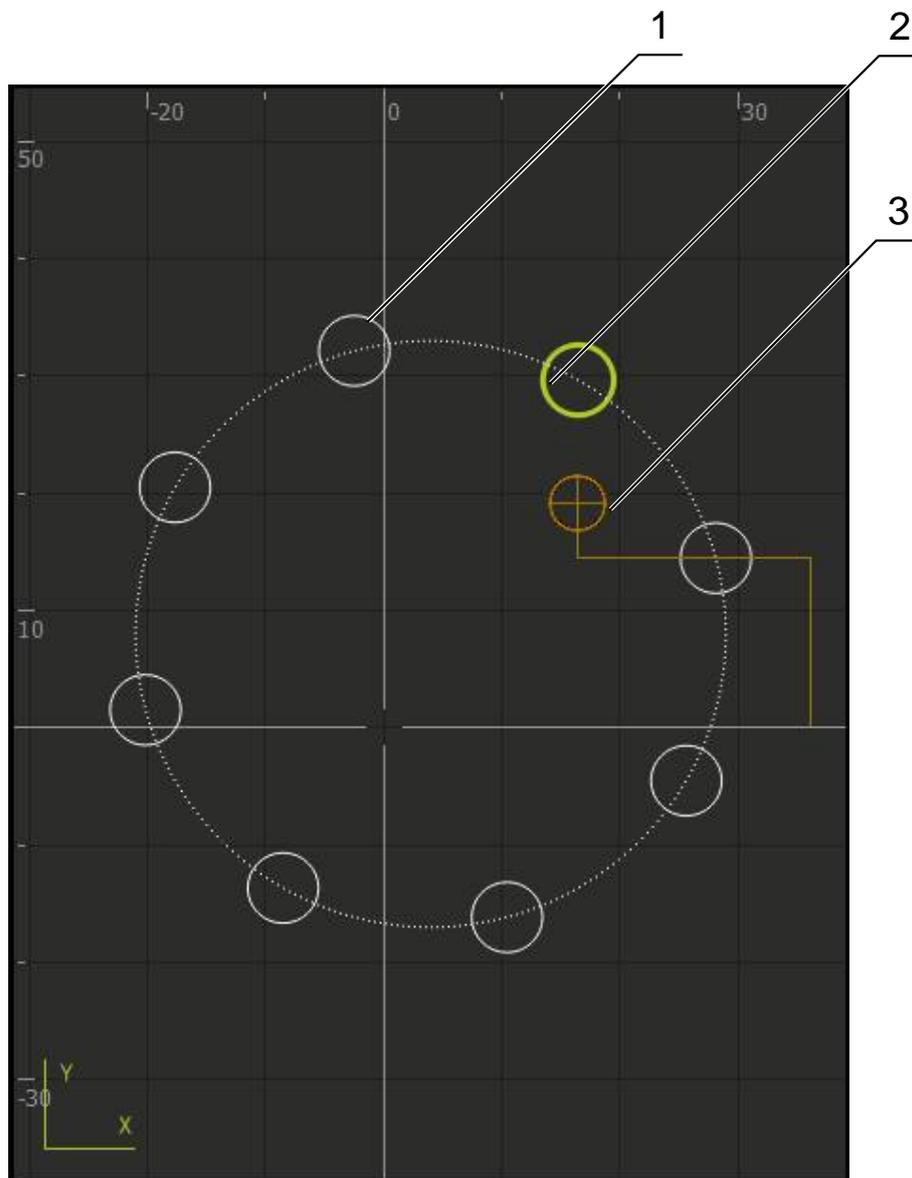


図 77: 輪郭ビューのシミュレーションウィンドウ

- 1 加工パターン (白色)
- 2 現在のブロックまたは加工位置 (緑色)
- 3 工具輪郭、工具位置および工具軌跡 (オレンジ色)

17.4.2 シミュレーションウィンドウの有効化



- ▶ 「グラフィックフォーム」をタップします
- > 現在マークされているブロックのシミュレーションウィンドウが表示されます



- ▶ シミュレーションウィンドウを拡大するには、ビューバーの「グラフィック」をタップします
- > パラメータビューが非表示になり、シミュレーションウィンドウが拡大されます

17.4.3 シミュレーションウィンドウでのプログラムの点検



- ▶ 「グラフィック」をタップします
- > 現在のプログラムのシミュレーションウィンドウが表示されます
- ▶ 順番にプログラムの各ブロックをタップします
- > プログラムステップがシミュレーションウィンドウに表示されます。必要であれば、詳細ビューを相応に拡大します



- ▶ 拡大するには、「詳細ビュー」をタップします



- ▶ 全体表示するには「概観」をタップします

17.5 プログラムの管理

プログラムは、作成後に自動プログラムラン用または後の編集用に保存できません。



プログラムの標準保存場所は、**Internal/Programs** です。

17.5.1 プログラムを開く



- ▶ プログラム管理で「**プログラムを開く**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスで保存場所 (たとえば、**Internal/Programs**) を選択します
- ▶ ファイルがあるフォルダをタップします
- ▶ ファイルをタップします
- ▶ 「**開く**」をタップします
- > 選択したプログラムがロードされます

17.5.2 プログラムの終了



- ▶ プログラム管理で「**プログラムを終了**」をタップします
- > 選択したプログラムが終了します

17.5.3 プログラムの保存



- ▶ プログラム管理で「**プログラムを保存**」をタップします
- > プログラムが保存されます

17.5.4 プログラムに新しい名前を付けて保存



- ▶ プログラム管理で「**プログラムに名前を付けて保存**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスで、プログラムを保存する保存場所 (たとえば、**Internal/Programs**) を選択します
- ▶ プログラム名を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**別名で保存**」をタップします
- > プログラムが保存されます
- > プログラムの名前がツールバーに表示されます

17.5.5 プログラムの自動保存



- ▶ プログラム管理で「**プログラムを自動保存**」をタップします
- > プログラムの変更がすべて、直ちに自動的に保存されます

17.5.6 プログラムの削除



- ▶ プログラム管理で「**プログラムを削除する**」をタップします
- ▶ 「**選択した内容を削除**」をタップします
- ▶ 削除を確定するには、「**OK**」をタップします
- > プログラムが削除されます

17.6 プログラムブロックの編集

プログラムの各ブロックは、後からも編集できます。プログラムの変更を適用するには、編集後にプログラムを改めて保存する必要があります。

プログラムブロックの編集



- ▶ プログラム管理で「**プログラムを開く**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスで保存場所
(たとえば、**Internal/Programs**) を選択します
- ▶ ファイルがあるフォルダをタップします
- ▶ ファイルをタップします
- ▶ 「**開く**」をタップします
- > 選択したプログラムがロードされます
- ▶ 希望するブロックをタップします
- > 選択したブロックのパラメータが表示されます
- ▶ ブロックタイプに応じて、対応するパラメータを編集します
- ▶ 入力をそのつど「**RET**」で確定します
- ▶ プログラム管理で「**プログラムを保存**」をタップします
- > 編集したプログラムが保存されます



18

旋削 – プログラミング
グ

18.1 概要

この章では、「プログラミング」操作モードについて、また、この操作モードで新規プログラムを作成し、既存のプログラムを編集する方法を説明します。

i 以下で説明する操作を実行する前に、「操作の概要」の章をよく読んで理解してください。
詳細情報: "操作の概要", 63 ページ

概略説明

本装置は、反復されるタスクに対してプログラムを使用します。作成のために、位置決め機能や機械機能などのさまざまなブロックが定義され、連続する複数のブロックからプログラムが生成されます。1つのプログラムに最大 1000 個のブロックが保存されます。

i プログラミングのために、装置を工作機械に接続する必要はありません。

呼出し



- ▶ メインメニューで「プログラミング」をタップします
- ▶ プログラミング用のユーザーインターフェースが表示されます



図 78: 「プログラミング」メニュー

- 1 ビューバー
- 2 ツールバー
- 3 プログラム管理

i ステータスバーとオプションの OEM バーは、「プログラミング」メニューでは使用できません。

18.2 ブロックタイプ

プログラミングには、次のブロックタイプを使用できます。

- 位置決め機能
- 座標系切替え (基準点)
- 機械機能

18.2.1 位置決め

位置決めのために、位置値を手動で定義できます。すると、接続された工作機械の設定に応じて、それらの位置に自動接近させたり、自身で接近することができます。



対応する入力フィールドでは、「**実際位置**」により、現在の軸位置を適用できます。

以下のパラメータが使用できます。

位置付けブロック

パラメータ	説明
	位置値がインクリメンタル、つまり現在位置を基準にします

18.2.2 座標系

座標系の切替えには、基準点表から基準点を呼び出します。呼出し後、選択した基準点の座標系を使用します。

詳細情報: "基準点の定義", 212 ページ

基準点ブロック

パラメータ	説明
基準点番号	基準点表からの ID オプション: 基準点表からの選択
	

18.2.3 機械機能

ワーク加工には、機械機能を呼び出します。

使用可能な機能は、接続された工作機械の設定に応じて異なります。以下のブロックおよびパラメータが使用できます。

ブロックタイプ	パラメータ/説明
スピンドル速度	工具スピンドルの回転数
切削速度	旋削工具の切削速度
工具の呼び出し 	工具の番号 オプション：工具表からの選択 詳細情報: "工具の選択", 218 ページ 工具呼出しの実行時には、スピンドルが自動的に停止し、ユーザーは適切な工具に交換するよう要求されます。
M機能 	M 機能の番号 オプション：機能表からの選択
滞留時間	加工ステップ間の時間間隔

18.3 プログラムの作成

プログラムは、常にプログラムヘッドと連続する複数のブロックから構成されます。その際、さまざまなブロックタイプを定義し、対応するブロックパラメータを編集し、個々のブロックを再びプログラムから削除することができます。

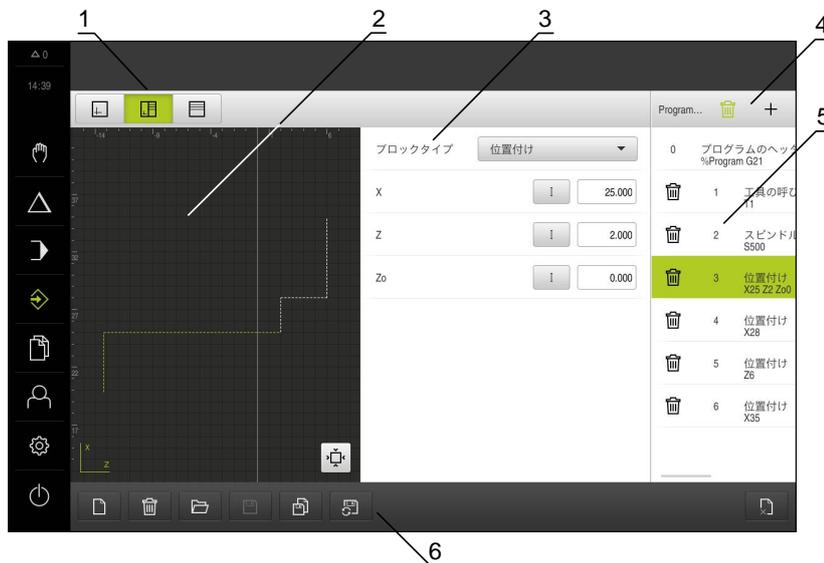


図 79: 「プログラミング」操作モードのプログラム例

- 1 ビューバー
- 2 シミュレーションウィンドウ (オプション)
- 3 セットパラメータ
- 4 ツールバー
- 5 プログラムブロック
- 6 プログラム管理

18.3.1 プログラミングサポート

この装置は、プログラムの作成時に次のようにサポートします。

- 追加の際には、アシスタントが各ブロックタイプごとに、必要なパラメータに関する適切な注意事項を表示します。
- エラーを示すブロック、あるいはさらにパラメータを必要とするブロックの表示が、リスト内で赤色に切り替わります。
- 問題がある場合、アシスタントが「**プログラムには不完全なプログラムブロックが含まれています。**」というメッセージを示します。カーソルキーをタップして、該当するプログラムブロック間で切り替えることができます。
- オプションのシミュレーションウィンドウが、現在のブロックを視覚化させます。

詳細情報: "シミュレーションウィンドウの利用", 233 ページ



プログラムの変更はすべて、自動的に保存できます。

- ▶ プログラム管理で「**プログラムを自動保存**」をタップします
- ▶ 変更はすべて、直ちに自動的に保存されます

18.3.2 プログラムヘッドの作成



- ▶ プログラム管理で「**新規プログラムを作成**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスで、プログラムを保存する保存場所 (たとえば、**Internal/Programs**) を選択します
- ▶ プログラム名を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**作成**」をタップします
- ▶ 開始ブロック「**プログラムのヘッダー**」を含む新規プログラムが作成されます
- ▶ プログラムの名前がツールバーに表示されます
- ▶ 「**名前**」に一意の名前を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 必要に応じて、スライドスイッチで寸法単位を切り替えます

18.3.3 ブロックの追加



- ▶ ツールバーで「**ブロックの追加**」をタップします
- > 新規ブロックが現在位置の下側に作成されます
- ▶ 「**ブロックタイプ**」ドロップダウンリストで、希望するブロックタイプを選択します
- ▶ ブロックタイプに応じて、対応するパラメータを定義します
詳細情報: "ブロックタイプ", 271 ページ
- ▶ 入力をそのつど「**RET**」で確定します
- > シミュレーションウィンドウが有効になっている場合、現在のブロックが視覚化されます

18.3.4 ブロックの削除



- ▶ ツールバーで「**削除**」をタップします
- > プログラム中に存在するブロックが、削除アイコンでマークされます
- ▶ プログラムの中で、希望するブロックの削除アイコンをタップします
- > 選択したブロックがプログラムから削除されます
- ▶ ツールバーでもう一度「**削除**」をタップします

18.3.5 プログラムの保存






- ▶ プログラム管理で「**プログラムを保存**」をタップします
- > プログラムが保存されます

18.4 シミュレーションウィンドウの利用

オプションのシミュレーションウィンドウで、選択したブロックを視覚化することができます。シミュレーションウィンドウは、作成したプログラムのステップごとの点検にも使用できます。

ビューバーでは、以下のオプションを使用できます。

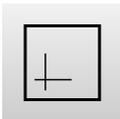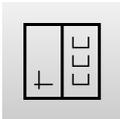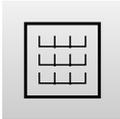操作エレメント	機能
	グラフィック シミュレーションおよびブロックの表示
	グラフィック位置 シミュレーション、位置値およびブロックの表示
	位置 位置値およびブロックの表示

18.4.1 輪郭ビューとしての表示

シミュレーションウィンドウは、輪郭ビューを示します。輪郭ビューは、工具の正確な位置決めの際、または加工面での輪郭トラッキングの際に役立ちます。

輪郭ビューでは、以下の色 (標準値) を使用します。

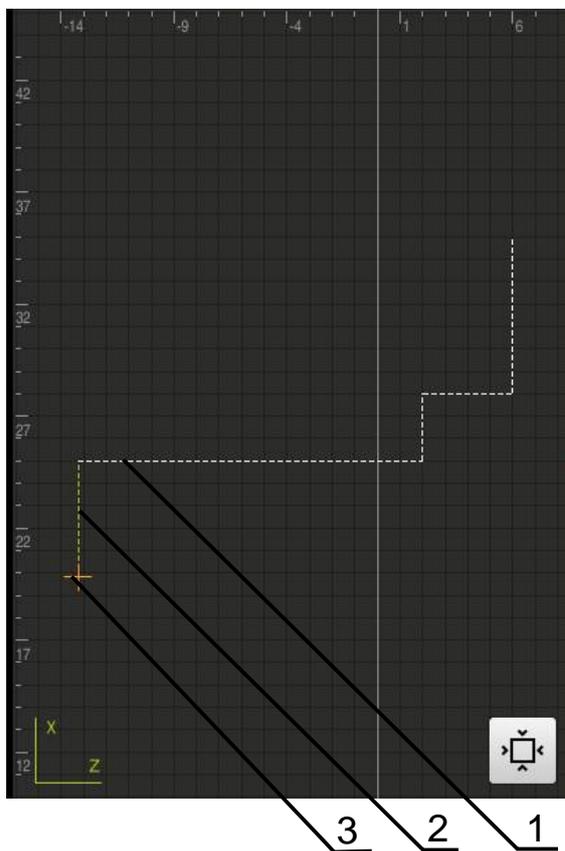


図 80: 輪郭ビューのシミュレーションウィンドウ

- 1 加工パターン (白色)
- 2 現在のブロックまたは加工位置 (緑色)
- 3 工具輪郭、工具位置および工具軌跡 (オレンジ色)

18.4.2 シミュレーションウィンドウの有効化



- ▶ 「グラフィックフォーム」をタップします
- > 現在マークされているブロックのシミュレーションウィンドウが表示されます



- ▶ シミュレーションウィンドウを拡大するには、ビューバーの「グラフィック」をタップします
- > パラメータビューが非表示になり、シミュレーションウィンドウが拡大されます

18.4.3 シミュレーションウィンドウでのプログラムの点検



- ▶ 「グラフィック」をタップします
- > 現在のプログラムのシミュレーションウィンドウが表示されます
- ▶ 順番にプログラムの各ブロックをタップします
- > プログラムステップがシミュレーションウィンドウに表示されます。必要であれば、詳細ビューを相応に拡大します



- ▶ 拡大するには、「詳細ビュー」をタップします



- ▶ 全体表示するには「概観」をタップします

18.5 プログラムの管理

プログラムは、作成後に自動プログラムラン用または後の編集用に保存できません。



プログラムの標準保存場所は、**Internal/Programs** です。

18.5.1 プログラムを開く



- ▶ プログラム管理で「**プログラムを開く**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスで保存場所 (たとえば、**Internal/Programs**) を選択します
- ▶ ファイルがあるフォルダをタップします
- ▶ ファイルをタップします
- ▶ 「**開く**」をタップします
- > 選択したプログラムがロードされます

18.5.2 プログラムの終了



- ▶ プログラム管理で「**プログラムを終了**」をタップします
- > 選択したプログラムが終了します

18.5.3 プログラムの保存



- ▶ プログラム管理で「**プログラムを保存**」をタップします
- > プログラムが保存されます

18.5.4 プログラムに新しい名前を付けて保存



- ▶ プログラム管理で「**プログラムに名前を付けて保存**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスで、プログラムを保存する保存場所 (たとえば、**Internal/Programs**) を選択します
- ▶ プログラム名を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**別名で保存**」をタップします
- > プログラムが保存されます
- > プログラムの名前がツールバーに表示されます

18.5.5 プログラムの自動保存



- ▶ プログラム管理で「**プログラムを自動保存**」をタップします
- > プログラムの変更がすべて、直ちに自動的に保存されます

18.5.6 プログラムの削除



- ▶ プログラム管理で「**プログラムを削除する**」をタップします
- ▶ 「**選択した内容を削除**」をタップします
- ▶ 削除を確定するには、「**OK**」をタップします
- > プログラムが削除されます

18.6 プログラムブロックの編集

プログラムの各ブロックは、後からも編集できます。プログラムの変更を適用するには、編集後にプログラムを改めて保存する必要があります。

プログラムブロックの編集



- ▶ プログラム管理で「**プログラムを開く**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスで保存場所
(たとえば、**Internal/Programs**) を選択します
- ▶ ファイルがあるフォルダをタップします
- ▶ ファイルをタップします
- ▶ 「**開く**」をタップします
- > 選択したプログラムがロードされます
- ▶ 希望するブロックをタップします
- > 選択したブロックのパラメータが表示されます
- ▶ ブロックタイプに応じて、対応するパラメータを編集します
- ▶ 入力をそのつど「**RET**」で確定します



- ▶ プログラム管理で「**プログラムを保存**」をタップします
- > 編集したプログラムが保存されます

19

ファイルマネージャ

19.1 概観

この章では、「ファイルマネージャ」メニューおよびそのメニューの機能について説明します。



以下で説明する操作を実行する前に、「操作の概要」の章をよく読んで理解してください。

詳細情報: "操作の概要", 63 ページ

概略説明

「ファイルマネージャ」メニューには、装置のメモリに保存されているファイルの一覧が表示されます。

場合によっては接続されている USB メモリー (FAT32 形式) と使用可能なネットワークドライブが、保存場所のリストに表示されます。USB メモリーおよびネットワークドライブは、名前またはドライブ名で表示されます。

呼出し



- ▶ メインメニューで「ファイルマネージャ」をタップします
- ▶ ファイルマネージャのユーザーインターフェースが表示されます

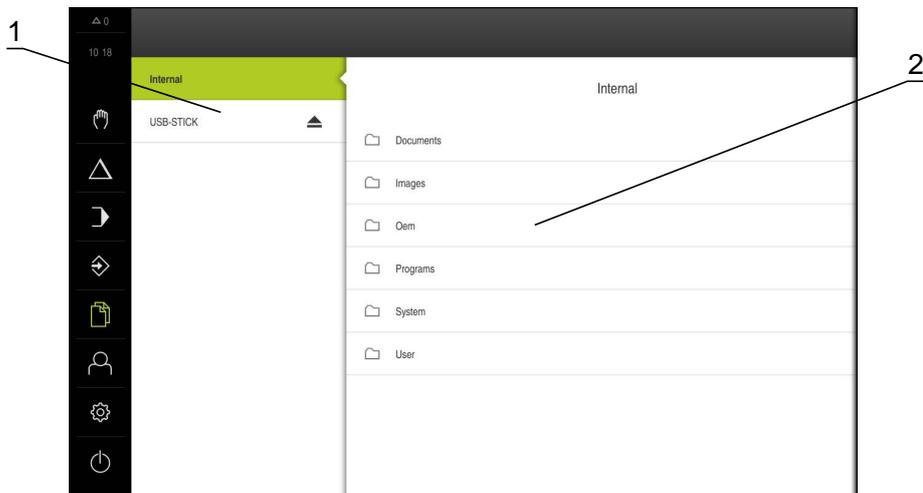


図 81: 「ファイルマネージャ」メニュー

- 1 使用可能な保存場所のリスト
- 2 選択した保存場所のフォルダのリスト

19.2 ファイルタイプ

「ファイルマネージャ」メニューでは、次のファイルタイプを処理できます。

タイプ	使用	管理	表示	開く	印刷
*.i	プログラム	✓	-	-	-
*.mcc	設定ファイル	✓	-	-	-
*.dro	ファームウェアファイル	✓	-	-	-
.svg、.ppm	画像ファイル	✓	-	-	-
.jpg、.png、*.tif	画像ファイル	✓	✓	-	-
*.csv	テキストファイル	✓	-	-	-
.txt、.log、*.xml	テキストファイル	✓	✓	-	-
*.pdf	PDF ファイル	✓	✓	-	✓

19.3 フォルダとファイルの管理

フォルダ構造

「ファイルマネージャ」メニューでは、ファイルが保存場所 **Internal** の次のフォルダに保存されます。

フォルダ	使用
Documents	説明書とサービス住所を含む文書ファイル
Images	画像ファイル
Oem	OEM バーを設定するためのファイル (「OEM」タイプのユーザーにのみ見えます)
System	オーディオファイルとシステムファイル
User	ユーザーデータ

新規フォルダの作成



- ▶ 中に新規フォルダを作成したいフォルダのアイコンを右へドラッグします
- > 操作エレメントが表示されます
- ▶ 「**新規フォルダの作成**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスで入力フィールドをタップして、新しいフォルダに名前を付けます
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**OK**」をタップします
- > 新規フォルダが作成されます

フォルダの移動



- ▶ 移動させたいフォルダのアイコンを右へドラッグします
- > 操作エLEMENTが表示されます
- ▶ 「**移動先**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスでフォルダの移動先のフォルダを選択します
- ▶ 「**選択**」をタップします
- > フォルダが移動します

フォルダのコピー



- ▶ コピーしたいフォルダのアイコンを右へドラッグします
- > 操作エLEMENTが表示されます
- ▶ 「**コピー先**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスでフォルダのコピー先のフォルダを選択します
- ▶ 「**選択**」をタップします
- > フォルダがコピーされます



フォルダを、そのフォルダが保存されているフォルダにコピーすると、コピーしたフォルダのファイル名に、接辞「_1」が補足されます。

フォルダの名前変更



- ▶ 名前を変更したいフォルダのアイコンを右へドラッグします
- > 操作エLEMENTが表示されます
- ▶ 「**フォルダの名前変更**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスで入力フィールドをタップして、新しいフォルダに名前を付けます
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**OK**」をタップします
- > フォルダの名前が変更されます

ファイルの移動



- ▶ 移動させたいファイルのアイコンを右へドラッグします
- > 操作エLEMENTが表示されます
- ▶ 「**移動先**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスでファイルの移動先のフォルダを選択します
- ▶ 「**選択**」をタップします
- > ファイルが移動します

ファイルのコピー



- ▶ コピーしたいファイルのアイコンを右へドラッグします
- > 操作エLEMENTが表示されます
- ▶ 「**コピー先**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスでファイルのコピー先のフォルダを選択します
- ▶ 「**選択**」をタップします
- > ファイルがコピーされます

 ファイルを、そのファイルが保存されているフォルダにコピーすると、コピーしたファイルのファイル名に、接辞「_1」が補足されます。

ファイルの名前変更



- ▶ 名前を変更したいファイルのアイコンを右へドラッグします
- > 操作エLEMENTが表示されます
- ▶ 「**ファイル名を変更**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスで入力フィールドをタップして、新しいファイルに名前を付けます
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**OK**」をタップします
- > ファイル名が変更されます

フォルダまたはファイルの削除

フォルダまたはファイルを削除すると、そのフォルダやファイルを元に戻すことはできません。削除されるフォルダ内に含まれるすべてのサブフォルダおよびファイルと一緒に削除されます。



- ▶ 削除したいフォルダまたはファイルのアイコンを右へドラッグします
- > 操作エLEMENTが表示されます
- ▶ 「**選択した内容を削除**」をタップします
- ▶ 「**削除する**」をタップします
- > フォルダまたはファイルが削除されます

19.4 ファイルを表示

ファイルの表示



- ▶ メインメニューで「**ファイルマネージャ**」をタップします
- ▶ 希望するファイルの保存場所へ移動します
- ▶ ファイルをタップします
- プレビュー画像 (PDF ファイルと画像ファイルの場合のみ) とファイルに関する情報が表示されます

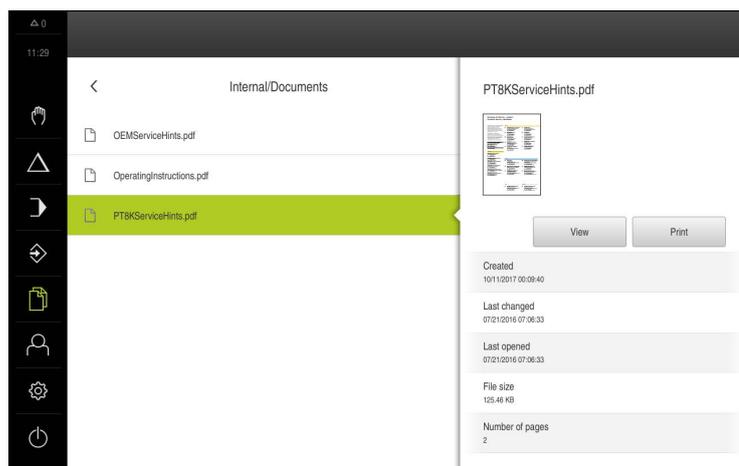


図 82: プレビュー画像およびファイル情報を含む「**ファイルマネージャ**」メニュー

- ▶ 「**表示**」をタップします
- ファイルの内容が表示されます
- ▶ 表示を終了するには、「**終了**」をタップします



PDF ファイルは、このビューで「**印刷**」により、装置で設定したプリンタから印刷できます。

19.5 ファイルのエクスポート

ファイルを USB メモリー (FAT32 形式) またはネットワークドライブにエクスポートできます。ファイルのコピーまたは移動のいずれかを行えます。

- ファイルをコピーすると、ファイルの写しが装置に残ります
- ファイルを移動させると、ファイルは装置から削除されます



- ▶ メインメニューで「**ファイルマネージャ**」をタップします
- ▶ 保存場所 **Internal** で、エクスポートしたいファイルに移動します
- ▶ ファイルのアイコンを右へドラッグします
- > 操作エレメントが表示されます



- ▶ ファイルをコピーするには、「**ファイルをコピー**」をタップします



- ▶ ファイルを移動するには、「**ファイルを移動**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスでファイルのエクスポート先の保存場所を選択します
- ▶ 「**選択**」をタップします
- > ファイルは USB 大容量記憶装置またはネットワークドライブにエクスポートされます

USB メモリーを安全に取り外す



- ▶ メインメニューで「**ファイルマネージャ**」をタップします
- ▶ 保存場所のリストに移動します
- ▶ 「**安全に取り外す**」をタップします
- > 「**ストレージメディアが取外しできるようになりました。**」というメッセージが現れます
- ▶ USB メモリーを引き抜きます



19.6 ファイルのインポート

ファイルを USB メモリー (FAT32 形式) またはネットワークドライブから装置にインポートできます。ファイルのコピーまたは移動のいずれかを行えます。

- ファイルをコピーすると、ファイルの写しが USB メモリーまたはネットワークドライブに残ります
- ファイルを移動させると、ファイルは USB メモリーまたはネットワークドライブから削除されます



- ▶ メインメニューで「**ファイルマネージャ**」をタップします
- ▶ USB メモリーまたはネットワークドライブで、インポートしたいファイルに移動します
- ▶ ファイルのアイコンを右へドラッグします
- > 操作エレメントが表示されます



- ▶ ファイルをコピーするには、「**ファイルをコピー**」をタップします



- ▶ ファイルを移動するには、「**ファイルを移動**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスでファイルの保存先の保存場所を選択します
- ▶ 「**選択**」をタップします
- > ファイルが装置に保存されます

USB メモリーを安全に取り外す



- ▶ メインメニューで「**ファイルマネージャ**」をタップします
- ▶ 保存場所のリストに移動します



- ▶ 「**安全に取り外す**」をタップします
- > 「**ストレージメディアが取外しできるようになりました。**」というメッセージが現れます
- ▶ USB メモリーを引き抜きます

20

設定

20.1 概要

この章では、装置の設定オプションとそれに帰属する設定パラメータについて説明します。

装置の使用開始と設定のための基本的な設定オプションと設定パラメータは、それぞれの章にまとめられています。

詳細情報: "使用開始", 103 ページ

詳細情報: "設定", 143 ページ

概略説明



装置にログインしているユーザーのタイプによっては、設定および設定パラメータを編集/変更できます (編集権限)。

装置にログインしているユーザーに設定または設定パラメータの編集権限がない場合、その設定/設定パラメータはグレーアウトされ、開いたり編集することができません。



装置で有効になっているソフトウェアオプションに応じて、設定にはさまざまな設定および設定パラメータがあります。

Wenn z. B. die ソフトウェアオプション POSITIP 8000 NC1が装置で有効になっていない場合、それらのソフトウェアオプションに必要な設定パラメータは装置に表示されません。

関数	説明
一般事項	一般的な設定および情報
センサ	センサの設定およびセンサ依存の機能
インターフェース	インターフェースとネットワークドライブの設定
ユーザー	ユーザーの設定
軸	接続されたエンコーダと誤差補正の設定
サービス	ソフトウェアオプション、サービス機能および情報の設定

呼出し



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします

20.1.1 「設定」メニューの一覧



20.2 一般事項

この章では、操作および表示を設定するための調整ならびにプリンタの設定を説明します。

20.2.1 デバイス情報

パス： 設定 ▶ 一般事項 ▶ デバイス情報

この一覧は、ソフトウェアに関する基本情報を示します。

パラメータ	示す情報
デバイスタイプ	装置の製品名
パートナンバー	装置のID番号
シリアル番号	装置のシリアル番号
ファームウェアバージョン	ファームウェアのバージョン番号
ファームウェアビルト日	ファームウェア作成日
最新ファームウェア更新日	最新ファームウェア更新日
空きメモリ容量	内部保存場所 Internal の空きメモリースペース
空きワーキングメモリ (RAM)	システムの空きワーキングメモリー
開始する装置の数	現在のファームウェアによるデバイス起動の数
稼動時間	現在のファームウェアによるデバイス稼動時間




20.2.2 スクリーンおよびタッチスクリーン

パス： 設定 ▶ 一般事項 ▶ スクリーンおよびタッチスクリーン

パラメータ	説明
輝度	画面の輝度 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：1 %～100 % ■ 標準設定：85 %
省電力モードタイムアウト	節電モードが有効になるまでの時間 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：0 min ... 120 min 値「0」は節電モードをオフにします ■ 標準設定：30 分
省エネルギーモードを終了	画面を再びオンにするために必要な操作 <ul style="list-style-type: none"> ■ タップアンドドラッグ：タッチスクリーンに触って、矢印を下端部から上方にドラッグします ■ タップ：タッチスクリーンに触ります ■ タップまたは 軸の移動：タッチスクリーンに触るか、または軸を移動させます ■ 標準設定：タップアンドドラッグ

20.2.3 表示

パス： 設定 ▶ 一般事項 ▶ 表示

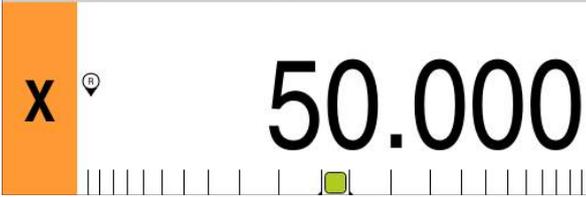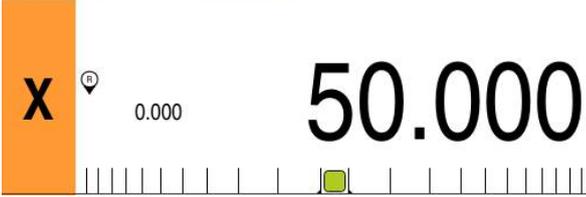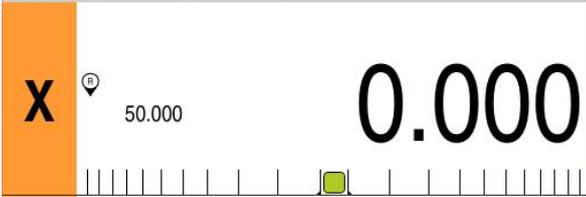パラメータ	説明
位置値表示	<p>MDI 操作モードおよびプログラムラン操作モードでの位置値表示の設定。この設定は、MDI 操作モードおよびプログラムラン操作モードにおけるアシスタントの操作要求も指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 移動距離
を含む位置 - アシスタントが、表示位置に軸を移動させるよう要求します。 ■ 位置を含む移動距離 - アシスタントが軸を 0 に移動させるよう要求し、位置決め支援が現れます。 <p>設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 位置：位置が大きく表示されます  <ul style="list-style-type: none"> ■ 移動距離
を含む位置：位置が大きく表示され、残存距離が小さく表示されます  <ul style="list-style-type: none"> ■ 位置を含む移動距離：残存距離が大きく表示され、位置が小さく表示されます  <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準設定：位置を含む移動距離
位置値	<p>位置値は、軸の実際値または目標値を示します。</p> <p>設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 実際値 ■ 公称値 ■ デフォルト設定：実際値
残り距離インジケータ	<p>MDI モードでの残存距離インジケータの表示</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ON または OFF ■ 標準値：ON

パラメータ	説明
サイズ調整された軸表示の小数点以下の桁数	<p>小数点以下の桁数によって、位置値の表示サイズが決まります。小数点以下の桁数を超えると、すべての桁が表示されるようにサイズが縮小されます。</p> <ul style="list-style-type: none">■ 設定範囲：0～6■ 標準値：3
シミュレーションウィンドウ	<p>MDI モードおよびプログラムランのシミュレーションウィンドウの設定。</p> <p>詳細情報: "シミュレーションウィンドウ", 307 ページ</p>
半径方向機械加工軸	<p>使用方法「旋削」の半径方向機械加工軸の表示設定：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 半径■ 直径■ 標準値：半径

20.2.4 シミュレーションウィンドウ

パス： 設定 ▶ 一般事項 ▶ 表示 ▶ シミュレーションウィンドウ

パラメータ	説明
工具位置の線の太さ	工具位置を表示するための線の太さ <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：標準または太字 ■ 標準値：標準
工具位置の色	工具位置を表示するための色の定義 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：カラースケール ■ 標準設定：オレンジ
現在の輪郭要素の線の太さ	現在の輪郭要素を表示するための線の太さ <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：標準または太字 ■ 標準値：標準
現在の輪郭要素の色	現在の輪郭要素を表示するための色の定義 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：カラースケール ■ 標準設定：緑
工具パス	工具軌跡の使用 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ON または OFF ■ 標準値：ON
水平方向の位置合わせ	シミュレーションウィンドウの座標系の水平方向の位置合わせ 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ 右方向：値は右方向に昇順 ■ 左側：値は左方向に昇順 ■ 標準値：右方向
垂直方向の位置合わせ	シミュレーションウィンドウの座標系の垂直方向の位置合わせ 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ 上方：値は上方向に昇順 ■ 下方：値は下方向に昇順 ■ 標準値：上方



「元に戻す」ボタンにより、シミュレーションウィンドウの色定義を再び工場出荷時設定にリセットできます。

20.2.5 入力デバイス

パス： 設定 ▶ 一般事項 ▶ 入力デバイス

パラメータ	説明
タッチスクリーン感度	<p>タッチスクリーンのタッチ感度は 3 段階に設定できます</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 低（汚れ）：タッチスクリーンが汚れている場合でも操作できます ■ 通常（標準）：通常の条件下で操作できます ■ 高（グローブ）：手袋をはめて操作できます <p>標準設定：通常（標準）</p>
マルチタッチジェスチャーのマウス代用	<p>マウス操作がタッチスクリーン（マルチタッチ）による操作を代用するかの設定</p> <p>設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 自動（最初のマルチタッチまで）：タッチスクリーンに触ると、マウスが無効になります ■ On（マルチタッチなし）：操作はマウスでのみ可能であり、タッチスクリーンは無効です ■ Off（マルチタッチのみ）：操作はタッチスクリーンでのみ可能であり、マウスは無効です <p>標準設定：自動（最初のマルチタッチまで）</p>
USBキーボードレイアウト	<p>USB キーボードが接続されている場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ キーボードレイアウトの言語選択

20.2.6 音

パス： 設定 ▶ 一般事項 ▶ 音

利用可能な音は、テーマ分野別にまとめられています。1 つのテーマ分野内でも音が異なります。

パラメータ	説明
スピーカー	<p>装置背面に取り付けられたスピーカーの使用</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ON または OFF ■ 標準設定：ON
スピーカー音量	<p>装置スピーカーの音量</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：0 %～ 100 % ■ 標準設定：50 %
メッセージとエラー	<p>メッセージを表示するときの信号音のテーマ 選択時に、選択したテーマの信号音が鳴ります</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：標準、ギター、ロボット、外側スペース、音声なし ■ 標準設定：標準
タッチトーン	<p>操作パネルを操作したときの信号音のテーマ 選択時に、選択したテーマの信号音が鳴ります</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：標準、ギター、ロボット、外側スペース、音声なし ■ 標準設定：標準

20.2.7 プリンタ

パス： 設定 ▶ 一般事項 ▶ プリンタ

パラメータ	説明
デフォルトプリンタ	装置に設定されたプリンタのリスト
特徴	選択した標準プリンタの設定 詳細情報: "プロパティ", 309 ページ
プリンタを追加	USBプリンタ または ネットワークプリンタ を追加します 詳細情報: "プリンタを追加", 310 ページ
プリンタを削除	装置に接続された USBプリンタ または ネットワークプリンタ を削除します 詳細情報: "プリンタを削除", 310 ページ

20.2.8 プロパティ

パス： 設定 ▶ 一般事項 ▶ プリンタ ▶ 特徴

パラメータ	説明
分解能	印刷解像度 (dpi) ■ 設定範囲と標準設定は、プリンタの種類によって異なります
用紙サイズ	用紙サイズの表示、寸法の指定 ■ 設定範囲と標準設定は、プリンタの種類によって異なります
フィードトレイ	用紙トレイの指定 ■ 設定範囲と標準設定は、プリンタの種類によって異なります
紙の種類	用紙の種類の表示 ■ 設定範囲と標準設定は、プリンタの種類によって異なります
両面印刷	両面印刷用オプション ■ 設定範囲と標準設定は、プリンタの種類によって異なります
カラー/モノクロ	印刷モードの指定 ■ 設定範囲と標準設定は、プリンタの種類によって異なります

20.2.9 プリンタを追加

パス： 設定 ▶ 一般事項 ▶ プリンタ ▶ プリンタを追加

USBプリンタおよびネットワークプリンタ用に以下のパラメータがあります。

パラメータ	説明
見つかったプリンタ	装置の接続 (USB またはネットワーク) 時に自動的に認識されるプリンタ
名前	簡単に識別できるように自由に選択可能なプリンタ名
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  テキストにスラッシュ (「/」)、シャープ記号 (「#」)、スペースを含めることはできません。 </div>
説明	一般的なプリンタの説明 (オプション、自由に選択可能)
位置	一般的な置き場所の説明 (オプション、自由に選択可能)
接続	プリンタ接続の種類
ドライバの選択	プリンタに適合するドライバの選択

20.2.10 プリンタを削除

パス： 設定 ▶ 一般事項 ▶ プリンタ ▶ プリンタを削除

パラメータ	説明
プリンタ	装置に設定されたプリンタのリスト
種類	設定されたプリンタの種類を示します
位置	設定されたプリンタの置き場所を示します
接続	設定されたプリンタの接続を示します
選択したプリンタを削除してください	設定されたプリンタを装置から削除します

20.2.11 日時

パス： 設定 ▶ 一般事項 ▶ 日時

パラメータ	説明
日時	装置の現在の日時 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：年、月、日、時間、分 ■ 標準設定：現在のシステム時間
日付のフォーマット	日付表示のフォーマット 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ MM-DD-YYYY：月、日、年 ■ DD-MM-YYYY：日、月、年 ■ YYYY-MM-DD：年、月、日 ■ 標準設定：YYYY-MM-DD (例：2016-01-31)

20.2.12 Units

パス： 設定 ▶ 一般事項 ▶ Units

パラメータ	説明
線形値の単位	線形値の単位 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ミリメートルまたはインチ ■ 標準設定：ミリメートル
線形値の丸め方	線形値の丸め方 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ 商用：小数位の 1~4 は切り捨てられ、小数位の 5~9 は切り上げられます ■ 切り捨て：小数位の 1~9 が切り捨てられます ■ 切り上げ：小数位の 1~9 が切り上げられます ■ 切り捨て：小数位は、切上げも切り捨てもせず、切り取られます ■ 0および5に丸めます：小数位\leq 24 または\geq 75 は 0 に丸め、小数位\geq 25 または\leq 74 は 5 に丸めます（「ラッペン丸め法」） ■ 標準設定：商用
線形値の小数点以下の桁数	線形値の小数点以下の桁数 設定範囲： <ul style="list-style-type: none"> ■ ミリメートル：0~ 5 ■ インチ：0~ 7 標準値： <ul style="list-style-type: none"> ■ ミリメートル：4 ■ インチ：6
角度値の単位	角度値の単位 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ 放射：弧度での角度 (rad) ■ 度(10進数)：小数位付きの度での角度 (°) ■ 度-分-秒：度 (°)、分 ['] および秒 ["] での角度 ■ 標準設定：度(10進数)
角度値の丸め方	角度値 (10 進表記) の丸め方 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ 商用：小数位の 1~4 は切り捨てられ、小数位の 5~9 は切り上げられます ■ 切り捨て：小数位の 1~9 が切り捨てられます ■ 切り上げ：小数位の 1~9 が切り上げられます ■ 切り捨て：小数位は、切上げも切り捨てもせず、切り取られます ■ 0および5に丸めます：小数位\leq 24 または\geq 75 は 0 に丸め、小数位\geq 25 または\leq 74 は 5 に丸めます（「ラッペン丸め法」） ■ 標準設定：商用

パラメータ	説明
角度値の小数点以下の桁数	角度値の小数点以下の桁数 設定範囲： <ul style="list-style-type: none"> ■ 放射：0～7 ■ 度(10進数)：0～5 ■ 度-分-秒：0～2 標準値： <ul style="list-style-type: none"> ■ 放射：5 ■ 度(10進数)：3 ■ 度-分-秒：0
小数点の記号	値表示の区切り文字 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ポイントまたはコンマ ■ 標準設定：ポイント

20.2.13著作権

パス： 設定 ▶ 一般事項 ▶ 著作権

パラメータ	意味と機能
オープンソースソフトウェア	使用されるソフトウェアのライセンス表示

20.2.14サービス情報

パス： 設定 ▶ 一般事項 ▶ サービス情報

パラメータ	意味と機能
一般情報	ハイデンハインのサービス窓口住所を記載した文書の表示
OEMサービス情報	機械メーカーのサービス情報を記載した文書の表示 <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準：ハイデンハインのサービス窓口住所を記載した文書 詳細情報: "文書の追加", 127 ページ

20.2.15文書

パス： 設定 ▶ 一般事項 ▶ 文書

パラメータ	意味と機能
取扱説明書	装置に保存された取扱説明書の表示 <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準：文書なし、希望する言語の文書を追加可能 詳細情報: "文書", 354 ページ

20.3 センサ

この章では、センサーを設定するための調整を説明します。



以下の情報は、使用方法が「ミリング加工」の場合のみ有効です。

20.3.1 タッチプローブ

パス： 設定 ▶ センサ ▶ タッチプローブ

パラメータ	説明
タッチプローブ	エッジファインダの選択 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ NONE ■ KT 130 標準値：NONE
調査には常にエッジファインダを使用	プロービングの際に常にエッジファインダを使用するかの設定オプション <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：ON または OFF ■ 標準設定：OFF
長さ	エッジファインダの長さオフセット <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：≥0.0001 ■ 標準値：0.0000
直径	エッジファインダの直径 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：≥0.0001 ■ KT 130 を選択した場合の標準値：6.0000

20.4 インターフェース

この章では、ネットワーク、ネットワークドライブおよび USB メモリーを設定するための調整を説明します。

20.4.1 ネットワーク

パス： **設定 ▶ インターフェース ▶ ネットワーク ▶ X116**



装置を設定するための正しいネットワーク設定は、ネットワーク管理者にお尋ねください。

パラメータ	説明
MACアドレス	ネットワークアダプタの一意のハードウェアアドレス
DHCP	動的に割り当てられる、装置のネットワークアドレス <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ON または OFF ■ 標準値：ON
IPv4アドレス	4つの数字ブロックによるネットワークアドレス ネットワークアドレスは DHCP が有効な場合に自動的に指定されるか、手動で入力できます <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定値の範囲：0.0.0.1～ 255,255,255,255
IPv4サブネットマスク	4つの数字ブロックによるネットワーク内の ID サブネットマスクは DHCP が有効な場合に自動的に指定されるか、手動で入力できます <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定値の範囲：0.0.0.0～ 255,255,255,255
IPv4標準ゲートウェイ	ネットワークを接続するルーターのネットワークアドレス <div data-bbox="694 1346 751 1402" data-label="Image"> </div> ネットワークアドレスは DHCP が有効な場合に自動的に指定されるか、手動で入力できます。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定値の範囲：0.0.0.1～ 255,255,255,255
IPv6 SLAAC	拡張アドレス空間によるネットワークアドレス ネットワークで対応している場合のみ必要 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ON または OFF ■ 標準値：OFF
IPv6アドレス	IPv6 SLAAC が有効な場合、自動的に指定されます
IPv6サブネットプレフィックス長	IPv6 ネットワークのサブネットプレフィックス
IPv6標準ゲートウェイ	ネットワークを接続するルーターのネットワークアドレス
優先DNSサーバ	IP アドレスを変換するためのプライマリサーバー
代替DNSサーバ	IP アドレスを変換するための代替のサーバー

20.4.2 ネットワーク・ドライブ

パス： 設定 ▶ インターフェース ▶ ネットワーク・ドライブ



装置を設定するための正しいネットワーク設定は、ネットワーク管理者にお尋ねください。

パラメータ	説明
名前	ファイルマネージャで表示するためのフォルダ名 標準値：Share (変更できません)
サーバーIPアドレスまたはホスト名	サーバーの名前またはネットワークアドレス
共有フォルダ	共有フォルダの名前
ユーザ名	権限を持つユーザーの名前
パスワード	権限を持つユーザーのパスワード
パスワードを表示	通常の文字でのパスワードの表示 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ON または OFF ■ 標準値：OFF
ネットワークドライブオプション	ネットワーク内でパスワードをコーディングするための「認証」の設定 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ なし ■ Kerberos V5認証 ■ Kerberos V5認証およびパケット署名 ■ NTLMパスワードハッシュ ■ 署名によるNTLMパスワードハッシュ ■ NTLMv2パスワードハッシュ ■ 署名によるNTLMv2パスワードハッシュ ■ 標準値：なし マウントオプションの設定 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：nounix,noserverino

20.4.3 USB

パス： 設定 ▶ インターフェース ▶ USB

パラメータ	説明
接続したUSB大容量記憶装置を自動的に検出	USB メモリーの自動検出 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ON または OFF ■ 標準設定：ON

20.4.4 軸（切替え機能）

パス： 設定 ▶ インターフェース ▶ 切替え機能 ▶ 軸

手動モードおよび MDI モードの操作モードでは、割り当てられたデジタル入力を設定することにより、すべての軸または個々の軸をゼロにリセットします。

i 製品バージョン、設定、接続されたエンコーダによっては、説明したすべてのパラメータおよびオプションが選択できるわけではありません。

パラメータ	説明
一般設定	ピン配列に基づいてデジタル入力を割り当て、すべての軸をゼロにリセットします デフォルト設定：接続されていません
X	ピン配列に基づいてデジタル入力を割り当て、軸をゼロにリセットします
Y	デフォルト設定：接続されていません
Z	
...	

20.4.5 Position-dependent switching functions

パス： 設定 ▶ インターフェース ▶ Position-dependent switching functions ▶ +

位置に依存した切替え機能により、特定の参照系における軸の位置に依存して、論理出力を設定できます。そのためには、切替え位置および位置間隔を使用します。

i 製品バージョン、設定、接続されたエンコーダによっては、説明したすべてのパラメータおよびオプションが選択できるわけではありません。

パラメータ	説明
名前	切替え機能の名前
Switching function	切替え機能が有効または無効になっているかの選択 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ON または OFF ■ 標準設定：ON

パラメータ	説明
Reference system	希望する参照系の選択 <ul style="list-style-type: none"> ■ Machine coordinate system ■ Preset ■ Target position ■ Tool tip
軸	希望する軸の選択 <ul style="list-style-type: none"> ■ X ■ Y ■ Z ■ Zo
Switching point	切替え点の軸位置の選択 標準設定 : 0.0000
Type of switching	希望する切替え方法の選択 <ul style="list-style-type: none"> ■ Low から High へのエッジ ■ High から Low へのエッジ ■ Low から High への間隔 ■ High から Low への間隔 ■ 標準設定 : Low から High へのエッジ
Output	希望する出力の選択 <ul style="list-style-type: none"> ■ X105.13~ X105.16 (Dout 0、Dout 2、Dout 4、Dout 6) ■ X105.32~ X105.35 (Dout 1、Dout 3、Dout 5、Dout 7) ■ X113.04 (Dout 0)
パルス	パルスが有効または無効になっているかの選択 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定 : ON または OFF ■ 標準設定 : ON
Pulse time	希望するパルス長さの選択 <ul style="list-style-type: none"> ■ 0.1 s~ 999 s ■ 標準設定 : 0.0 s
Lower limit	切替えを行う軸位置の下限の選択 (切替え方法間隔のみ)
Upper limit	切替えを行う軸位置の上限の選択 (切替え方法間隔のみ)
入力を削除	位置に依存した切替え機能の削除

20.5 ユーザー

この章では、ユーザーおよびユーザーグループを設定するための調整を説明します。

20.5.1 OEM

パス： **設定 ▶ ユーザー ▶ OEM**

「**OEM**」(相手先ブランド製造業者) ユーザーは最高の権限レベルを保有します。OEM ユーザーは、装置のハードウェア設定 (たとえば、エンコーダやセンサーの接続) を行えます。OEM ユーザーは、「**Setup**」および「**Operator**」タイプのユーザーを作成し、「**Setup**」および「**Operator**」ユーザーを設定することができます。「**OEM**」ユーザーの複製または削除はできません。このユーザーは自動的にログインできません。

パラメータ	説明	編集権限
名前	ユーザーの姓 ■ 標準値： OEM	-
名	ユーザーの名 ■ 標準値： -	-
部門	ユーザーの部門 ■ 標準値： -	-
グループ	ユーザーのグループ ■ 標準値： oem	-
パスワード	ユーザーのパスワード ■ 標準値： oem	OEM
言語	ユーザーの言語	OEM
オートログイン	装置の再起動時：最後にログインしたユーザーの自動ログイン ■ 標準値： OFF	-
ユーザーアカウントを削除	ユーザーアカウントの削除	-

20.5.2 Setup

パス： 設定 ▶ ユーザー ▶ Setup

「Setup」ユーザーは、装置を使用場所で使用するために設定します。また「Operator」タイプのユーザーを作成できます。「Setup」ユーザーの複製または削除はできません。このユーザーは自動的にログインできません。

パラメータ	説明	編集権限
名前	ユーザーの姓 ■ 標準値：Setup	-
名	ユーザーの名 ■ 標準値：-	-
部門	ユーザーの部門 ■ 標準値：-	-
グループ	ユーザーのグループ ■ 標準値：setup	-
パスワード	ユーザーのパスワード ■ 標準値：setup	Setup、OEM
言語	ユーザーの言語	Setup、OEM
オートログイン	装置の再起動時：最後にログインしたユーザーの自動ログイン ■ 標準値：OFF	-
ユーザーアカウントを削除	ユーザーアカウントの削除	-

20.5.3 Operator

パス： 設定 ▶ ユーザー ▶ Operator

「Operator」ユーザーは装置の基本機能を実行する権限を有します。
「Operator」タイプのユーザーは他のユーザーを作成することはできませんが、その名前や言語を変更することはできます。「Operator」グループのユーザーは、装置のスイッチをオンにすれば、自動的にログインできます。

パラメータ	説明	編集権限
名前	ユーザーの姓 ■ 標準値：Operator	Operator、Setup、OEM
名	ユーザーの名	Operator、Setup、OEM
部門	ユーザーの部門 ■ 標準値：-	Operator、Setup、OEM
グループ	ユーザーのグループ ■ 標準値：operator	-
パスワード	ユーザーのパスワード ■ 標準値：operator	Operator、Setup、OEM
言語	ユーザーの言語	Operator、Setup、OEM
オートログイン	装置の再起動時：最後にログインしたユーザーの自動ログイン ■ 設定：ON または OFF ■ 標準値：OFF	Operator、Setup、OEM
ユーザーアカウントを削除	ユーザーアカウントの削除	Setup、OEM

20.5.4 ユーザーの追加

パス： 設定 ▶ ユーザー ▶ +

パラメータ	説明
	「Operator」タイプの新規ユーザーの追加 詳細情報: "ユーザーの作成と設定", 148 ページ 「OEM」および「Setup」タイプの他のユーザーは追加できません。

20.6 軸

この章では、軸および割り当てられた装置を設定するための調整を説明します。

i 製品バージョン、設定、接続されたエンコーダによっては、説明したすべてのパラメータおよびオプションが選択できるわけではありません。

20.6.1 軸の設定に関する基盤

i ブロックの実行のような機能を利用するには、軸の設定が、各使用方法の取り決めに相当している必要があります。



ポジションエンコーダおよびリファレンスマーク

機械軸には、加工テーブルまたは工具の位置を検出するポジションエンコーダが装備されています。通常はリニア軸にリニアエンコーダが、回転テーブルと傾斜軸には角度エンコーダが取り付けられています。

機械軸が動くと、その軸のポジションエンコーダが電気信号を生成します。この信号をもとに、位置値表示が機械軸の実際の位置を正確に計算します。

電気が遮断されると機械スライドの位置と計算された実際位置との関係が失われます。この関係を復元するために、インクリメンタルポジションエンコーダがリファレンスマークを有します。リファレンスマークを超えると、機械固有の基準点を表す信号がコントローラに送信されます。それにより、実測位置とその時の機械のポジションの関係が復元されます。間隔がコード化されたリファレンスマークをもつリニアエンコーダでは機械軸が最高 20 mm、角度エンコーダでは最高 20 度移動する必要があります。

アブソリュートエンコーダの場合、電源投入後に絶対ポジション値が制御装置に転送されます。それにより、電源投入直後に、機械軸を移動させることなく、実際位置と機械スライドの位置との関係を復元することができます。

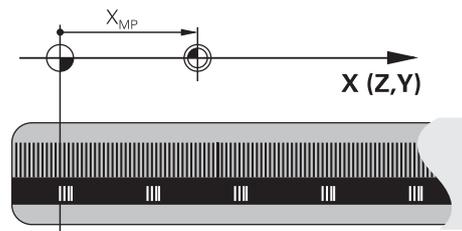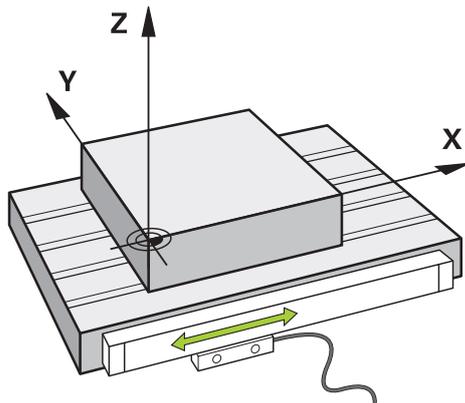

基準系

基準系は面または空間における位置を明確に指定するのに使用します。ある位置のデータは常に固定された 1 つの点を基準とし、座標で記述されます。

直交基準系 (カーテシアン座標系) では 3 つの方向を軸 X、Y、Z として指定します。軸はそれぞれ相互に垂直に走り、1 点 (ゼロ点) で交差します。1 つの座標はこれらの方向のいずれか 1 つの方向におけるゼロ点までの距離を表します。そのため、平面の位置は 2 点の座標、空間の位置は 3 点の座標で記されます。

原点を基準とする座標は絶対座標と呼ばれます。相対座標は座標系の他の任意の位置 (基準点) を基準とします。相対座標値はインクリメンタル座標値とも呼ばれます。

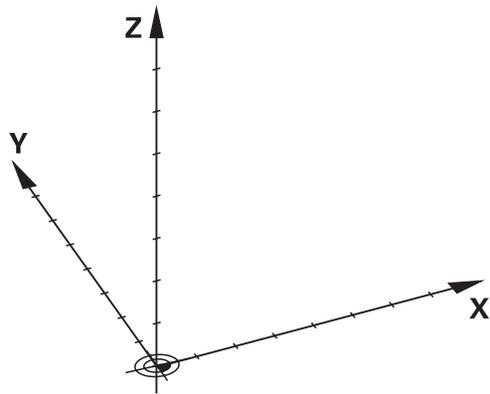


図 83: 直交基準系 (カーテシアン座標系)

フライス盤の基準系

フライス盤でワークを加工する際には、右手の 3 本指ルールを使うと覚えやすくなります：中指を、工具軸の方向にワークからツールへと向けると、中指が Z+ 方向を、親指が X+ 方向を、人差指が Y+ 方向を指します。

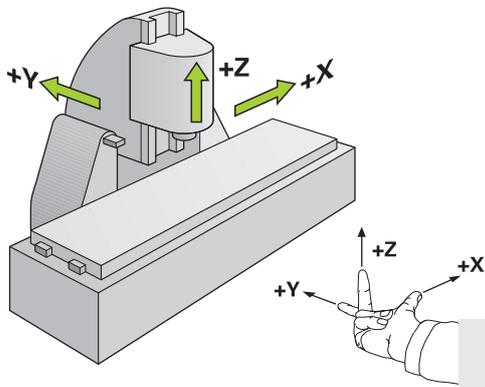


図 84: 機械軸への直交座標系の割当て

フライス盤での軸の名称

X、Y、Z の主軸以外に、平行に延びる追加軸 U、V、W があり、さらに回転軸 A、B、C があります。

主軸	回転軸	追加軸
X	A	U
Y	B	V
Z	C	W

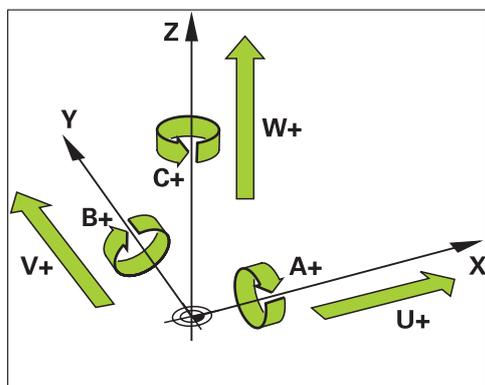


図 85: 主軸への、回転軸および追加軸の割当て

旋盤での基準系

旋盤でワークを加工する際には、主軸 X、Y、Z の座標データは、ワークゼロ点を基準にします。旋削の際の基準軸は、スピンドルの回転軸です。それが Z 軸です。X 軸は、半径ないしは直径の方向に伸びます。Y 軸は、X 軸および Z 軸に対して垂直であり、ワーク中心の外側での加工用に使用します。工具先端の位置は、X 位置および Y 位置を利用して一意に描写します。

回転軸 C の角度データは、C 軸のゼロ点を基準にします。

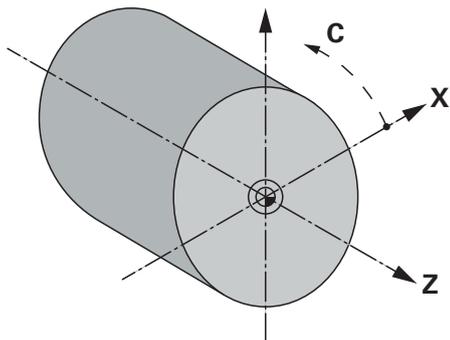


図 86: ワークへの直交座標系の割当て

旋盤での軸の名称

使用方法「旋削」での軸には次の命名規則が当てはまります。

- Z: 水平の主軸 (往復台)
- Zo: 手動操作の旋盤における追加軸 (上部送り台)、Z に平行、Z と連結可能
- X: 主軸、Z に対して垂直
- C: Z の周りの回転軸

20.6.2 原点

パス： 設定 ▶ 軸 ▶ 一般設定 ▶ 原点

パラメータ	説明
ユニット起動後の原点検索	装置の起動後のリファレンスマーク検索の設定 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：起動後にリファレンスマークの検索を実行します ■ OFF：装置の起動後にリファレンスマークの検索は要求されません ■ 標準値：ON
すべてのユーザーがリファレンスマーク検索をキャンセルできます	すべてのユーザータイプがリファレンスマークの検索を中止できるかどうかの設定 設定 <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：各ユーザータイプがリファレンスマークの検索を中止できます ■ OFF：「OEM」または「Setup」タイプのユーザーだけがリファレンスマークの検索を中止できます ■ 標準値：OFF
原点の検索	「 開始 」でリファレンスマークの検索を開始して、作業エリアを開きます
原点検索ステータス	リファレンスマーク検索に成功したかどうかの表示 表示： <ul style="list-style-type: none"> ■ 成功 ■ 失敗
原点検索の停止	リファレンスマークの検索を中止したかどうかの表示 表示： <ul style="list-style-type: none"> ■ はい ■ いいえ

20.6.3 情報

パス： 設定 ▶ 軸 ▶ 一般設定 ▶ 情報

パラメータ	説明
エンコーダ入力の軸への割り当て	エンコーダ入力の軸への割り当てを表示します
アナログ出力の軸への割り当て	アナログ出力の軸への割り当てを表示します
アナログ入力の軸への割り当て	アナログ入力の軸への割り当てを表示します
デジタル出力の軸への割り当て	デジタル出力の軸への割り当てを表示します
デジタル入力の軸への割り当て	デジタル入力の軸への割り当てを表示します



「リセット」ボタンにより、入力および出力の割り当てをリセットできます。

20.6.4 切替え機能

パス： 設定 ▶ 軸 ▶ 一般設定 ▶ 切替え機能



切替え機能は、安全機能の一部として使用しないでください。

パラメータ	説明
入力	ピン配列に基づく各切替え機能用のデジタル入力の割り当て 詳細情報: "入力 (切替え機能)", 327 ページ
出力	ピン配列に基づく各切替え機能用のデジタル出力の割り当て 詳細情報: "出力 (切替え機能)", 328 ページ

20.6.5 入力 (切替え機能)

i 切替え機能は、ID 番号が 1089177-xx である装置にのみ装備されています。

i 切替え機能は、安全機能の一部として使用しないでください。

パス: **設定 ▶ 軸 ▶ 一般設定 ▶ 切替え機能 ▶ 入力**

パラメータ	説明
制御電圧オン	外部制御電圧 (たとえば、制御される機械用) を照会するためのデジタル入力の割当て <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値: 接続されていません
緊急停止有効	外部接続された緊急停止スイッチがオンになったかを照会するためのデジタル入力の割当て <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値: 接続されていません
早送り	早送りをオンにするボタン用のデジタル入力の割当て。早送りは、ボタンを押している限り有効です。早送りが有効であると、送り速度オーバーライドによる送り速度制限が無視され、軸が最高送り速度で移動します。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値: 接続されていません
自動送り	次の作用を持つボタン用のデジタル入力の割当て。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 手動モード: ボタンを押すと、ジョグボタンで制御される軸動作の最中に、自動送りがオンになります。次のリミットスイッチに達するか、またはボタンをもう一度押すまで、軸は移動し続けます。自動送りは、リミットスイッチも設定されている軸に対してのみ機能します。 ■ MDI モードおよびプログラムラン: ボタンは、NC-START キーとして機能します。ボタンを押すと、プログラムブロックのサイクルが開始および中断されます。 ■ 標準値: 接続されていません

i パラメータ「**自動送り**」にデジタル入力割り当てられていない場合、MDI ブロックまたはプログラムを実行する際に、操作エレメント「**NC-START キー**」が現れます。

20.6.6 出力 (切替え機能)

i 切替え機能は、ID 番号が 1089177-xx である装置にのみ装備されています。

i 切替え機能は、安全機能の一部として使用しないでください。

パス： 設定 ▶ 軸 ▶ 一般設定 ▶ 切替え機能 ▶ 出力

パラメータ	説明
冷却剤	<p>工作機械の冷却剤供給をオンまたはオフにするためのデジタル出力の割当て。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
非常停止	<p>軸でエラー (たとえば、位置決めエラー、停止エラー) が発生するとセットされるリレー出力の割当て。エラーによって、軸制御が中断され、設定された軸のアナログ出力の通電が切られます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
ユーザー定義の切替え機能	<p>装置のシャットダウン後に数秒間オンになるリレー出力の割当て。リレーは自己保持機能付きの回路に接続されており、その信号が印加されると、装置および工作機械の通電を切ります。この回路は、装置のスイッチのオン/オフを、制御される工作機械のスイッチのオン/オフと連結することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
自動開始光	<p>NC-START キーの光学ステータス表示用のデジタル出力の割当て。MDI モードまたはプログラムランでサイクルを加工しているか、または手動モードで自動送りがオンになっている場合は、照明は有効です。有効なサイクルが中断状態で、NC-START キーを押すことで継続可能である場合は、照明が点滅します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません

20.6.7 オーバーライド

パス： 設定 ▶ 軸 ▶ 一般設定 ▶ オーバーライド

パラメータ	説明
フィードオーバーライドの入力	<p>ピン配列に基づく送り速度オーバーライド用のアナログ入力の割当て</p> <p>標準値：接続されていません</p>
Umax	<p>最大出力電圧の定義</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：0 mV～ 5000 mV ■ 標準値：5000
下方不感帯	<p>下方不感帯の定義</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：0 %～ 100 % ■ 標準値：0.000

20.6.8 M機能の追加

パス： 設定 ▶ 軸 ▶ 一般設定 ▶ M機能 ▶ +

パラメータ	説明
名前	新しい M 機能の名前の入力 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：M100～M120 設定 参照 "M 機能の設定", 329 ページ

20.6.9 M 機能の設定

パス： 設定 ▶ 軸 ▶ 一般設定 ▶ M機能 ▶ M100～M120

パラメータ	説明
名前	M 機能の名前の入力 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：M100～M120
デジタル出力	ピン配列に基づく M 機能用のデジタル出力の割当て <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
削除	選択した M 機能の削除

20.6.10特別な設定

パス： 設定 ▶ 軸 ▶ 一般設定 ▶ 特別な設定

パラメータ	説明
軸停止での電子軸クランプ	軸停止時の電子軸クランプの設定 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：軸停止時に軸がクランプされます ■ OFF：軸停止時に軸がクランプされません ■ 標準値：OFF
ジョグボタンで1本の軸だけを移動	移動キーによる可能な軸動作の設定 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：1本の単一軸のみ移動可能です ■ OFF：複数の軸を同時に移動可能です ■ 標準値：OFF
最大機械速度	NC 制御軸が移動可能な最大速度の定義 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：100 mm/min～10000 mm/min ■ 標準値：2000



個々の軸に対してはそれより大きい送り速度が定義されている場合でも、この**最大機械速度**を超えることはできません。

20.6.11軸 X、Y ...

パス： 設定 ▶ 軸 ▶ X、Y ...



ブロックの実行のような機能を利用するには、軸の設定が、各使用方法の取り決めに対応している必要があります。

詳細情報: "軸の設定に関する基盤", 321 ページ

パラメータ	説明
軸名	<p>位置プレビューに表示される軸名の選択 使用方法「ミリング加工」用の標準設定：X、Y、Z 使用方法「旋削」用の標準設定：定義されていません</p> <div data-bbox="699 831 751 884" data-label="Image"> </div> <p>使用方法「旋削」では、最大限で次の軸の設定が可能です：X、Z、Zo、C、S。</p> <div data-bbox="699 954 751 1008" data-label="Image"> </div> <p>軸タイプでオプション「スピンドル」または「ギアスピンドル」を選択すると、軸名 S が現れます。</p>
軸タイプ	<p>軸タイプの定義 設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 定義されていません ■ 直線軸 ■ 直線軸 + NC (最高で 3 軸が可能) ■ スピンドル ■ ギアスピンドル <p>デフォルト設定：直線軸</p>
エンコーダー	<p>接続されたエンコーダの設定 詳細情報: "エンコーダー", 332 ページ</p>
誤差補正	<p>直線性誤差補正 LEC または部分直線性誤差補正 SLEC の設定 詳細情報: "直線性誤差補正 (LEC)", 336 ページ 詳細情報: "部分直線性誤差補正 (SLEC)", 337 ページ</p>
出力	<p>NC 機能用の出力の設定 詳細情報: "出力", 338 ページ</p>
入力	<p>NC 機能用の入力の設定 詳細情報: "入力", 339 ページ</p>
ソフトウェアリミットスイッチ	<p>ソフトウェアリミットスイッチの設定 詳細情報: "ソフトウェアリミットスイッチ", 339 ページ</p>
起動時間	<p>Fmax に達するまでに必要な起動時間の設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：50 ms～ 10000 ms ■ 標準値：500
Kv係数P	<p>位置決め中のポジションコントローラの比例部分</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：0.3 m/(min x mm) ～ 6 m/(min x mm) ■ 標準値：2.5

パラメータ	説明
Kv係数L	静止中のポジションコントローラの比例部分 <ul style="list-style-type: none">■ 設定範囲 : 0.3 m/(min x mm) ~ 6 m/(min x mm)■ 標準値 : 2.5
最大位置決めエラー	位置決め中の最大位置決めエラーの入力 <ul style="list-style-type: none">■ 設定範囲 : 5 μm ~ 1000 μm■ 標準値 : 500
最大静止エラー	静止中の最大位置偏差の入力 <ul style="list-style-type: none">■ 設定範囲 : 5 μm ~ 1000 μm■ 標準値 : 100
位置決めウィンドウ	MDI モードにおける位置決め支援のためのスケーリングの入力 (手動操作のリニア軸の場合のみ) <ul style="list-style-type: none">■ 設定範囲 : 0,020 mm ~ 2,000 mm■ 標準値 : 0,100

20.6.12 エンコーダー

パス: 設定 ▶ 軸 ▶ X、Y ... ▶ エンコーダー

EnDat 2.2 形式のインタフェースを持つエンコーダ用の設定

パラメータ	説明
エンコーダ入力	装置の軸へのエンコーダ入力の割当て 設定: <ul style="list-style-type: none"> ■ 接続されていません ■ X1 ■ X2 ■ X3 ■ X4 ■ X5 ■ X6 詳細情報: "装置の概要", 50 ページ
インターフェイス	自動的に認識されるインタフェース型式 EnDat
Identification label	電子銘板から読み取られた、エンコーダに関する情報
診断	エンコーダ診断の結果
エンコーダー・タイプ	接続されたエンコーダのタイプ 設定: <ul style="list-style-type: none"> ■ リニアエンコーダ: 直線軸 ■ 角度エンコーダ: 回転軸 ■ リニアエンコーダとしての角度エンコーダ: 回転軸が直線軸として表示されます ■ 標準値: 接続されたエンコーダにより異なる
機械比	直線軸としての回転軸の表示用: 回転あたりの移動距離 (mm) <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲: 0.1 mm ~ 1000 mm ■ 標準値: 1.0
原点移動	リファレンスマークとゼロ点の間のオフセットの設定 詳細情報: "原点移動", 336 ページ

1 V_{SS} および 11 μA_{SS} 形式のインタフェースを持つエンコーダ用の設定

パラメータ	説明
エンコーダ入力	装置の軸へのエンコーダ入力の割当て 設定: <ul style="list-style-type: none"> ■ 接続されていません ■ X11 Vpp ■ X21 Vpp ■ X31 Vpp ■ X41 Vpp ■ X51 Vpp ■ X61 Vpp 詳細情報: "装置の概要", 50 ページ

パラメータ	説明
インクリメンタル信号	<p>接続されたエンコーダの信号 設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Vpp : 正弦波電圧信号 ■ 11μA : 正弦波電流信号 ■ 標準値 : 1 Vpp
エンコーダー・タイプ	<p>接続されたエンコーダのタイプ 設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ リニアエンコーダ : 直線軸 ■ 角度エンコーダ : 回転軸 ■ リニアエンコーダとしての角度エンコーダ : 回転軸が直線軸として表示されます ■ 標準値 : 接続されたエンコーダにより異なる
信号周期[μm]	<p>リニアエンコーダ用： 信号周期の長さ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲 : 0.001 μm~1000000.000 μm ■ 標準値 : 20.000
目盛線本数	<p>角度エンコーダおよび直線軸としての回転軸の表示用： 目盛線の数</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲 : 1~1000000 ■ 標準値 : 1000
機械比	<p>直線軸としての回転軸の表示用： 回転あたりの移動距離 (mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲 : 0.1 mm~1000 mm ■ 標準値 : 1.0
原点	<p>原点の設定 詳細情報: "原点 (エンコーダー)", 335 ページ</p>
アナログフィルタ周波数	<p>アナログローパスフィルタの周波数値 (TTL の場合以外) 設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 33 kHz : 33 kHz を超える妨害信号の抑制 ■ 400 kHz : 400 kHz を超える妨害信号の抑制 ■ 標準値 : 400 kHz
端末レジスタ	<p>反射を防止するための代替負荷</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定 : ON または OFF ■ 標準値 : ON

パラメータ	説明
エラー監視	<p>信号エラーの監視 設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ オフ：エラー監視は無効です ■ 汚れ：信号振幅のエラー監視 ■ 周波数：信号周波数のエラー監視 ■ 頻度&汚れ：信号振幅と信号周波数のエラー監視 ■ 標準値：頻度&汚れ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>i エラー監視の限界値の 1 つを上回ると、警告メッセージまたはエラーメッセージが現れます。</p> </div> <p>限界値は、接続されたエンコーダの信号に応じて異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 信号 1 Vpp、設定「汚れ」 <ul style="list-style-type: none"> ■ 電圧 $\leq 0.45\text{ V}$ のときに警告メッセージ ■ 電圧 $\leq 0.18\text{ V}$ または $\geq 1.34\text{ V}$ のときにエラーメッセージ ■ 信号 1 Vpp、設定「周波数」 <ul style="list-style-type: none"> ■ 周波数 $\geq 400\text{ kHz}$ のときにエラーメッセージ ■ 信号 11μA、設定「汚れ」 <ul style="list-style-type: none"> ■ 電流 $\leq 5.76\text{ }\mu\text{A}$ のときに警告メッセージ ■ 電流 $\leq 2.32\text{ }\mu\text{A}$ または $\geq 17.27\text{ }\mu\text{A}$ のときにエラーメッセージ ■ 信号 11μA、設定「周波数」 <ul style="list-style-type: none"> ■ 周波数 $\geq 150\text{ kHz}$ のときにエラーメッセージ
計算方向	<p>軸動作中の信号検知 設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 正：エンコーダの移動方向が計算方向と同じです ■ 負：エンコーダの移動方向が計算方向と違います ■ 標準値：正

20.6.13原点（エンコーダー）

パス： 設定 ▶ 軸 ▶ X、Y ... ▶ エンコーダー ▶ 原点



EnDat インタフェースを持つシリアルエンコーダの場合、軸が自動的にリファレンス点復帰するため、リファレンスマーク検索は省略されます。

パラメータ	説明
リファレンスマーク	リファレンスマークタイプの設定 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ なし：リファレンスマークがありません ■ 1個：エンコーダにリファレンスマークが 1 つあります ■ コード：エンコーダに距離コード化されたリファレンスマークがあります ■ 標準値：1個
最大移動距離	コード化されたリファレンスマークを持つリニアエンコーダ用： 絶対位置を算出するための最大移動距離 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：0.1 mm～ 10000.0 mm ■ 標準値：20.0
標準間隔	コード化されたリファレンスマークを持つ角度エンコーダ用： 絶対位置を算出するための最大基本間隔 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：> 0°～ 360° ■ 標準値：10.0
基準マークパルスの逆転	リファレンスマークパルスを反転して評価するかの指定 設定 <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：リファレンスパルスを反転して評価します ■ OFF：リファレンスパルスを反転せずに評価します ■ 標準値：OFF
原点移動	リファレンスマークとゼロ点の間のオフセットの設定 詳細情報: "原点移動", 336 ページ

20.6.14原点移動

パス： 設定 ▶ 軸 ▶ X、Y ... ▶ エンコーダー ▶ 原点 ▶ 原点移動

パラメータ	説明
原点移動	リファレンスマークと機械のゼロ点の間のオフセット計算の有効化 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：ON または OFF ■ 標準値：OFF
原点移動	リファレンスマークとゼロ点の間のオフセットの手動入力 (選択したエンコーダタイプにより、mm または度) 標準値：0.00000
基準点シフトの現在の位置	適用は、リファレンスマークとデータムとの間のオフセットとして現在位置を適用します (mmまたは度、選択したエンコーダタイプに依存)

20.6.15直線性誤差補正 (LEC)

パス： 設定 ▶ 軸 ▶ X、Y ... ▶ 誤差補正 ▶ 直線性誤差補正 (LEC)

パラメータ	説明
補正	機械が軸に及ぼす機械的影響が補正されます 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：補正が有効です ■ OFF：補正が無効です ■ 標準値：OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i 補正が有効な場合、基準の長さおよび実際の長さを編集したり、作成することはできません。</p> </div>
基準の長さ	基準の長さの入力フィールド (mm)
実際の長さ	実際の長さの入力フィールド (mm)

20.6.16部分直線性誤差補正 (SLEC)

パス： 設定 ▶ 軸 ▶ X、Y ... ▶ 誤差補正 ▶ 部分直線性誤差補正 (SLEC)

パラメータ	説明
補正	<p>機械が軸に及ぼす機械的影響が補正されます</p> <p>設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：補正が有効です ■ OFF：補正が無効です ■ 標準値：OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i 補正が有効な場合、補正点の表を編集したり、作成することはできません。</p> </div>
補正点の表	手動編集のために補正点表を開きます
支点のテーブルを作成	<p>新しい補正点の表を作成するためのメニューを開きます</p> <p>詳細情報: "支点のテーブルを作成", 337 ページ</p>

20.6.17支点のテーブルを作成

パス： 設定 ▶ 軸 ▶ X、Y ... ▶ 誤差補正 ▶
部分直線性誤差補正 (SLEC) ▶ 支点のテーブルを作成

パラメータ	説明
補正点の数	<p>機械の機械軸上の補正点の数</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：2～200 ■ 標準値：2
補正点の間隔	<p>機械の機械軸上の補正点の間隔</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：100.00000
開始点	<p>開始点は、軸上で補正が適用され始める位置を定義します</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：0.00000
作成	入力に従って、新しい補正点表を作成します

20.6.18出力

パス： 設定 ▶ 軸 ▶ X、Y ... ▶ 出力

パラメータ	説明
アナログ出力	ピン配列に基づくアナログ出力の割当て <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
アナログ出力が反転されました	この機能が有効になっていると、出力部のアナログ信号が反転されます <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：無効
Fmax	Umax で達成される送り速度の定義 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：100 mm/min～10000 mm/min ■ 標準値：2000 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i 個々の軸に対してはそれより大きい送り速度が定義されている場合でも、この最大機械速度を超えることはできません。</p> </div> <p>詳細情報: "特別な設定", 329 ページ</p>
Umax	Fmax に達するために、アナログ出力で出力される最高電圧 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：1000 mV～10000 mV ■ 標準値：9000
ドライブの有効化	ピン配列に基づく駆動装置許可用のデジタル出力の割当て <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません

20.6.19入力

パス： 設定 ▶ 軸 ▶ X、Y ... ▶ 入力

パラメータ	説明
デジタル移動コマンド有効	スピンドルに対するデジタル移動コマンドの使用 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ON または OFF ■ 標準値：OFF
正方向のデジタル移動コマンドの入力	ピン配列に基づく正方向の移動コマンド用のデジタル入力の割当て 標準値：接続されていません
負方向のデジタル移動コマンドの入力	ピン配列に基づく負方向の移動コマンド用のデジタル入力の割当て 標準値：接続されていません
アナログ入力からの移動コマンド	アナログ入力による外部入力装置 (たとえば、ジョイスティック) の移動コマンドの設定
アナログ移動コマンドの入力	ピン配列に基づく移動コマンド用のアナログ入力の割当て 標準値：接続されていません
Umax	Fmax に達するための、アナログ入力での最高電圧 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：1000 mV～5000 mV ■ 標準値：5000
Fmax	Umax で達成される送り速度の定義 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：100 mm/min～ 2000 mm/min ■ 標準値：2000
デジタル有効化入力	許可用デジタル入力の設定
エラー信号の入力	ピン配列に基づく駆動増幅器のイネーブル信号用のデジタル入力の割当て 標準値：接続されていません
信号がローアクティブです	機能が有効になっている場合、入力部の「low」信号で軸の使用が許可されます

20.6.20ソフトウェアリミットスイッチ

パス： 設定 ▶ 軸 ▶ X、Y ... ▶ ソフトウェアリミットスイッチ

パラメータ	説明
ソフトウェアリミットスイッチ	ソフトウェアリミットスイッチの使用 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ON または OFF ■ 標準値：OFF
正方向のリミットスイッチ	機械ゼロ点から正方向のソフトウェアリミットスイッチの距離 (mm) (有効である場合は、 原点移動 を含む) <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：0
負方向のリミットスイッチ	機械ゼロ点から負方向のソフトウェアリミットスイッチの距離 (mm) (有効である場合は、 原点移動 を含む) <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：0

20.6.21スピンドル軸 S



切替え機能は、ID 番号が 1089177-xx である装置にのみ装備されています。

パス： 設定 ▶ 軸 ▶ スピンドル軸 S

パラメータ	説明
軸名	位置プレビューに表示される軸名の定義 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ 定義されていません ■ S 標準設定：S
軸タイプ	軸タイプの定義 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ 定義されていません ■ 直線軸 ■ スピンドル ■ ギアスピンドル デフォルト設定：スピンドル
出力	スピンドル用の出力の設定 詳細情報："出力 (S)", 341 ページ
入力	スピンドル用の入力の設定 詳細情報："入力 (S)", 342 ページ
ギアステージ	ギアスピンドル用のギアステージの設定 詳細情報："ギアステージの設定", 343 ページ
外部信号でのギアステージの選択	外部信号を通じたギアスピンドルのギアステージの選択設定 <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：ギアステージの選択が外部信号を通じて行われます ■ OFF：ギアステージの選択が操作モードで手動で行われます ■ 標準値：OFF
上部スピンドル速度範囲の試運転時間	Smax に達するまでに必要な起動時間の設定 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：50 ms～ 10000 ms ■ 標準値：500
下部スピンドル速度範囲の試運転時間	Smax に達するまでに必要な起動時間の設定 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：50 ms～ 10000 ms ■ 標準値：500
試運転時間の特性曲線の中止点	上側スピンドル回転数範囲から下側スピンドル回転数範囲への移行部をマークするスピンドル回転数の設定 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：0 1/min～ 2000 1/min ■ 標準値：1500
最小スピンドル速度	最小スピンドル回転数の設定 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：0 1/min～ 500 1/min ■ 標準値：50

パラメータ	説明
志向性スピンドル停止の最大スピンドル速度	有向スピンドル停止のための最大スピンドル回転数の設定 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：0 1/min～ 500 1/min ■ 標準値：30
スレッド裁断の最大スピンドル速度	ねじ切りのための最大スピンドル回転数の設定 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：100 1/min～ 2000 1/min ■ 標準値：1000

20.6.22出力 (S)



切替え機能は、ID 番号が 1089177-xx である装置にのみ装備されています。

パス： 設定 ▶ 軸 ▶ S ▶ 出力

パラメータ	説明
アナログ出力	ピン配列に基づくアナログ出力の割当て <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
アナログ出力が反転されました	この機能が有効になっていると、出力部のアナログ信号が反転されます <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：無効
Smax	Umax で達成されるスピンドル速度の定義 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：100 1/min～ 10000 1/min ■ 標準値：2000 <div data-bbox="699 1317 756 1375" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="791 1314 1449 1413" data-label="Text"> <p>個々の軸に対してはそれより大きい送り速度が定義されている場合でも、この最大機械速度を超えることはできません。</p> </div> <p>詳細情報: "特別な設定", 329 ページ</p>
Umax	Smax に達するために、アナログ出力で出力される最高電圧 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：1000 mV～ 10000 mV ■ 標準値：9000
スピンドルCWを有効化	ピン配列に基づく時計回りスピンドル使用許可用のデジタル出力の割当て <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
スピンドルCCWを有効化	ピン配列に基づく反時計回りスピンドル使用許可用のデジタル出力の割当て <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません

20.6.23入力 (S)



切替え機能は、ID 番号が 1089177-xx である装置にのみ装備されています。

パス： 設定 ▶ 軸 ▶ S ▶ 入力

パラメータ	説明
デジタル移動コマンド有効	デジタル移動コマンドの使用 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ON または OFF ■ 標準値：OFF
スピンドル始動	ピン配列に基づくスピンドルの始動用のデジタル入力の割当て <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
スピンドル-ストップ	ピン配列に基づくスピンドルの停止用のデジタル入力の割当て <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
デジタル有効化入力	スピンドルの使用許可用のデジタル入力の設定
スピンドル準備完了	デジタル入力の割当てであり、スピンドルが不具合のない状態にあることを示します <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
スピンドル中断	デジタル入力の割当てであり、有効な状態では、設定されたスピンドルのアナログ出力の通電を直ちに切ります。スピンドル動作はランプなしで停止し、場合によっては、自動的に移動する軸が停止し、スピンドルの作動を防ぎます。 <div data-bbox="699 1256 751 1312" data-label="Image"></div> スピンドルの即時停止については、機械メーカーが責任を負います。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
スピンドル保護装置	デジタル入力の割当てであり、既存のスピンドル保護装置が開放状態であるか閉鎖状態であるかを示します。この信号は、エラーメッセージおよびプログラムランに影響を及ぼします。 <div data-bbox="699 1541 751 1597" data-label="Image"></div> スピンドル保護が開いた状態でのスピンドルの即時停止については、機械メーカーが責任を負います。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
スピンドルスリーブの最終位置+	スリーブの上限リミットスイッチ用のデジタル入力の割当て。入力は、ねじ切り時にスピンドルを逆転させるために使用します。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
スピンドルスリーブの最終位置 -	スリーブの下限リミットスイッチ用のデジタル入力の割当て。入力は、ねじ切り時にスピンドルを逆転させるために使用します。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
スピンドル位置	デジタル入力の割当てであり、回転数が低い場合に、信号が停止時のスピンドルを希望の位置に配置します <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません

20.6.24ギアステージの追加

パス： 設定 ▶ 軸 ▶ S ▶ ギアステージ ▶ +

パラメータ	説明
	新規ギアをデフォルト名で追加 詳細情報: "ギアステージの設定", 343 ページ

20.6.25ギアステージの設定

パス： 設定 ▶ 軸 ▶ S ▶ ギアステージ

パラメータ	説明
名前	ギアの名前の入力 ■ 標準値：Stage [n]
有効ギアステージ	外部信号を通じたギア選択のためのデジタル入力の割当て ■ 標準値：接続されていません
Smax	Umax で達成されるスピンドル速度の定義 ■ 設定範囲：100 1/min～10000 1/min ■ 標準値：2000
上部スピンドル速度範囲の試運転時間	Smax に達するまでに必要な起動時間の設定 ■ 設定範囲：50 ms～10000 ms ■ 標準値：500
下部スピンドル速度範囲の試運転時間	Smax に達するまでに必要な起動時間の設定 ■ 設定範囲：50 ms～10000 ms ■ 標準値：500
試運転時間の特性曲線の中止点	上側スピンドル回転数範囲から下側スピンドル回転数範囲への移行部をマークするスピンドル回転数の設定 ■ 設定範囲：0 1/min～2000 1/min ■ 標準値：1500
最小スピンドル速度	最小スピンドル回転数の設定 ■ 設定範囲：0 1/min～500 1/min ■ 標準値：50
削除	選択したギアの削除

20.7 サービス

この章では、装置設定、ファームウェアのメンテナンスおよびソフトウェアオプションの有効化に関する設定を説明します。

20.7.1 ファームウェア情報

パス： **設定 ▶ サービス ▶ ファームウェア情報**

サービスおよびメンテナンスのために、個々のソフトウェアモジュールに関する以下の情報が表示されます。

パラメータ	説明
コアバージョン	マイクロカーネルのバージョン番号
Microblaze ブートローダーバージョン	Microblaze 起動プログラムのバージョン番号
Microblazeファームウェアバージョン	Microblaze ファームウェアのバージョン番号
拡張 PCB ブートローダーバージョン	起動プログラムのバージョン番号 (拡張ボード)
拡張 PCB のファームウェアバージョン	ファームウェアのバージョン番号 (拡張ボード)
ブート ID	起動プロセスの ID 番号
HW リビジョン	ハードウェアのリビジョン番号
C Library バージョン	C ライブラリのバージョン番号
Compiler バージョン	コンパイラのバージョン番号
タッチスクリーンコントローラバージョン	タッチスクリーンコントローラのバージョン番号
装置始動の数	装置のスイッチオンプロセスの数
Qt ビルドシステム	Qt コンパイラソフトウェアのバージョン番号
Qt ランタイムライブラリ	Qt ランタイムライブラリのバージョン番号
Kernel	Linux カーネルのバージョン番号
ログインステータス	ログインユーザーに関する情報
システムインタフェース	システムインタフェースモジュールのバージョン番号
バックエンドインタフェース	インタフェースモジュールのバージョン番号
GUI インタフェース	ユーザーインタフェースモジュールのバージョン番号
テキストデータベース	テキストデータベースモジュールのバージョン番号
光学エッジ検出	光学エッジ検出モジュールのバージョン番号
ネットワークインタフェース	ネットワークインタフェースのバージョン番号
OS インタフェース	オペレーティングシステムインタフェースのバージョン番号
プリンタインタフェース	プリンタインタフェースモジュールのバージョン番号
system.xml	システムパラメータのバージョン番号
axes.xml	軸パラメータのバージョン番号
encoders.xml	測定装置パラメータのバージョン番号
ncParam.xml	NC パラメータのバージョン番号

パラメータ	説明
spindle.xml	スピンドル軸パラメータのバージョン番号
io.xml	入出力用パラメータのバージョン番号
mFunctions.xml	M 機能用パラメータのバージョン番号
peripherals.xml	周辺機器用パラメータのバージョン番号
slec.xml	部分直線性誤差補正 SLEC のパラメータのバージョン番号
lec.xml	直線性誤差補正 LEC のパラメータのバージョン番号
microBlazePVRegister.xml	MicroBlazeの「Processor Version Register」のバージョン番号
info.xml	情報パラメータのバージョン番号
audio.xml	オーディオパラメータのバージョン番号
network.xml	ネットワークパラメータのバージョン番号
os.xml	オペレーティングシステムパラメータのバージョン番号
runtime.xml	ランタイムパラメータのバージョン番号
serialPort.xml	シリアルインタフェースのパラメータのバージョン番号
users.xml	ユーザーパラメータのバージョン番号
GI Patch Level	Golden Image (GI) のパッチレベル

20.7.2 バックアップおよびリストア設定

パス: **設定 ▶ サービス ▶ バックアップおよびリストア設定**

装置の設定またはユーザーファイルをファイルにバックアップすることで、工場出荷時設定へのリセット後、または複数の装置へのインストール用に使用できません。

パラメータ	説明
リストア設定	バックアップした設定の復元 詳細情報: "リストア設定", 362 ページ
バックアップ設定	装置の設定のバックアップ 詳細情報: "バックアップ設定", 141 ページ
Restore user files	装置のユーザーファイルの復元 詳細情報: "Restore user files", 363 ページ
ユーザーファイルをバックアップ	装置のユーザーファイルのバックアップ 詳細情報: "ユーザーファイルをバックアップ", 142 ページ

20.7.3 ファームウェア更新

パス： **設定 ▶ サービス ▶ ファームウェア更新**

ファームウェアとは装置のオペレーティングシステムのことです。新しいバージョンのファームウェアを装置の USB 接続またはネットワーク接続経由でインポートできます。



ファームウェアアップデートを行う前に、各ファームウェアバージョンに関するリリースノート、およびその中に含まれる下位互換性に関する情報にご注意ください。



装置のファームウェアを更新する場合、安全のため、現在の設定を保存しておく必要があります。

詳細情報: "ファームウェアの更新", 360 ページ

20.7.4 リセット

パス： **設定 ▶ サービス ▶ リセット**

必要に応じて、装置の設定を工場出荷時の設定または工場出荷状態にリセットできます。ソフトウェアオプションが非アクティブ化されるため、後で既存のライセンスキーによって、改めてアクティベーションする必要があります。

パラメータ	説明
すべての設定をリセット	設定を工場出荷時の設定にリセット 詳細情報: "すべての設定をリセット", 364 ページ
工場出荷時のデフォルト設定にリセット	設定を工場出荷時の設定にリセットし、装置の記憶領域からユーザーファイルを削除 詳細情報: "工場出荷時のデフォルト設定にリセット", 364 ページ

20.7.5 OEMエリア

パス： 設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア

パラメータ	説明
文書	OEM 文書の追加、たとえば、サービスに関する注意事項 詳細情報: "文書の追加", 127 ページ
起動画面	スタート画面の調整、たとえば自社のロゴ 詳細情報: "スタート画面の追加 ", 128 ページ
OEMメニュー	特殊機能を含む OEM バーの調整 詳細情報: "OEMメニュー", 347 ページ
設定	使用モード、オーバーライド表示、キーボードデザインおよびプログラム実行の調整。 テキストおよびメッセージの管理。 詳細情報: "設定 (OEMエリア)", 352 ページ
バックアップおよびリストア設定	OEM エリアの設定のバックアップおよび復元
スクリーンショットのリモートアクセス	「ScreenshotClient」プログラムとのネットワーク接続を許容し、「ScreenshotClient」が、コンピュータから装置のスクリーンショットを撮影できるようにする 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ ON : リモートアクセスが可能です ■ OFF : リモートアクセスが不可能です ■ 標準値 : OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 装置のシャットダウン時に、スクリーンショットのリモートアクセスは自動的に無効になります。</p> </div>

20.7.6 OEMメニュー

パス： 設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ OEMメニュー

パラメータ	説明
メニューを表示	OEMメニューの表示 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ ON : OEMメニューが、対応する操作モードのインターフェースに表示されます ■ OFF : OEMメニューが表示されません 標準値 : OFF
メニュー項目	OEMメニューのメニュー項目の設定 詳細情報: "OEM-メニュー項目の追加", 348 ページ

20.7.7 OEM-メニュー項目の追加

パス： 設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ OEMメニュー ▶ メニュー項目 ▶ +

パラメータ	説明
説明	OEMメニューのバー項目の説明
種類	<p>OEMメニューの新しいバー項目の選択</p> <p>設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 空き ■ ロゴ ■ スピンドル速度 ■ M機能 ■ 特殊機能 ■ 文書 <p>標準値：空き</p>
パラメータ	<p>使用可能なパラメータは、選択したバー項目の種類によって異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ロゴ： 詳細情報: "OEM バー項目「ロゴ」", 349 ページ ■ スピンドル速度： 詳細情報: "OEM バー項目「スピンドル速度」", 349 ページ ■ M機能： 詳細情報: "OEM バー項目 M機能", 350 ページ ■ 特殊機能： 詳細情報: "OEM バー項目「特殊機能」", 351 ページ ■ 文書： 詳細情報: "OEM バー項目「文書」", 351 ページ
メニュー項目を削除	OEMメニューからのバー項目の削除

20.7.8 OEM バー項目「ロゴ」

パス： 設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ OEMメニュー ▶ メニュー項目 ▶ ロゴ

パラメータ	説明
説明	OEMメニューのバー項目の説明
種類	ロゴ
ロゴを選択	表示用に希望する画像を選択します
文書にリンク	リンクされた文書の呼び出しにロゴを使用 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ なし ■ 取扱説明書 ■ OEMサービス情報 標準値：なし
イメージファイルをアップロード	選択した画像ファイルを保存場所 /Oem/Images にコピーします <ul style="list-style-type: none"> ■ ファイルタイプ：PNG、JPG、PPM、BMP または SVG ■ 画像サイズ：最大 140 x 70 ピクセル
メニュー項目を削除	OEMメニューからのバー項目の削除

20.7.9 OEM バー項目「スピンドル速度」

パス： 設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ OEMメニュー ▶ メニュー項目 ▶ スピンドル速度

パラメータ	説明
説明	OEMメニューのバー項目の説明
種類	スピンドル速度
スピンドル	S
スピンドル速度	スピンドル回転数の設定 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：スピンドル軸 S の設定によって異なります ■ 標準値：0
メニュー項目を削除	OEMメニューからのバー項目の削除

20.7.10 OEM バー項目 M機能

パス： 設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ OEMメニュー ▶ メニュー項目 ▶ M機能

パラメータ	説明
説明	OEMメニューのバー項目の説明
種類	M機能
M機能の数	希望する M 機能の選択 設定範囲 <ul style="list-style-type: none"> ■ 100.T~ 120.T (TOGGLE : 操作時に状態間を切り替えます) ■ 100.P~120.P (PULSE : 長さは Pulse time から設定) ■ 標準値 : 空き
Pulse time	ハイアクティブなパルスの長さの選択 設定範囲 <ul style="list-style-type: none"> ■ 8 ms~1500 ms ■ 標準値 : 500 ms
再起動	パルス幅の再起動 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定 : ON または OFF ■ 標準値 : OFF
有効機能のイメージを選択	有効機能の表示用に希望する画像を選択します
無効機能のイメージを選択	無効機能の表示用に希望する画像を選択します
イメージファイルをアップロード	選択した画像ファイルを保存場所 /Oem/Images にコピーします <ul style="list-style-type: none"> ■ ファイルタイプ : PNG、JPG、PPM、BMP または SVG ■ 画像サイズ : 最大 100 x 70 ピクセル
メニュー項目を削除	OEMメニューからのバー項目の削除

20.7.11OEM バー項目「特殊機能」

パス： 設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ OEMメニュー ▶ メニュー項目 ▶ 特殊機能

パラメータ	説明
説明	OEMメニューのバー項目の説明
種類	特殊機能
機能	希望する特殊機能の選択 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ ねじ切り加工 ■ スピンドルの方向 ■ 冷却剤 ■ スピンドル操作中の冷却材 ■ 軸を固定 ■ ゼロの工具軸 標準値：ねじ切り加工
スピンドル	スピンドルの方向機能でのみ： S
スピンドル方向時計回りのイメージを選択	スピンドルの方向機能でのみ： 時計回りのスピンドル回転方向用に希望する画像を選択します
スピンドル方向反時計回りのイメージを選択	スピンドルの方向機能でのみ： 反時計回りのスピンドル回転方向用に希望する画像を選択します
有効機能のイメージを選択	有効機能の表示用に希望する画像を選択します
無効機能のイメージを選択	無効機能の表示用に希望する画像を選択します
イメージファイルをアップロード	選択した画像ファイルを保存場所 /Oem/Images にコピーします <ul style="list-style-type: none"> ■ ファイルタイプ：PNG、JPG、PPM、BMP または SVG ■ 画像サイズ：最大 100 x 70 ピクセル
メニュー項目を削除	OEMメニューからのバー項目の削除

20.7.12OEM バー項目「文書」

パス： 設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ OEMメニュー ▶ メニュー項目 ▶ 文書

パラメータ	説明
説明	OEMメニューのバー項目の説明
種類	文書
ドキュメントを選択	希望する文書を選択します
表示するイメージを選択	機能の表示用に希望する画像を選択します
イメージファイルをアップロード	選択した画像ファイルを保存場所 /Oem/Images にコピーします
メニュー項目を削除	OEMメニューからのバー項目の削除

20.7.13設定 (OEMエリア)

パス： 設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ 設定

パラメータ	説明
応用例	使用方法の種類 (変更は再起動後に有効になります) 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ ミリング加工 ■ 旋削 標準値：ミリング加工
オーバーライド表示	手動モードおよび MDI の操作モードにおけるオーバーライド表示の種類 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ パーセント：オーバーライドを、設定した最大送り速度の百分率で表示します ■ 数値：オーバーライドを mm/min で表示します 標準値：パーセント
キーボードのテーマ	キーボードデザインの選択 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準：入力内容を(Return)で確定 ■ TNC：入力内容を(Enter)で確定 標準値：標準
プログラム実行	プログラム実行の調整 詳細情報: "プログラム実行", 352 ページ
Text database	OEM 独自のメッセージ用に使用するメッセージテキストを含むテキストデータベース 詳細情報: "Text database", 353 ページ
Messages	OEM 独自のメッセージの定義 詳細情報: "Messages", 353 ページ

20.7.14プログラム実行

パス： 設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ 設定 ▶ プログラム実行

パラメータ	説明
スリーブの最終位置に達すると自動的に前進する	穴パターンの実行時には、上限スリーブリミットスイッチに達すると常に自動的に前進します <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ON または OFF ■ 標準値：OFF
M機能	設定 参照 "M 機能の設定", 354 ページ

20.7.15 Text database

パス： 設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ 設定 ▶ Text database

本装置は、専用のテキストデータベースをインポートする方法を提供します。パラメータ「Messages」を使用して、さまざまなメッセージを表示させます。

パラメータ	説明
Select text database	装置に保存してある、ファイルタイプが「*.xml」のテキストデータベースの選択 詳細情報: "Text database の作成", 135 ページ
Deselect text database	現在選択中のテキストデータベースの選択解除

20.7.16 Messages

パス： 設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ 設定 ▶ Messages

パラメータ	説明
名前	メッセージの説明
Text ID or text	表示させるメッセージの選択。Text ID を入力して、既存のメッセージテキストをテキストデータベースから選択します。その代わりに新規メッセージテキストを直接に入力してもかまいません <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 装置の言語を切り替えると、テキストデータベースからのメッセージテキストの翻訳が使用されます。直接に入力したメッセージテキストは、翻訳されずに表示されます。</p> </div> <p>詳細情報: "Text database", 353 ページ</p>
Message type	希望するメッセージタイプの選択 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準：入力が有効である限り、メッセージが表示されます ■ Acknowledgment by user：ユーザーがメッセージを確定するまで、メッセージが表示されます ■ 標準値：標準
Input	メッセージを表示させるために、ピン配列に基づいてデジタル入力を割当て <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
入力を削除	メッセージエントリの削除

20.7.17M 機能の設定

パス： 設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ 設定 ▶ プログラム実行 ▶ M機能

パラメータ	説明
M機能の数	新しい M 機能の番号の入力 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：M2.0～M120.0 (0：M 機能に割り当てられた出力が無効になります) ■ 設定範囲：M2.1～M120.1 (1：M 機能に割り当てられた出力が有効になります) ■ 設定範囲：M2.2～M120.2 (2：M 機能に割り当てられた出力が 8 ms のハイアクティブパルスを出力します)
プログラムの実行中にダイアログのイメージを選択	プログラムラン中の表示用に希望する画像を選択します
イメージファイルをアップロード	選択した画像ファイルを保存場所 /Oem/Images にコピーします <ul style="list-style-type: none"> ■ ファイルタイプ：PNG、JPG、PPM、BMP または SVG ■ 画像サイズ：最大 100 x 70 ピクセル
入力を削除	エントリの削除

20.7.18文書

パス： 設定 ▶ サービス ▶ 文書

本装置は、付属の取扱説明書を希望の言語でアップロードする方法を提供します。取扱説明書は、同梱の USB メモリーから装置にコピーできます。

最新バージョンは、www.heidenhain.de のダウンロードエリアからダウンロードできます。

パラメータ	説明
取扱説明書を追加	希望する言語での取扱説明書の追加

20.7.19ソフトウェアオプション

パス: 設定 ▶ サービス ▶ ソフトウェアオプション



ライセンスキーを使用して、装置のソフトウェアオプションを有効にする必要があります。付属のハードウェアコンポーネントは、各ソフトウェアオプションを有効化してから始めて使用できます。

詳細情報: "ソフトウェアオプションの有効化", 109 ページ

パラメータ	説明
概要	装置でアクティブ化されているソフトウェアオプションの一覧
リクエストオプション	ハイデンハインのサービス窓口に照会するためのライセンスキー申請書の作成 詳細情報: "ライセンスキーの請求", 109 ページ
トライアルオプションのリクエスト	ハイデンハインのサービス窓口に照会するためのライセンスキー申請書の作成 詳細情報: "ライセンスキーの請求", 109 ページ
アクティブ化オプション	ライセンスキーまたはライセンスファイルによるソフトウェアオプションのアクティブ化 詳細情報: "ライセンスキーの有効化", 110 ページ
トライアルオプションのリセット	ライセンスキーの入力によるトライアルオプションのリセット

20.7.20バックアップおよびリストア設定 (OEM エリア)

パス: 設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ バックアップおよびリストア設定

パラメータ	説明
Back up OEM specific folders and files	OEM エリアの設定を ZIP ファイルとしてバックアップ 詳細情報: "Back up OEM specific folders and files", 138 ページ
	OEM エリアの設定を ZIP ファイルとして復元 詳細情報: "Restore OEM specific folders and files", 138 ページ

21

サービスとメンテナ
ンス

21.1 概観

この章では、装置の一般的なメンテナンス作業について説明します。



以下の作業は必ず専門担当者に依頼してください。
詳細情報: "作業担当者の資格", 31 ページ



この章に含まれるのは、この装置のメンテナンス作業についてのみです。周辺機器で生じるメンテナンス作業は、この章では説明しません。
詳細情報: 該当周辺機器のメーカーの説明書を参照してください

21.2 清掃

注意事項

清掃の際に、先の尖ったものや刺激の強い洗浄剤を使用しないでください

不適切な清掃により、装置が損傷するおそれがあります。

- ▶ 研磨作用のある、または刺激の強い洗浄剤や溶剤を使用しないでください
- ▶ こびりついた汚れを先の尖ったもので削り落とさないでください

ハウジングの清掃

- ▶ 表面は、水と刺激の少ない洗浄剤で湿らせた布で清掃してください

画面の清掃

画面を清掃するには、クリーニングモードをオンにしてください。そうすると、電源供給の中断なく、装置が非アクティブな状態に切り替わります。この状態では画面がオフになります。



- ▶ クリーニングモードをオンにするには、メインメニューで「スイッチオフ」をタップします



- ▶ 「クリーニングモード」をタップします
- > 画面がオフになります
- ▶ 画面は、けば立ちのない布と市販のガラスクリーナーで清掃してください



- ▶ クリーニングモードをオフにするため、タッチスクリーンの任意の箇所をタップします
- > 下端に矢印が表示されます
- ▶ 矢印を上へドラッグします
- > 画面が切り替わり、最後に表示したユーザーインターフェースが表示されます

21.3 メンテナンスプラン

この装置は、長期間メンテナンスフリーで稼動します。

注意事項

故障した装置の稼動

故障した装置を稼動させると、重大な損傷につながるおそれがあります。

- ▶ 装置が損傷した場合は、自分で修理しようとししないでください。また、装置を稼動させないでください
- ▶ 装置が故障した場合は直ちに交換するか、ハイデンハインのサービス窓口にご連絡ください



以下の作業は必ず電気技術者に依頼してください

詳細情報: "作業担当者の資格", 31 ページ

メンテナンス手順	間隔	問題発生時の対処方法
▶ 装置のすべてのマーク、説明、記号が読めることを確認する	年 1 回	▶ ハイデンハインのサービス窓口にご連絡してください
▶ 電気の接続に損傷がないこと、正しく機能することを確認する	年 1 回	▶ 損傷したケーブルは交換してください。必要であれば、ハイデンハインのサービス窓口にご連絡してください
▶ 電源ケーブルの絶縁に問題がないか、弱くなっている箇所がないかを確認する	年 1 回	▶ 仕様に従った電源ケーブルと交換してください

21.4 稼動の再開

修理が終了して設置し直した場合や装置を組み立て直した場合など、稼動を再開する場合は、最初の組立てと設置の場合と同じ措置を取り、設置担当者が立ち会ってください。

詳細情報: "組立て", 41 ページ

詳細情報: "設置", 47 ページ

装置の運用者は、周辺機器 (エンコーダなど) の接続時には、確かな稼動再開に配慮し、適切な資格を有する専門の担当者を手配する必要があります。

詳細情報: "装置管理責任者の義務", 32 ページ

21.5 ファームウェアの更新

ファームウェアとは装置のオペレーティングシステムのことです。新しいバージョンのファームウェアを装置の USB 接続またはネットワーク接続経由でインポートできます。



ファームウェアアップデートを行う前に、各ファームウェアバージョンに関するリリースノート、およびその中に含まれる下位互換性に関する情報にご注意ください。



装置のファームウェアを更新する場合、安全のため、現在の設定を保存しておく必要があります。

前提条件

- 新しいファームウェアが *.dro ファイルであること
- USB インタフェース経由のファームウェアアップデートの場合、現在のファームウェアを USB メモリー (FAT32 形式) に保存しておくこと
- ネットワークインタフェース経由のファームウェアアップデートの場合、現在のファームウェアがネットワークドライブ内のフォルダで使用できること

ファームウェアアップデートの開始



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします
- ▶ 「サービス」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - **ファームウェア更新**
 - **続行**
- > サービスアプリケーションが起動されます

ファームウェアアップデートの実行

ファームウェアの更新は USB メモリー (FAT32 形式) またはネットワークドライブから実行できます。



- ▶ 「**ファームウェア更新**」をタップします
- ▶ 「**選択**」をタップします
- ▶ 必要に応じて、装置の USB インタフェースに USB メモリーを挿入します
- ▶ 新しいファームウェアを含むフォルダに移動します

i 誤ったフォルダを選択してしまった場合は、元のフォルダに戻ることができます。

- ▶ リストのファイル名をタップします

- ▶ ファームウェアを選択します
- ▶ 選択を確定するには、「**選択**」をタップします
- ▶ ファームウェアバージョン情報が表示されます
- ▶ ダイアログボックスを終了するには、「**OK**」をタップします

i ファームウェアの更新は、データ転送開始後に中止することはできません。

- ▶ 更新を開始するには、「**Start**」をタップします
- ▶ 画面に更新の進行状況が表示されます
- ▶ 成功した更新を確定するには、「**OK**」をタップします
- ▶ サービスアプリケーションを終了するには、「**終了**」をタップします
- ▶ サービスアプリケーションが終了します
- ▶ メインアプリケーションが起動されます
- ▶ 自動ユーザーログインが有効になっている場合、「**手動モード**」メニューのユーザーインターフェースが表示されます
- ▶ 自動ユーザーログインが有効になっていない場合、「**ユーザーログイン**」が表示されます

USB メモリーを安全に取り外す



- ▶ メインメニューで「**ファイルマネージャ**」をタップします
- ▶ 保存場所のリストに移動します
- ▶ 「**安全に取り外す**」をタップします
- ▶ 「**ストレージメディアが取外しできるようになりました。**」というメッセージが現れます
- ▶ USB メモリーを引き抜きます

21.6 リストア設定

バックアップした設定は、再び装置にロードすることができます。その際に装置の現在の設定が置き換えられます。



設定をバックアップする際に有効になっていたソフトウェアオプションは、設定を復元する前に有効にする必要があります。

次のようなケースで復元が必要になる場合があります。

- 使用開始時に 1 台の装置で設定を調整して、同一モデルのすべての装置に転送する場合
詳細情報: "個別手順 使用開始", 107 ページ
- リセット後に設定を再び装置にコピーする場合
詳細情報: "すべての設定をリセット", 364 ページ



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に呼び出します。
 - サービス
 - バックアップおよびリストア設定
 - リストア設定
- ▶ 「完全リストア」をタップします
- ▶ 必要に応じて、装置の USB インタフェースに USB メモリー (FAT32 形式) を挿入します
- ▶ バックアップファイルを含むフォルダに移動します
- ▶ バックアップファイルを選択します
- ▶ 「選択」をタップします
- ▶ 転送に成功したら、「OK」で確定します
- ▶ システムがシャットダウンします
- ▶ 転送した設定データで装置を再起動するには、装置の電源を切って入れ直します

USB メモリーを安全に取り外す



- ▶ メインメニューで「ファイルマネージャ」をタップします
- ▶ 保存場所のリストに移動します
- ▶ 「安全に取り外す」をタップします
- ▶ 「ストレージメディアが取外しできるようになりました。」というメッセージが現れます
- ▶ USB メモリーを引き抜きます

21.7 Restore user files

バックアップした、装置のユーザーファイルは、再び装置にロードすることができます。その際、既存のユーザーファイルは上書きされます。設定の復元に伴い、装置の完全な設定が復元されます。

詳細情報: "リストア設定", 362 ページ

サービスの際には、そのようにして、代替装置を、復元により、故障した装置の設定で運転することが可能です。前提条件は、旧ファームウェアのバージョンが新ファームウェアと一致するか、またはバージョンに互換性があることです。



ユーザーファイルとしては、該当するフォルダに保存してある、あらゆるユーザーグループのすべてのファイルをバックアップして、復元できます。

System フォルダ内のファイルは復元されません。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に呼び出します。



- ▶ 「サービス」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - バックアップおよびリストア設定
 - Restore user files
- ▶ 「Load as ZIP」をタップします
- ▶ 必要に応じて、装置の USB インタフェースに USB メモリー (FAT32 形式) を挿入します
- ▶ バックアップファイルを含むフォルダに移動します
- ▶ バックアップファイルを選択します
- ▶ 「選択」をタップします
- ▶ 転送に成功したら、「OK」で確定します
- ▶ 転送したユーザーファイルで装置を再起動するには、装置の電源を切って入れ直します

USB メモリーを安全に取り外す



- ▶ メインメニューで「ファイルマネージャ」をタップします
- ▶ 保存場所のリストに移動します



- ▶ 「安全に取り外す」をタップします
- ▶ 「ストレージメディアが取り外しできるようになりました。」というメッセージが現れます
- ▶ USB メモリーを引き抜きます

21.8 すべての設定をリセット

必要に応じて、装置の設定を工場出荷時の設定にリセットできます。ソフトウェアオプションが非アクティブ化されるため、後で既存のライセンスキーによって、改めてアクティベーションする必要があります。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします
- ▶ 「サービス」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - リセット
 - すべての設定をリセット
- ▶ パスワードを入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ パスワードをプレーンテキストで表示するには、「パスワードを表示」を有効にします
- ▶ 操作を確定するには、「OK」をタップします
- ▶ リセットを確定するには、「OK」をタップします
- ▶ 装置のシャットダウンを確定するには、「OK」をタップします
- > 装置がシャットダウンします
- > すべての設定がリセットされます
- > 装置を再起動するには、装置の電源を切って入れ直します

21.9 工場出荷時のデフォルト設定にリセット

必要に応じて、装置の設定を工場出荷時の設定にリセットし、装置の記憶領域からユーザーファイルを削除できます。ソフトウェアオプションが非アクティブ化されるため、後で既存のライセンスキーによって、改めてアクティベーションする必要があります。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします
- ▶ 「サービス」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - リセット
 - 工場出荷時のデフォルト設定にリセット
- ▶ パスワードを入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ パスワードをプレーンテキストで表示するには、「パスワードを表示」を有効にします
- ▶ 操作を確定するには、「OK」をタップします
- ▶ リセットを確定するには、「OK」をタップします
- ▶ 装置のシャットダウンを確定するには、「OK」をタップします
- > 装置がシャットダウンします
- > すべての設定がリセットされ、ユーザーファイルが削除されます
- > 装置を再起動するには、装置の電源を切って入れ直します

22

故障時の対処方法

22.1 概観

この章では、装置の機能障害の原因と機能障害を解決するための対策を説明します。



以下で説明する操作を実行する前に、「操作の概要」の章をよく読んで理解してください。

詳細情報: "操作の概要", 63 ページ

22.2 システム障害または停電

次のようなケースでは、オペレーティングシステムのデータが破損する可能性があります。

- システム障害または停電
- オペレーティングシステムをシャットダウンせずに装置の電源をオフにした場合

ファームウェアが破損した場合、装置が Recovery System を起動し、画面上に短い指示が表示されます。

復元の際には、Recovery System が、事前に USB メモリーに保存しておいた新しいファームウェアを使って、破損したファームウェアを上書きします。その過程で、装置の設定が削除されます。

22.2.1 ファームウェアの復元

- ▶ コンピュータで USB メモリー (FAT32 形式) に「heidenhain」フォルダを作成します
- ▶ 「heidenhain」フォルダ内に「update」フォルダを作成します
- ▶ 新しいファームウェアを「update」フォルダにコピーします
- ▶ ファームウェアの名前を「recovery.dro」に変更します
- ▶ 装置のスイッチをオフにします
- ▶ 装置の USB インタフェースに USB メモリーを挿入します
- ▶ 装置のスイッチをオンにします
- > Recovery System が起動します
- > USB メモリーが自動検出されます
- > ファームウェアが自動的にインストールされます
- > アップデートが正常に完了すると、ファームウェアの名前が自動的に「recovery.dro.[yyyy.mm.dd.hh.mm]」に変更されます
- ▶ インストールの終了後、装置を再起動します
- > 装置は、工場出荷時設定を使って起動されます

22.2.2 リストア設定

ファームウェアを再インストールすると、装置は工場出荷時設定にリセットされます。それにより、誤差補正值を含む設定および有効だったソフトウェアオプションが削除されます。該当しないのは、メモリーに保存されたユーザーファイル、またはファームウェアの再インストール後も維持されるファイルです。

設定を復元するには、装置上で改めて設定を行うか、またはバックアップしておいた設定を装置上で復元するかのいずれかを行う必要があります。



設定をバックアップする際に有効になっていたソフトウェアオプションは、設定を復元する前に装置で有効にする必要があります。

- ▶ ソフトウェアオプションの有効化

詳細情報: "ソフトウェアオプションの有効化", 109 ページ

- ▶ 設定の復元

詳細情報: "リストア設定", 362 ページ

22.3 障害

稼動中に、次の「障害の解決」の表に記載されていない障害や故障が発生した場合は、機械メーカーの説明書を参照するか、ハイデンハインのサービス窓口までご連絡ください。

22.3.1 障害の解決

i エラー解決のための以下の作業は、必ず下の表で指定した担当者が行ってください。
 詳細情報: "作業担当者の資格", 31 ページ

エラー	エラーの原因	エラーの解決策	担当者
電源投入後にステータス LED が暗いままになっている	電源が入っていない	▶ 電源ケーブルを点検します	電気技術者
	装置の機能に問題がある	▶ ハイデンハインのサービス窓口に連絡してください	専門担当者
装置の起動時にブルースクリーンが表示される	起動時のファームウェアエラー	▶ 初めてエラーが発生した場合は、装置の電源を切って入れ直してください	専門担当者
		▶ 何度もエラーが発生する場合は、ハイデンハインのサービス窓口に連絡してください	
装置の起動後、タッチスクリーンで入力が認識されない	ハードウェアの初期化エラー	▶ 装置の電源を切って入れ直します	専門担当者
エンコーダが稼動しているのに、軸がカウントされない	エンコーダの接続が正しくない	▶ 接続を修正します ▶ エンコーダメーカーのサービス窓口に問い合わせてください	専門担当者
軸のカウントが正しくない	エンコーダの設定エラー	▶ エンコーダの設定を確認します 116 ページ	専門担当者
軸を移動できない	軸の設定エラー	▶ 軸の設定を確認します	専門担当者
	送り速度オーバーライドがゼロ	▶ 送り速度オーバーライドポテンシオメータの位置を確認します	専門担当者
位置決めエラー	軸の設定エラー	▶ 軸の設定を確認します	専門担当者
停止エラー	軸の設定エラー	▶ 軸の設定を確認します	専門担当者
軸をジョグボタンで移動できない	軸の設定エラー	▶ 軸の設定を確認します	専門担当者
	誤った操作モード (MDI モード、プログラミング)	▶ 操作モードを確認します	専門担当者
	送り速度オーバーライドがゼロ	▶ 送り速度オーバーライドポテンシオメータの位置を確認します	専門担当者
送り速度オーバーライドが軸速度を制限しない	送り速度オーバーライドの設定エラー	▶ 軸の設定を確認します	専門担当者
入力キーが機能しない	入力部の設定エラー	▶ 設定を確認します 327 ページ	専門担当者
外部軸エラー	外部周辺機器	▶ 体系的なトラブルシューティングを行います	専門担当者、場合によっては OEM

エラー	エラーの原因	エラーの解決策	担当者
スピンドルエラー	スピンドル軸の設定エラー	▶ スピンドル軸の設定を点検します 340 ページ	専門担当者、場合によっては OEM
	外部周辺機器	▶ 体系的なトラブルシューティングを行います	専門担当者、場合によっては OEM
スピンドル停止	外部周辺機器	▶ 体系的なトラブルシューティングを行います	専門担当者、場合によっては OEM
サイクルをサイクルスタートで開始できない	自動送りの 設定エラー	▶ 設定を確認します 327 ページ	専門担当者
サイクルスタートキーの照明が機能しない	自動開始光 の設定エラー	▶ 設定を確認します 328 ページ	専門担当者
ねじ切り時の逆転が機能しない	スピンドルスリーブの最終位置 +/- の設定エラー	▶ 設定を確認します	専門担当者
リミットスイッチへの自動移動が機能しない	ソフトウェアリミットスイッチ または 自動送りの 設定エラー	▶ 設定を確認します 339 ページ 327 ページ	専門担当者
ソフトウェアリミットスイッチの範囲外	ソフトウェアリミットスイッチ の設定エラー	▶ 設定を確認します 339 ページ	専門担当者
緊急停止	外部周辺機器	▶ 体系的なトラブルシューティングを行います	専門担当者、場合によっては OEM
制御電圧がない	外部周辺機器	▶ 体系的なトラブルシューティングを行います	専門担当者、場合によっては OEM
ネットワークに接続できない	接続不良	▶ 接続ケーブルおよび X116 への正しい接続を確認します	専門担当者
	ネットワークの設定エラー	▶ ネットワークの設定を確認します 152 ページ	専門担当者
接続したUSBメモリーが認識されない	USB ポートの不良	▶ USB メモリーが正しいポートにあることを確認します ▶ 別の USB ポートを使用します	専門担当者
	USB メモリーのタイプまたはフォーマットがサポートされていない	▶ 別の USB メモリーを使用します ▶ USB メモリーを FAT32 でフォーマットします	専門担当者

エラー	エラーの原因	エラーの解決策	担当者
装置がリカバリーモード (テキストモードのみ) で起動する	起動時のファームウェアエラー	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 初めてエラーが発生した場合は、装置の電源を切って入れ直してください ▶ 何度もエラーが発生する場合は、ハイデンハインのサービス窓口ご連絡してください 	専門担当者
ユーザーログインができない	パスワードがない	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 上位の権限レベルのユーザーとして、パスワードをリセットします 148 ページ ▶ OEM パスワードをリセットするには、ハイデンハインのサービス窓口にご連絡してください 	専門担当者

23

解体と廃棄

23.1 概要

この章には、装置を正しく解体して廃棄するために顧慮する必要のある注意事項と環境保護法上の規定が含まれます。

23.2 解体



装置の解体作業は必ず専門担当者に依頼してください。
詳細情報: "作業担当者の資格", 31 ページ

接続されている周辺機器に応じて、解体作業に電気技術者が必要になることがあります。

また、該当するコンポーネントの設置時に指定された適切な安全上の注意事項に注意してください。

装置の撤去

装置の撤去は、設置とは逆の手順で行います。

詳細情報: "設置", 47 ページ

詳細情報: "組立て", 41 ページ

23.3 廃棄処分

注意事項

装置は正しく廃棄してください。

装置を正しい方法で廃棄しないと、環境汚染の原因となるおそれがあります。

- ▶ 電子機器の廃棄物と電子部品は、家庭用ごみとして廃棄しないでください
- ▶ 内蔵されているバックアップバッテリーは装置と別に廃棄してください
- ▶ 装置とバックアップバッテリーは、地域の規定に従ってリサイクルしてください。



- ▶ 装置の廃棄について不明な点がある場合は、ハイデンハインのサービス窓口にご連絡してください

24

技術仕様

24.1 概観

この章には、装置データの概要および装置寸法と接続寸法を含む図面が含まれません。

24.2 装置データ

装置	
ハウジング	アルミフライス加工ハウジング
ハウジング寸法	314 mm x 265 mm x 36 mm
固定方式、 接続寸法	VESA MIS-D、100 100 mm x 100 mm
表示	
スクリーン	<ul style="list-style-type: none"> ■ LCD ワイドスクリーン (16:10) カラースクリーン 30.7 cm (12.1 インチ) ■ 1280 x 800 ピクセル
表示ピッチ	設定可能、最小 0.00001 mm
ユーザーインターフェース	タッチスクリーンを使ったグラフィカルユーザーインターフェース (GUI)
電気仕様	
供給電圧	<ul style="list-style-type: none"> ■ AC 100 V ~240 V (±10 %) ■ 50 Hz ~60 Hz (±5 %) ■ ID 1089176-xx の装置の場合：最大入力電力 38 W ■ ID 1089177-xx の装置の場合：最大入力電力 79 W
バックアップバッテリー	リチウムバッテリータイプ CR2032; 3.0 V
過電圧カテゴリ	II
エンコーダ入力部の数	フライス加工用途：4 (ソフトウェアオプションごとにさらに入力部 2 点を許可できる) 旋削加工用途：4
エンコーダインターフェース	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 V_{pp}：最大電流 300 mA、最大入力周波数 400 kHz ■ 11 μA_{pp}：最大電流 300 mA、最大入力周波数 150 kHz ■ EnDat 2.2：最大電流 300 mA
1 V _{pp} での補間	4096 倍
タッチプローブ接続	<ul style="list-style-type: none"> ■ 供給電圧 DC 5 V または DC 12 V ■ スイッチング出力 5 V または無電圧 ■ HEIDENHAIN ケーブル使用時の最大ケーブル長 30 m

電気仕様

デジタル入力	TTL DC 0 V ~ +5 V		
	レベル	電圧範囲	電流範囲
	High	DC 11 V ~ 30 V	2.1 mA ~ 6.0 mA
	Low	DC 3 V ~ 2.2 V	0.43 mA
デジタル出力	TTL DC 0 V ~ +5 V 最大負荷 1 k Ω 電圧範囲 DC 24 V (20.4 V ~ 28.8 V) 出力電流はチャネルあたり最大 150 mA		
リレー出力	ID 1089177-xx の装置の場合 : <ul style="list-style-type: none"> ■ 最大スイッチング電圧 AC 30 V / DC 30 V ■ 最大スイッチング電流 0.5 A ■ 最大スイッチング出力 15 W ■ 最大連続電流 0.5 A 		
アナログ入力	ID 1089177-xx の装置の場合 : 電圧範囲 DC 0 V ~ +5 V 抵抗 100 Ω \leq R \leq 50 k Ω		
アナログ出力	ID 1089177-xx の装置の場合 : 電圧範囲 DC -10 V ~ +10 V 最大負荷 1 k Ω		
5 V 電圧出力	電圧公差 \pm 5 %、最大電流 100 mA		

電気仕様

データインタフェース	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 つの USB 2.0 Hi-Speed (タイプ A)、最大電流 500 mA (1 USB ポートあたり) ■ 1 つのイーサネット 10/100 MBit/1 GBit (RJ45)
------------	--

周囲

動作温度	0 °C ~ +45 °C
保管温度	-20 °C ~ +70 °C
相対湿度	10 % ~ 80 % r.H. 結露なし
高さ	≤ 2000 m

一般事項

ガイドライン	<ul style="list-style-type: none"> ■ EMC 指令 2014/30/EU ■ 低電圧指令 2014/35/EU ■ RoHS 指令 2011/65/EU
汚染レベル	2
保護等級 EN 60529	<ul style="list-style-type: none"> ■ 正面および側面 : IP65 ■ 背面 : IP40
質量	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3.5 kg ■ 台座 Single-Pos を含めて : 3.6 kg ■ 台座 Duo-Pos を含めて : 3.8 kg ■ 台座 Multi-Pos を含めて : 4.5 kg ■ ブラケット Multi-Pos を含めて : 4.1 kg

24.3 装置および接続寸法

図中の寸法はすべて mm 単位で表示しています。

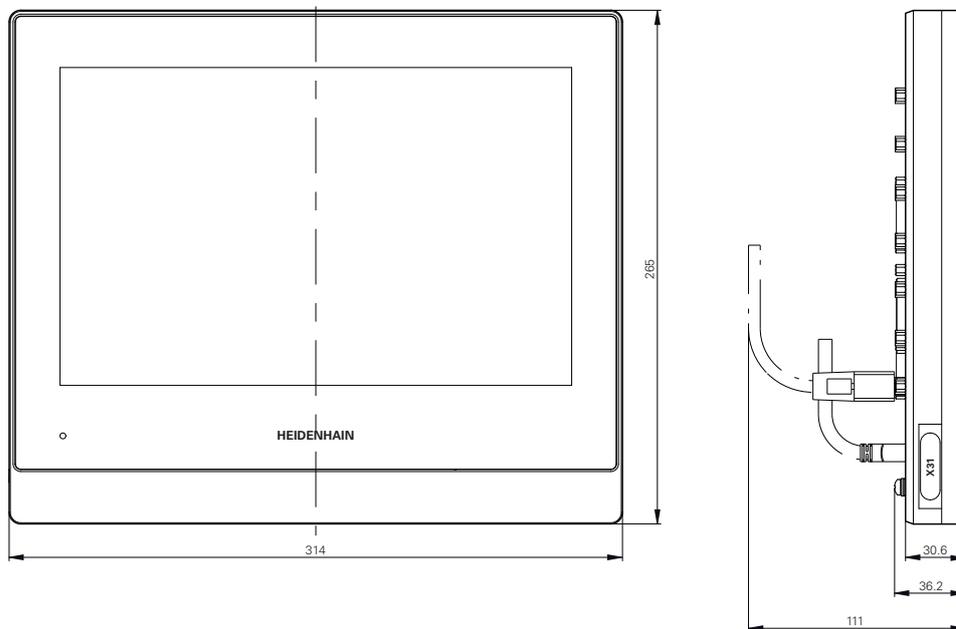


図 87: ハウジングの寸法

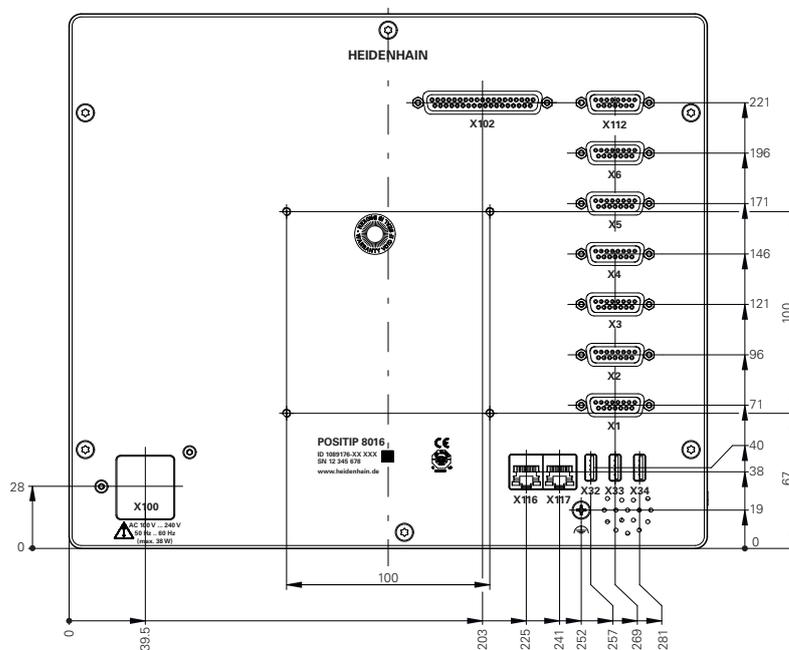


図 88: ID 1089176-xx の装置の装置背面の寸法

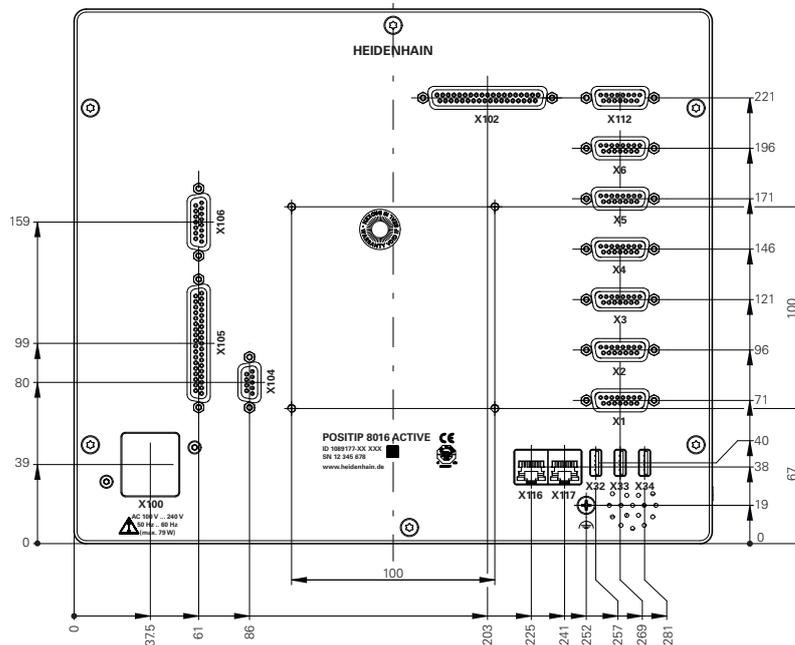


図 89: ID 1089177-xx の装置の装置背面の寸法

24.3.1 取付けブラケット Single-Pos での装置寸法

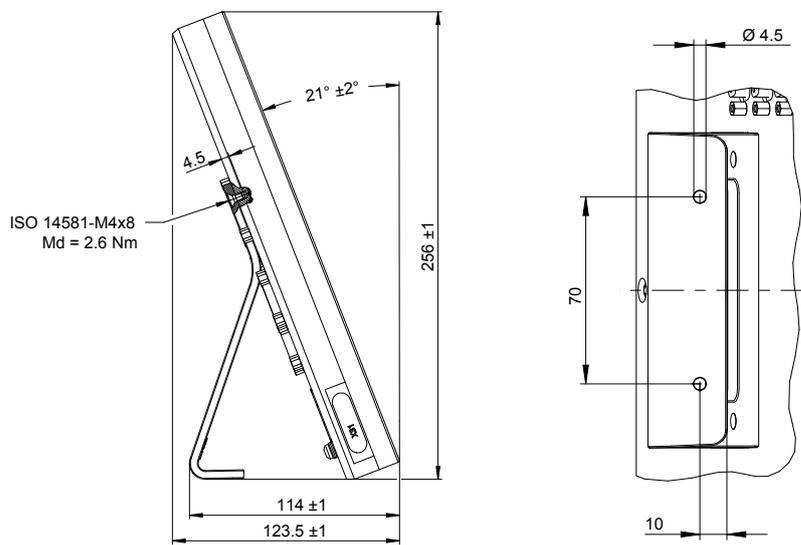


図 90: 取付けブラケット Single-Pos での装置寸法

24.3.2 取付けブラケット Duo-Pos での装置寸法

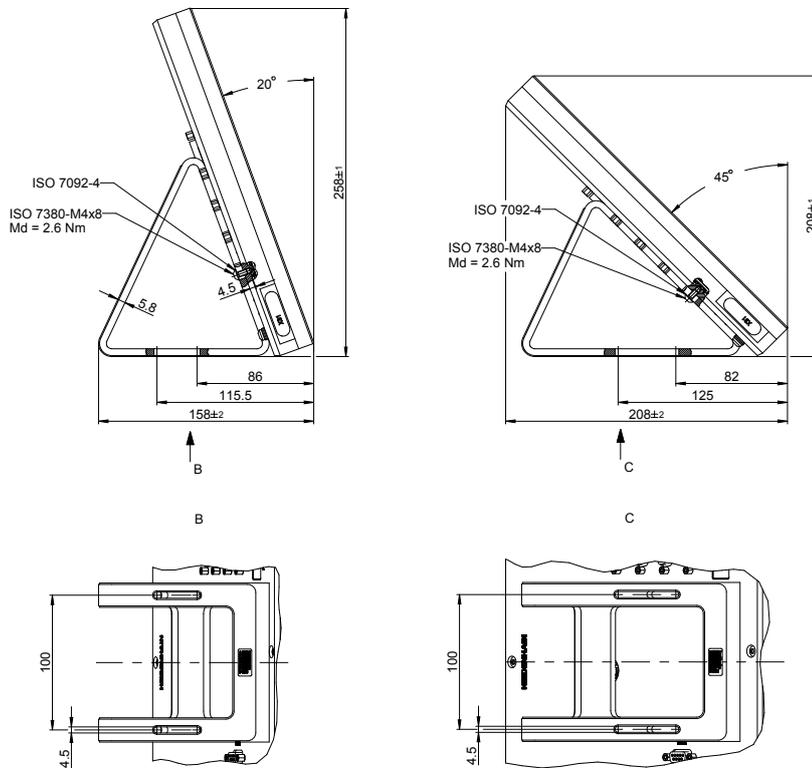


図 91: 取付けブラケット Duo-Pos での装置寸法

24.3.3 取付けブラケット Multi-Pos での装置寸法

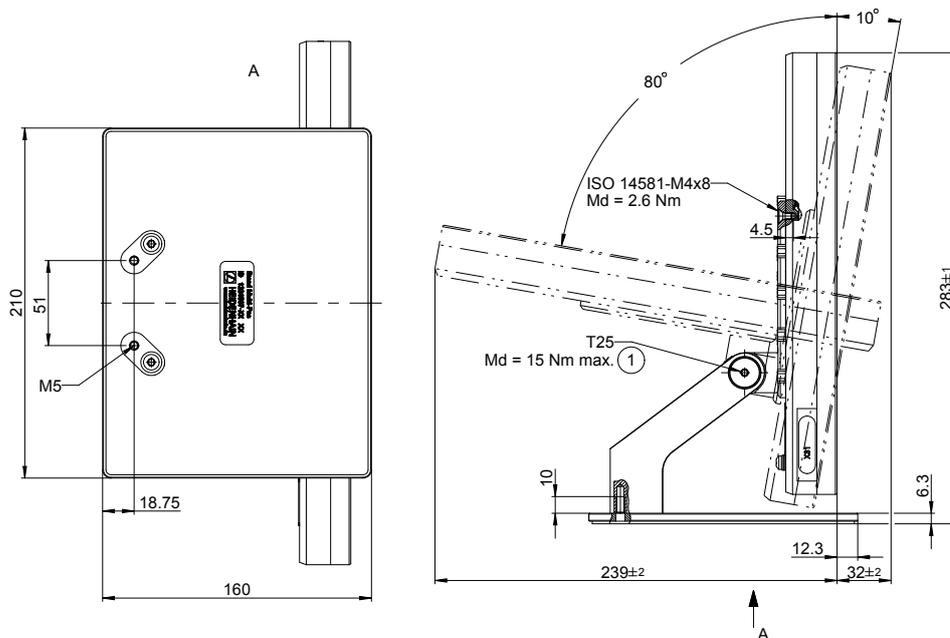


図 92: 取付けブラケット Multi-Pos での装置寸法

24.3.4 ホルダ Multi-Pos での装置寸法

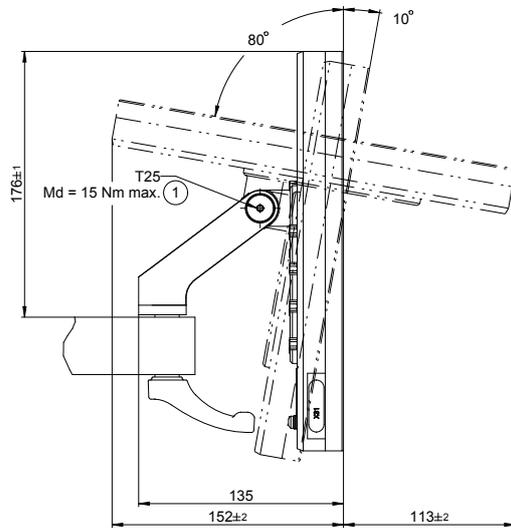


図 93: ホルダ Multi-Pos での装置寸法

25 インデックス

C

CUPS..... 159

D

Duo-Pos..... 44

E

EnDat インタフェース：軸の設定..... 113

H

HEIDENHAIN 測定装置..... 118

M

MDI モード：スケーリング係数の使用..... 236, 248, 257, 266

MDI モード：メニュー..... 78

MDI モード：例..... 183, 186

Multi-Pos..... 45, 46

M 機能：メーカー独自..... 125

M 機能：概要..... 125

M 機能：設定...

131, 329, 350, 354

M 機能：標準..... 125

O

OEM バー..... 97

OEM バー：M 機能の設定..... 131

OEM バー：OEM ロゴの表示..... 129

OEMバー：機能..... 98

OEM バー：設定..... 129

OEM バー：操作エレメント... 97

OEM ロゴ..... 129

OEM：キーボードデザインの定義..... 134

OEM：スタート画面の調整... 128

OEM：メッセージの追加..... 353

OEM：表示の調整..... 134

OEM：文書の追加..... 127

P

PPD ファイル..... 158

S

ScreenshotClient：インフォメーション..... 139

Single-Pos..... 43

U

USB キーボード..... 161

USB プリンタ..... 59

あ

アクセサリ..... 37

アシスタント..... 101

い

イーサネットプリンタ..... 59

え

エラーメッセージ..... 99, 134

エラーメッセージ：削除..... 137

エラーメッセージ：設定..... 137

エンコーダを接続する..... 52

エンコーダ：軸パラメータの設定..

116

お

オーバーライド表示..... 134

オペレータ..... 31

き

ギアスピンドル..... 119

ギア：設定..... 343

く

クイックスタート..... 176, 198

こ

コンピュータ..... 60

し

ジェスチャー：タップ..... 65

ジェスチャー：ドラッグ..... 66

ジェスチャー：ホールド..... 65

ジェスチャー：操作..... 65

シミュレーションウィンドウ...

255, 264

シミュレーションウィンドウ：有

効化..... 257, 266

す

スイッチオフ：メニュー..... 88

スタート画面..... 128

ステータスバー..... 92

ステータスバー：クイックアクセ

スメニューの調整..... 94

ステータスバー：ストップウォッ

チ..... 95

ステータスバー：プロセッサ... 95

ステータスバー：操作エレメント..

92

スピンドル回転数：プログラミング

..... 98

スピンドル回転数：設定..... 98

スピンドル軸..... 119

スピンドル：入出力の設定.... 119

た

タッチスクリーン：設定..... 161

タッチスクリーン：操作..... 64

タッチプローブの接続..... 53

タップ..... 65

て

テキストデータベース：作成..... 135

と

ドラッグ..... 66

ね

ネットワークドライブ..... 153

ネットワーク設定..... 152

は

パスワード：デフォルト設定...

70, 104, 145, 177, 198

パスワード：生成..... 148

パスワード：変更..... 106, 146, 149

ひ

ピン配列：イーサネットプリンタ..

59

ふ

ファームウェアアップデート..... 360

ファイル管理：ファイルタイプ...

295

ファイル管理：メニュー..... 85

ファイル管理：概略説明..... 294

ファイル：インポート..... 300

ファイル：エクスポート..... 299

ファイル：コピー..... 297

ファイル：移動..... 296

ファイル：開く..... 298

ファイル：削除..... 297

ファイル：名前変更..... 297

フォルダ構造..... 295

フォルダ：コピー..... 296

フォルダ：移動..... 296

フォルダ：管理..... 295

フォルダ：作成..... 295

フォルダ：削除..... 297

フォルダ：名前変更..... 296

プリンタ

接続..... 59

プリンタドライバ..... 158

プリンタの詳細設定..... 159

プリンタ：USB プリンタ..... 154

プリンタ：サポートされていない..

158

プリンタ：ネットワークプリンタ..

156

プリンタ：詳細設定..... 159

プログラミングサポート 274, 286

プログラミング：メニュー..... 82

プログラミング：概略説明... 270,

282

プログラミング：例..... 190, 194

プログラマラン..... 252, 260

プログラマラン：メニュー..... 81

プログラマラン：概略説明... 252,

260
 プログラム：スケーリング係数の
 使用..... 236, 248, 257, 266
 プログラム：プログラムヘッダの
 作成..... 275, 286
 プログラム：ブロックの削除...
 275, 287
 プログラム：ブロックの制御...
 255, 264
 プログラム：ブロックの追加...
 275, 287
 プログラム：ブロックの編集...
 280, 292
 プログラム：開く...
 258, 267, 279, 291
 プログラム：管理..... 279, 291
 プログラム：作成..... 274, 285
 プログラム：削除..... 280, 292
 プログラム：使用..... 253, 262
 プログラム：実行 (NC 制
 御)..... 254, 263
 プログラム：実行 (シングルステッ
 プ)..... 254, 263
 プログラム：実行 (手動)... 254,
 263
 プログラム：実行の中断 255, 264
 プログラム：終了...
 258, 267, 279, 291
 プログラム：保存...
 275, 279, 287, 291
 ブロックタイプ..... 271, 283

ほ

ホールド..... 65

ま

マウス操作：タップ..... 65
 マウス操作：ドラッグ..... 66
 マウス操作：ホールド..... 65
 マウス操作：設定..... 161
 マウス動作：操作..... 65

め

メインメニュー..... 74
 メッセージ：呼出し..... 99
 メッセージ：終了..... 100
 メニュー：MDIモード... 226, 240
 メニュー：MDIモード..... 78
 メニュー：スイッチオフ..... 88
 メニュー：ファイル管理..... 85
 メニュー：プログラミング... 82,
 270, 282
 メニュー：プログラムラン... 81,
 252, 260
 メニュー：ユーザーログイン... 86
 メニュー：手動モード... 76, 210,
 220
 メニュー：設定..... 87

メンテナンスプラン..... 359

ゆ

ユーザー ID..... 148
 ユーザーインターフェース：メイン
 メニュー..... 74
 ユーザーインターフェース：メ
 ニュー「ファイル管理」..... 85
 ユーザーインターフェース：メ
 ニュー「ユーザーログイン」... 86
 ユーザーインターフェース：メ
 ニュー「設定」..... 87
 ユーザーインターフェース：「MDI
 モード」メニュー..... 78
 ユーザーインターフェース：「ス
 イッチオフ」メニュー..... 88
 ユーザーインターフェース：「プロ
 グラミング」メニュー..... 82
 ユーザーインターフェース：「プロ
 グラムラン」メニュー..... 81
 ユーザーインターフェース：「手動
 モード」メニュー..... 76
 ユーザーインターフェース：起動後..
 73
 ユーザーインターフェース：工場出
 荷状態..... 73
 ユーザーのログイン..... 70
 ユーザーファイル：バックアップ..
 142, 173
 ユーザーファイル：復元..... 363
 ユーザーログイン..... 86
 ユーザー：ユーザータイプ... 148
 ユーザー：ユーザーログイン... 70
 ユーザー：ログアウト..... 71
 ユーザー：ログイン..... 70
 ユーザー：削除..... 150
 ユーザー：生成..... 148
 ユーザー：設定..... 149

ら

ライセンスキー：請求..... 109
 ライセンスキー：入力..... 111
 ライセンスキー：有効化..... 110
 ライセンスファイルの読み込み, 111

り

リファレンスマーク検索：オン...
 115
 リファレンスマーク検索：起動後
 に実行する...
 72, 105, 145, 211, 222
 リファレンスマーク検索：実施...
 211, 222

安

安全に関する注意
 一般..... 32
 安全上の注意事項..... 27

周辺機器..... 32
 安全措置..... 30

音

音声フィードバック..... 101

画

画面の清掃..... 358

丸

丸め方..... 108, 147, 311

言

言語：設定..... 71, 105, 146

誤

誤差補正：実行..... 121
 誤差補正：線形の誤差補正.... 336
 誤差補正：直線性誤差補正.... 122
 誤差補正：部分線形誤差補正. 337
 誤差補正：部分直線性誤差補正...
 123
 誤差補正：補正点表..... 337
 誤差補正：方法..... 121

工

工具表：作成..... 179, 200

再

再梱包..... 39

作

作業担当者の資格..... 31

使

使用開始..... 107
 使用方法の選択..... 107

軸

軸：X、Y 330

取

取扱説明書..... 22
 取付け
 ホルダ Multi-Pos..... 46
 取付けブラケット Duo-Pos. 44
 取付けブラケット Multi-Pos 45
 取付けブラケット Single-
 Pos..... 43

手

手動モード..... 76
 手動モード：メニュー..... 76
 手動モード：例.... 180, 181, 188

周

周囲条件..... 376

小

小数位..... 108, 147, 311

小数点の記号..... 311

障

障害..... 367

切

切替え入出力の配線..... 54

接

接続

コンピュータ..... 60

接続の概要..... 50

接続部割当て

USB プリンタ..... 59, 60

エンコーダ..... 52

接続部割当て：ネットワーク... 60

接続部割当て：切替え入力..... 54

接続部割当て：電源..... 61

接地端子 (3 線)..... 61

設

設置..... 48

設置説明書..... 22

設定..... 147

設定：USB キーボード..... 161

設定：クイックアクセスメニュー.. 94

設定：タッチスクリーン..... 161

設定：メニュー..... 87

設定：復元..... 362

設定：保存..... 141, 172

節

節電モード..... 69

説

説明書：ダウンロード..... 21

説明書：付録..... 22

専

専門担当者..... 31

組

組立て..... 42, 42

操

操作エレメント：OEM バー.... 97

操作エレメント：スクリーンキーボード..... 67

操作エレメント：ステータスバー.. 92

操作エレメント：スライドスイッチ..... 68

操作エレメント：ドロップダウンリスト..... 68

操作エレメント：メインメニュー.. 74

操作エレメント：「+/-」ボタン. 67

操作エレメント：確定..... 68

操作エレメント：元に戻す..... 68

操作エレメント：終了..... 68

操作エレメント：切替えスイッチ.. 68

操作エレメント：追加..... 68

操作エレメント：戻る..... 68

操作説明書：更新..... 151

操作：アシスタント..... 101

操作：ジェスチャーとマウス動作.. 65

操作：タッチスクリーンと入力装置..... 64

操作：メッセージ..... 99

操作：音声フィードバック.... 101

操作：節電モード..... 69

操作：操作エレメント..... 67

操作：操作全般..... 64

装

装置

設置..... 48

装置データ..... 374

装置の記号..... 32

装置管理責任者の義務..... 32

装置：スイッチオフ..... 70

装置：スイッチオン..... 69

装置：使用開始..... 107

装置：設定..... 147

測

測定装置：HEIDENHAIN..... 118

単

単位..... 108, 147, 311

注

注意情報..... 27

直

直線性誤差補正 (LEC)..... 122

電

電気技術者..... 31

電源プラグ..... 61

同

同梱品..... 36

日

日時..... 108, 147

日付と時刻..... 310

入

入力装置

接続..... 60

入力装置：操作..... 64

表

表記上の規則..... 28

付

付録..... 22

部

部分直線性誤差補正 (SLEC).. 123

文

文書：OEM..... 127

保

保管..... 39

補

補正点表：作成..... 122, 123

補正点表：調整..... 124

輸

輸送による損傷..... 38

輪

輪郭ビュー...

234, 246, 256, 265, 277, 289

輪郭ビュー：概要..... 257, 266

輪郭ビュー：詳細ビュー 257, 266

例

例：はめあい (MDI モード)... 186

例：フランジの図面..... 178

例：プリセット..... 204

例：プリセット (手動モード) ... 180

例：リセス加工..... 206

例：ワーク..... 176, 198

例：外輪郭の仕上げ..... 207

例：外輪郭の粗加工..... 205

例：貫通穴 (手動モード)..... 181

例：基準点 (手動モード)..... 188

例：穴円、穴列 (プログラミン
グ)..... 190

例：穴円、穴列 (プログラムラ
ン)..... 194

例：工具の計測..... 202

例：軸受の図面..... 199

例：旋盤の設定..... 201

例：長方形ポケット (MDI モー
ド)..... 183

26 図のリスト

図 1:	装置背面の寸法.....	42
図 2:	台座 Single-Pos に取り付けられた装置.....	43
図 3:	台座 Single-Pos でのケーブル取回し.....	43
図 4:	台座 Duo-Pos に取り付けられた装置.....	44
図 5:	台座 Duo-Pos でのケーブル取回し.....	44
図 6:	台座 Multi-Pos に取り付けられた装置.....	45
図 7:	台座 Multi-Pos でのケーブル取回し.....	45
図 8:	ブラケット Multi-Pos に取り付けられた装置.....	46
図 9:	ブラケット Multi-Pos でのケーブル取回し.....	46
図 10:	装置背面 (ID 1089176-xx の装置の場合)	50
図 11:	装置背面 (ID 1089177-xx の装置の場合)	51
図 12:	スクリーンキーボード.....	67
図 13:	装置の工場出荷状態でのユーザーインターフェース.....	73
図 14:	ユーザーインターフェース (手動モード).....	74
図 15:	使用方法「旋削」の「 手動モード 」メニュー.....	76
図 16:	使用方法「回転」の「 手動モード 」メニュー.....	77
図 17:	使用方法「旋削」の「 MDI モード 」メニュー.....	78
図 18:	使用方法「回転」の「 MDI モード 」メニュー.....	79
図 19:	「 MDIブロック 」ダイアログボックス.....	80
図 20:	使用方法「ミリング加工」の「 プログラムラン 」メニュー.....	81
図 21:	使用方法「旋削」の「 プログラムラン 」メニュー.....	82
図 22:	使用方法「ミリング加工」の「 プログラミング 」メニュー.....	83
図 23:	シミュレーションウィンドウが開いている「 プログラミング 」メニュー.....	83
図 24:	使用方法「旋削」の「 プログラミング 」メニュー.....	84
図 25:	シミュレーションウィンドウが開いている「 プログラミング 」メニュー.....	84
図 26:	「 ファイルマネージャ 」メニュー.....	85
図 27:	「 ユーザーログイン 」メニュー.....	86
図 28:	「 設定 」メニュー.....	87
図 29:	作業エリアでのメッセージの表示.....	99
図 30:	アシスタントによる動作手順のサポート.....	101
図 31:	例-テキストデータベース用の XML ファイル.....	135
図 32:	ScreenshotClient のユーザーインターフェース.....	139
図 33:	使用方法「 ミリング加工 」の工具パラメータを含む工具表.....	162
図 34:	使用方法「 ミリング加工 」の絶対位置を含む基準点表.....	165
図 35:	サンプルワーク.....	176
図 36:	サンプルワーク - 図面.....	178
図 37:	サンプルワーク - 基準点 D1 の指定.....	180
図 38:	サンプルワーク - 貫通穴の製作.....	181
図 39:	サンプルワーク - 長方形ポケットの製作.....	183
図 40:	サンプルワーク - はめあいの製作.....	186
図 41:	サンプルワーク - 基準点 D2 の指定.....	188
図 42:	サンプルワーク - 穴円および穴列のプログラミング.....	190
図 43:	サンプルワーク - シミュレーションウィンドウ.....	193
図 44:	サンプルワーク - 穴円および穴列の製作.....	194

図 45:	サンプルワーク.....	198
図 46:	サンプルワーク - 図面.....	199
図 47:	仕上げバイトのパラメータ.....	201
図 48:	基準点.....	201
図 49:	サンプルワーク - 基準点の指定.....	204
図 50:	サンプルワーク - 外輪郭の粗加工.....	205
図 51:	サンプルワーク - リセスの製作.....	206
図 52:	サンプルワーク - 外輪郭の仕上げ加工.....	207
図 53:	「 手動モード 」メニュー.....	210
図 54:	「 スピンドル速度の上限 」ダイアログボックス.....	221
図 55:	「 MDI モード 」メニュー.....	227
図 56:	穴円ブロックの図解.....	229
図 57:	穴列ブロックの図解.....	230
図 58:	長方形ポケットブロックの図解.....	231
図 59:	「 MDI 」操作モードのブロック例.....	233
図 60:	輪郭ビューのシミュレーションウィンドウ.....	234
図 61:	グラフィックによる位置決め支援が表示された「 位置を含む移動距離 」のビュー.....	235
図 62:	例- MDI ブロック.....	236
図 63:	例- スケーリングを使った MDI ブロックの実行.....	237
図 64:	「 MDI モード 」メニュー.....	241
図 65:	「 スピンドル速度の上限 」ダイアログボックス.....	242
図 66:	「 MDI 」操作モードのブロック例.....	245
図 67:	輪郭ビューのシミュレーションウィンドウ.....	246
図 68:	グラフィックによる位置決め支援が表示された「 位置を含む移動距離 」のビュー.....	247
図 69:	例- MDI ブロック.....	248
図 70:	例- スケーリングを使った MDI ブロックの実行.....	249
図 71:	「 プログラムラン 」操作モードのプログラム例.....	253
図 72:	輪郭ビューのシミュレーションウィンドウ.....	256
図 73:	「 プログラムラン 」操作モードのプログラム例.....	262
図 74:	輪郭ビューのシミュレーションウィンドウ.....	265
図 75:	「 プログラミング 」メニュー.....	270
図 76:	「 プログラミング 」操作モードのプログラム例.....	274
図 77:	輪郭ビューのシミュレーションウィンドウ.....	277
図 78:	「 プログラミング 」メニュー.....	282
図 79:	「 プログラミング 」操作モードのプログラム例.....	285
図 80:	輪郭ビューのシミュレーションウィンドウ.....	289
図 81:	「 ファイルマネージャ 」メニュー.....	294
図 82:	プレビュー画像およびファイル情報を含む「 ファイルマネージャ 」メニュー.....	298
図 83:	直交基準系 (カーテシアン座標系)	322
図 84:	機械軸への直交座標系の割当て.....	323
図 85:	主軸への、回転軸および追加軸の割当て.....	323
図 86:	ワークへの直交座標系の割当て.....	324
図 87:	ハウジングの寸法.....	377
図 88:	装置背面の寸法.....	
図 89:	ID 1089176-xx の装置の装置背面の寸法.....	377
図 90:	ID 1089177-xx の装置の装置背面の寸法.....	378

図 91:	取付けブラケット Single-Pos での装置寸法.....	378
図 92:	取付けブラケット Duo-Pos での装置寸法.....	379
図 93:	取付けブラケット Multi-Pos での装置寸法.....	379
図 94:	ホルダ Multi-Pos での装置寸法.....	380

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

NC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

APP programming ☎ +49 8669 31-3106

E-mail: service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.de

